

ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ

อาคาร 60 ปี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

☐ ตรวจสอบครั้งสุดท้าย(ตรวจสอบประจำปี) เมื่อ

☒ ตรวจสอบใหญ่ปี 2567

เมื่อ 20 / ส.ค. / 2567

Item	Area/Place	Picture	Problem (for Inspector)	ข้อเสนอแนะ Countermeasure
1.	บริเวณทางหนีไฟและ ประตูหนีไฟ ของอาคาร	 	พบว่าที่บริเวณประตูหนีไฟ ของอาคาร มีป้ายบอกชั้นที่ประตูหนีไฟทุกชั้นยังไม่ ครบถ้วน	☐ พิจารณาอาจทำหรือไม่ทำ ☒ ควรทำการปรับปรุง แก้ไข ☐ ควรเผื่อะวัง หมั่นตรวจสอบ ☐ ต้องทำการปรับปรุง แก้ไขเพราะ ☐ ไม่ปลอดภัย ☐ กฎหมายกำหนด กรณีที่จะปรับปรุงพิจารณาดังนี้ จัดให้มีจัดให้มีป้ายบอกชั้นและ ป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้าน นอกของประตูหนีไฟทุกชั้น

ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ

อาคาร 60 ปี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

☐ ตรวจสอบครั้งสุดท้าย(ตรวจสอบประจำปี) เมื่อ

☒ ตรวจสอบใหญ่ปี 2567

เมื่อ 20 / ส.ค. / 2567

Item	Area/Place	Picture	Problem (for Inspector)	ข้อเสนอแนะ Countermeasure
2.	บริเวณห้องควบคุมระบบ แจ้งเหตุเพลิงไหม้		พบว่าตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิง ไหม้ยังไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (มี แจ้งเตือน)	☐ พิจารณาอาจทำหรือไม่ทำ ☐ ควรทำการปรับปรุง แก้ไข ☒ ควรเฝ้าระวัง หมั่นตรวจสอบ ☐ ต้องทำการปรับปรุง แก้ไขเพราะ ☐ ไม่ปลอดภัย ☐ กฎหมายกำหนด กรณีที่จะปรับปรุงพิจารณาดังนี้ ต้องซ่อมแซมระบบแจ้งเหตุเพลิง ไหม้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลา

ข้อแนะนำจากการตรวจสอบ

อาคาร 60 ปี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

☐ ตรวจสอบครั้งสุดท้าย(ตรวจสอบประจำปี) เมื่อ

☒ ตรวจสอบใหญ่ปี 2567

เมื่อ 20 / ส.ค. / 2567

Item	Area/Place	Picture	Problem (for Inspector)	ข้อแนะนำ Countermeasure
3.	บริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกแห่งของทุกชั้น ของอาคาร		พบว่าที่บริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกแห่งของทุกชั้น ของอาคารไม่มีป้ายบอกการห้ามใช้ลิฟต์ และการให้ความช่วยเหลือกรณีลิฟต์มีเหตุขัดข้อง	☐ ควรทำการปรับปรุง แก้ไข ☐ ควรเฝ้าระวัง หมั่นตรวจสอบ ☒ ต้องทำการปรับปรุง แก้ไขเพราะ ☐ ไม่ปลอดภัย ☒ กฎหมายกำหนด กรณีที่จะปรับปรุงพิจารณา ดังนี้ จัดให้มีป้ายการห้ามใช้ลิฟต์ เช่น ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้ไว้ที่ข้างประตูลิฟต์ด้านนอกทุกชั้น และจัดให้มีป้ายคำแนะนำอธิบายการให้ความช่วยเหลือ กรณีลิฟต์มีเหตุขัดข้องไว้ในห้องเครื่องลิฟต์ และห้องผู้ดูแลลิฟต์

ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ

อาคาร 60 ปี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

☐ ตรวจสอบครั้งสุดท้าย(ตรวจสอบประจำปี) เมื่อ

☒ ตรวจสอบใหญ่ปี 2567

เมื่อ 20 / ส.ค. / 2567

Item	Area/Place	Picture	Problem (for Inspector)	ข้อเสนอแนะ Countermeasure
4.	บริเวณห้องโถงหรือหน้า ลิฟต์ทุกแห่งของทุกชั้น ของ อาคาร	 	พบว่าที่บริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ ทุกแห่งของทุกชั้น ของอาคารติดตั้ง แผนผังของอาคารแต่ละชั้นยังไม่ ครบถ้วน และบริเวณพื้นที่ชั้นล่างของ อาคารได้ให้มีแบบแปลนแผนผังของ อาคารทุกชั้นเก็บรักษาไว้เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบได้โดยสะดวกแต่ยังไม่ครบถ้วน	☒ ควรทำการปรับปรุง แก้ไข ☐ ควรเผื่อไว้ล่วงหน้าตรวจสอบ ☐ ต้องทำการปรับปรุง แก้ไขเพราะ ☐ ไม่ปลอดภัย ☐ กฎหมายกำหนด กรณีที่จะปรับปรุงพิจารณาดังนี้ ติดตั้งแผนผังของอาคารแต่ละ ชั้นไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่ บริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกแห่ง ของทุกชั้น และติดตั้งแบบแปลนและ แผนผังของอาคารไว้ที่บริเวณพื้นที่ชั้นล่าง ของอาคารรวมทั้งเก็บรักษาแบบแปลน และแผนผังของอาคารทุกชั้นไว้ที่ห้อง ควบคุมหรือห้องที่สามารถเข้าถึงได้

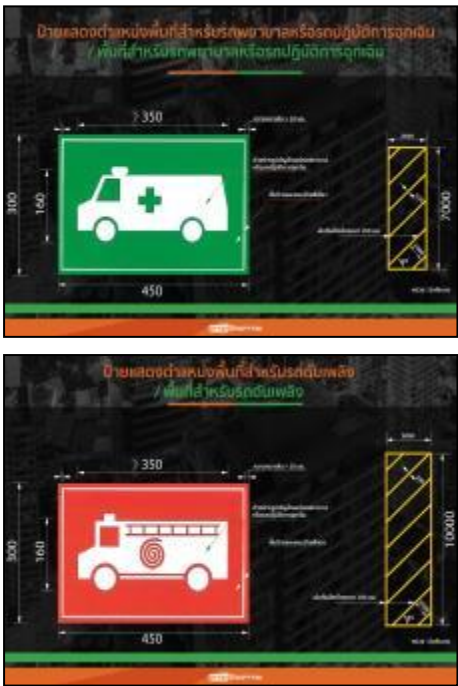
ข้อแนะนำจากการตรวจสอบ

อาคาร 60 ปี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

☐ ตรวจสอบครั้งสุดท้าย(ตรวจสอบประจำปี) เมื่อ

☒ ตรวจสอบใหญ่ปี 2567

เมื่อ 20 / ส.ค. / 2567

Item	Area/Place	Picture	Problem (for Inspector)	ข้อแนะนำ Countermeasure
5.	บริเวณด้านข้างอาคาร		พบว่าบริเวณใกล้อาคาร ไม่มีพื้นที่ จอดรถพยาบาลและรถดับเพลิง	☐ พิจารณาอาจทำหรือไม่ทำ ☐ ควรทำการปรับปรุง แก้ไข ☐ ควรเผื่อไว้ล่วงหน้าตรวจสอบ ☒ ต้องทำการปรับปรุง แก้ไขเพราะ ☐ ไม่ปลอดภัย ☒ กฎหมายกำหนด กรณีที่จะปรับปรุงพิจารณา ดังนี้ จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถ รถดับเพลิง และรถพยาบาลหรือรถ ปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างละ 1 คันโดย จัดให้มีป้ายแสดงตำแหน่งและเส้น แสดงขอบเขต ตามที่กฎกระทรวง กำหนด