

ที่ กปภ.(ตภ.) 854 /2564

เรียน ผชก. (ทุกเขต)

กปภ. ขอแจ้งรายละเอียดการขออนุมัติ คู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety
Standard Operation Procedure : SSOP) เรื่องงาน
แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

ทั้งนี้ กฟฟ.ต่างๆ สามารถดาวน์โหลด คู่มือฯ
เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงาน ได้ที่เว็บไซต์ กองความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย (กปภ.) โดยเข้าผ่าน <https://intranet.pea.co.th/>
→ ลิงค์หน่วยงาน → กปภ. → เอกสาร → คู่มือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายสมณวิธ แสงชมพู)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

18 พ.ย. 2564

กปภ. ผตภ.

โทร 5566



มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
(Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

เรื่อง งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง



SP-WGS2-S03-6101

คำนำ

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการทำงานเกี่ยวกับงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยเนื้อหาทั้งหมดประกอบไปด้วย 7 หัวข้อหลัก คือ 1. วัตถุประสงค์ (Purpose) 2. ขอบเขต (Scope) 3. คำจำกัดความ (Definition) 4. บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Role and Responsibility) 5. คุณสมบัติของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Qualified Workers) 6. ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) 7. เอกสารสนับสนุน (Supporting Document) และ ภาคผนวก

ในส่วน of ข้อ 6. ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย เป็นหัวข้อสำคัญซึ่งได้มีการรวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) งานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จากนั้นได้ทำการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA) และกำหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การป้องกันอันตราย อุบัติเหตุ การลดและควบคุมความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งให้ผู้ปฏิบัติงานมีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

ทั้งนี้คณะทำงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) งานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เล่มนี้จะถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ กฟผ. และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อไป

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)	1
2. ขอบเขต (Scope)	1
3. คำจำกัดความ (Definition)	1
4. บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Role and Responsibility)	5
5. คุณสมบัติของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Qualified Workers)	6
6. ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (SSOP) กลุ่มงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	7
6.1 การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout สำหรับหม้อแปลง	8
6.2 การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout โลင်းแยกระบบจำหน่าย	19
6.3 การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout สำหรับอุปกรณ์ Fixed Capacitor	28
6.4 การปลด-สับ Recloser ในระบบจำหน่ายแรงสูง	37
6.5 การปลด-สับ Recloser สำหรับอุปกรณ์ AVR	50
6.6 การปลด-สับ SF6 ในระบบจำหน่ายแรงสูง	66
6.7 การปลด-สับสวิตช์ใบมีด Disconnecting Switch	82
6.8 การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ MCCB	89
6.9 การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ ACB	97
6.10 การปลด-สับ LT Switch	104
6.11 การปลด-สับ RMU	110
6.12 การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ เนื่องจากสายไฟตกแรง	116
6.13 การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ เนื่องจากสาย ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน	130
6.14 การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ จุดต่อหลวม	141
6.15 การแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสายไฟตกกล้วย	148
6.16 การแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสาย ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน	156
6.17 การแก้ไขจุดต่อ Disconnecting Switch หัว/ท้าย ต้นเสา CT VT	165
6.18 การแก้ไขจุดต่อ Drop Fuse Cutout หัว/ท้าย	171
6.19 การแก้ไขจุดต่อ LT Switch หัวท้าย	177
6.20 การแก้ไขจุดต่อมิเตอร์หลวม	181
6.21 การแก้ไขจุดต่อสายเมนมิเตอร์หลวมบริเวณหัวเสา	189
6.22 การเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงชำรุด	195
6.23 การเปลี่ยน Fuse แรงสูง	202
6.24 การเปลี่ยน Dropout Fuse Cutout	211
6.25 การเปลี่ยน กระบอก Fuse ของ Dropout Fuse Cutout	218
6.26 การเปลี่ยน Fuse ของ Fix Capacitor	223
6.27 การเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูงชำรุด	228

6.28	การเปลี่ยนคอนสปันชำรุด	237
6.29	การเปลี่ยน Hotline Clamp/ Bail Clamp ชำรุด (ใช้ WI ฮอทไลน์)	243
6.30	การเปลี่ยนหม้อแปลงชำรุด	249
6.31	การเปลี่ยนล่อฟ้าแรงต่ำชำรุด	255
6.32	การเปลี่ยน LT Switch	261
6.33	การเปลี่ยน Fuse แรงต่ำ	268
6.34	การเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด	273
7.	เอกสารสนับสนุน (Supporting Document)	280
	ภาคผนวก	281

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)

- 1.1 เพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (SSOP) งานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- 1.2 เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- 1.3 เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ในการค้นหาและทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- 1.4 เพื่อกำหนดมาตรการและขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (SSOP) กลุ่มงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
- 1.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันอันตราย อุบัติเหตุ การลดและควบคุมความเสี่ยง อันเนื่องมาจากปฏิบัติงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 1.6 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยสำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

2. ขอบเขต (Scope)

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (SSOP) เล่มนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องทั้งหมด ของทุกหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเมื่อมีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ผู้บริหาร พนักงานช่างควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฉบับนี้

3. คำจำกัดความ (Definition)

3.1 บุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.1.1 ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน คือ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผจก.) , หัวหน้าแผนกปฏิบัติงานและบำรุงรักษา (ผบป.) หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ (ผกป.) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

3.1.2 ผู้ควบคุมงาน คือ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งที่ถูกแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานและมีคุณสมบัติของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Qualified Workers) ตามที่กำหนด

3.2. ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้

3.2.1 พนักงานช่าง/พนักงานช่างปฏิบัติการระบบไฟฟ้า หมายถึง พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีคุณสมบัติของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Qualified Workers) ตามที่กำหนด

3.2.2 ลูกจ้างช่าง/ลูกจ้างช่างปฏิบัติการระบบไฟฟ้า หมายถึง ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีคุณสมบัติของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Qualified Workers) ตามที่กำหนด

3.2.3 คนงาน หมายถึง คนงานของบริษัทจ้างเหมาแรงงาน

3.3 พนักงานช่างสั่งงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) หมายถึง พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีคุณสมบัติของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Qualified Workers) ตามที่กำหนด

3.4 พนักงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า หมายถึง พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีคุณสมบัติของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Qualified Workers) ตามที่กำหนด

3.5 ประชาชน

3.6 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึง พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งและมีคุณสมบัติของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Qualified Workers) ตามที่กำหนด

3.7 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) หมายถึง อุปกรณ์ที่สวมใส่ปกคลุมส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพและสิ่งแวดล้อมในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องดังนี้

- หมวกนิรภัย
- รองเท้านิรภัย
- รองเท้าบูท
- ถุงมือยางแรงสูง พร้อมถุงมือหนัง
- ถุงมือยางแรงต่ำ พร้อมถุงมือหนัง
- ถุงมือปืนเสา
- ถุงมือผ้า
- ขาปิ่นเสาคอนกรีต (คอร์.)
- เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt)
- สายกันตก (Safety Strap)
- เชือกนิรภัย (Lanyards) หรือสายช่วยชีวิต (Lifelines) และสายรัดตัวนิรภัย (Safety Harness)
- หน้ากากป้องกันอันตราย (Face Shields)
- แว่นตานิรภัย (Safety Glasses)
- หน้ากากป้องกันสารระเหย
- เสื้อกั๊กสะท้อนแสง

3.8 อุปกรณ์ความปลอดภัย (Safety Equipment) หมายถึง อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอันตรายอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพและสิ่งแวดล้อมในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

- เครื่องมือตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแรงสูง Voltage Detector
- เครื่องมือตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแรงสูง Voltage Detector (ไม่รวมไม้ฉนวน)
- เครื่องมือตรวจสอบไฟฟ้าแรงต่ำ
- เครื่องมือต่อสายลงดิน (ชุดกราวด์) 22-33 kV
- Conductor Cover Rated Voltage 46 kV
- ป้ายห้ามสับสวิตช์
- ป้ายกันทางเตือนอันตราย (แบบพับเก็บได้ พร้อมไฟ LED)
- ไฟสัญญาณเตือนสีเหลือง + อุปกรณ์ป้องกันประกอบ
- กรวยยางสะท้อนแสง

- เทปกำหนดเขตการทำงาน
- วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ
- วิทยุสื่อสารประจำรถ
- โทรโฆงแบบมือถือ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 5 kW
- ส่วนนำสายชนิดเปลี่ยนหัวได้
- บันไดชนิดวัสดุไฟเบอร์กลาส(แบบเลื่อน 2 ชั้น)
- บันไดไม้ไผ่ ยาว 5-7 เมตร
- บรรไดอลูมิเนียมชนิดพับ สูง 1-1.5 เมตร
- สปอร์ไลท์ ความสว่าง Lux แบบเสียบรรด
- สปอร์ไลท์ ความสว่าง Lux แบบใช้แบตเตอรี่
- สายไฟ VCT ขนาด 2 x 2.5 sqmm 50 M. พร้อมล่อและเต้ารับ/เสียบ
- ไฟฉาย
- เทปวัดระยะทางยาว 50 เมตร
- ตลับเมตรยาว 5 เมตร
- Insulation Resistance tester 5 kV DC
- โวลท์แอมป์มิเตอร์แบบคลิปปอน 1,000 A 600 VAC (Digita)

3.9 อุปกรณ์-เครื่องมือด้านช่าง (Equipment , Machine) หมายถึง อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการปฏิบัติงานแก่กระแสไฟฟ้าทั้งหมด

- ไม้ชักฟิวส์ ชนิด 3 ท่อน
- Clampstick Grop - All Type ขนาด 8 ft.
- Clampstick Grop - All Type ขนาด 12 ft.
- Standard Universal Sticks (สามารถใช้ร่วมกับ Load Break Tools)
- Load Break tools
- Ratchet Cable Cutter For ACSR or Aluminium & Copper
- ชุดรอกเดี่ยวเปิดข้าง ยกได้ 150 กก. (พร้อมเชือกและฮุค) Snatch Box
- เชือกอเนกประสงค์ ยาว 30 เมตร 1/2 นิ้ว (Hotline)
- รอก 3-2 (ชนิดไฟเบอร์กลาส)
- เครื่องมือบีบหลอดตัดสาย ชนิดไฮดรอลิกขนาด 25 - 185 มม.
- เครื่องมือบีบหลอดต่อสายไฮดรอลิก ชนิดใช้ battery
- เครื่องมือบีบคอนเนคเตอร์ แบบ H
- Pulling Grip ขนาด 25 - 185 มม.
- Preform Cable Grip (สำหรับดึงสายเคเบิล) ขนาด 50 sqmm
- Preform Cable Grip (สำหรับดึงสายเคเบิล) ขนาด 95 sqmm
- Preform Cable Grip (สำหรับดึงสายเคเบิล) ขนาด 185 sqmm

- คัมอะลองสำหรับลวดเหล็ก ขนาด 25-95 ต.มม.
- คัมอะลองสาย AL, ACSR 25-50 ต.มม.
- คัมอะลองสาย AL, ACSR 70-95 ต.มม.
- คัมอะลองสาย AL, ACSR 120-185 ต.มม.
- คัมอะลองสายหุ้ม PVC 25-50 ต.มม.
- คัมอะลองสายหุ้ม PVC 70-120 ต.มม.
- Nylon-Strap Ratchet Hoists
- ฮอยส์ คอปฟิง ขนาด 1.5 ตัน
- คีมตัดสายไฟ AL 185, ACSR 70/120 ต.มม.
- คัตเตอร์สำหรับสาย ACSR, SAC 50-185 ต.มม.
- คีมตัดลวดเหล็ก 95 ต.มม.
- มีดปอกสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ต.มม.
- มีดปอกสายเคเบิลอากาศ ขนาด 185 ต.มม.
- มีดปอกสายไฟฟ้าชนิดมีด้ามเป็นฉนวน
- เครื่องมือสำหรับปอกสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50-185 sqmm
- คีมตัดสายไฟฟ้าเอนกประสงค์ (ด้ามแดง)
- ไชควงชนิด แฉก และแบน
- ประแจบล็อก ชนิดแบตเตอรี่ พร้อมด้าม
- ไข้อนปอนด์ 1-2 ปอนด์
- ไข้อนปอนด์ 6-8 ปอนด์
- เลื่อยตัดเหล็ก
- ประแจเลื่อน ขนาดเล็ก 8-22 mm
- ประแจเลื่อน ขนาดกลาง (15 นิ้ว)
- ประแจ Torque
- ตะไบแบน + หางหนู + สามเหลี่ยมขนาดกลาง
- คีมล็อก
- กล่องเก็บเครื่องมือช่างเบื้องต้น ประจำรถ
- กระเป๋าหนังสำหรับใส่เครื่องมือ
- เครื่องตัดกิ่งไม้ไร้สาย 10" 36 V (เลื่อยยนต์หรือชนิดแบตเตอรี่)
- ชุดตะขอ สำหรับตัดกิ่งไม้
- มีพร้า สำหรับตัดกิ่งไม้

4. บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Role and Responsibility)

4.1 ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน (ผจก. , หม. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

- กำหนดนโยบาย วิธีการและมาตรการในการปฏิบัติงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ. กำหนด
- อนุมัติแต่งตั้ง พนักงานช่างผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงาน เวิร์กแมนกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาทางงานกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อให้งานดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และมีความปลอดภัย
- กำกับให้ผู้พนักงานช่างผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (SSOP) งานกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกระแสไฟฟ้าขัดข้องให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน

4.2 ผู้ควบคุมงาน

- มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า กฟภ.
- มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT เพื่อค้นหาอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัย ณ จุดปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องมือ ยานพาหนะ ทีมชุดปฏิบัติงานว่าสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบ กำกับ และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (SSOP) งานกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- สอนการปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (SSOP) งานกระแสไฟฟ้าขัดข้องให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง
- สั่งให้ผู้ปฏิบัติงานหยุดปฏิบัติงานในทันทีเมื่อพบว่ามีการทำงานหรือสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย หรือมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (SSOP)

4.3 ผู้ปฏิบัติงาน (พชง./พชง (ปฟ),ลชง./ลชง(ปฟ), คนงาน

- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า กฟภ.
- ตรวจสอบ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ อุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้มีความพร้อมก่อนการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
- สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (SSOP) ตามที่ผู้ควบคุมงานมอบหมาย
- หยุดปฏิบัติงานทันที เมื่อพบหรือได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ว่างานที่กำลังปฏิบัติมีความเสี่ยงหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (SSOP)

4.4 พนักงานช่างสั่งงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)

- มีความรู้เรื่องในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
- ประสานงานสั่งการจ่ายไฟกับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขต
- ประสานงานสั่งการกับชุดเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟฟ. ชั้น 1-3 ,กฟส.กพย. ในสังกัด
- แจ้งข้อมูลการดับไฟให้ PEA Call Center 1129 /ผู้ใช้ไฟ

4.5 พนักงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า

- เตรียมขั้นตอนและวิเคราะห์ข้อมูลการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- ออกแบบขั้นตอนการ Switching สำหรับงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- ประสานงาน สั่งการ งานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องกับพนักงานช่างสั่งงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

(E/O) พนักงานสถานีไฟฟ้าและอุปกรณ์ตัดตอนระยะไกล

4.6 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

- สุ่มตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงาน
- ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (SSOP)

งานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

- สั่งให้หยุดงานชั่วคราว กรณีเมื่อพบว่ามีการทำงานหรือสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย หรือมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (SSOP) และแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขทันที

- รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ

5. คุณสมบัติของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Qualified Workers)

5.1 ผู้ควบคุมงาน

- เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
- มีประสบการณ์การปฏิบัติงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องอย่างน้อย 3 ปีหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และ
- ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และ/หรือ
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการเชื่อมสาย (Jumper) กรณีที่ต้องปฏิบัติงานเชื่อมสายแรงสูงโดยวิธีไม่ดับไฟ

5.2 ผู้ปฏิบัติงาน (พชง./พชง (ปฟ),ลชง./ลชง(ปฟ),คนงาน

- เป็นพนักงานช่าง ลูกจ้างช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือคนงานของบริษัทจ้างเหมาแรงงาน
- ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่
- ผ่านการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า (OJT)

5.3 พนักงานช่างสั่งงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)

- เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น พนักงานช่างสั่งงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (OMS)
- ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่

5.4 พนักงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า

- เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า
- ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่

5.5 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

- เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
- ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
- ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

6. ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (SSOP)	ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (SSOP)
6.1 การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout สำหรับหม้อแปลง	6.18 การแก้ไขจุดต่อ Drop Fuse Cutout หัว/ท้าย
6.2 การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout โลင်းแยกระบบจำหน่าย	6.19 การแก้ไขจุดต่อ LT Switch หัว/ท้าย
6.3 การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout สำหรับอุปกรณ์ Fixed Capacitor	6.20 การแก้ไขจุดต่อมิเตอร์หุ้ม
6.4 การปลด-สับ Recloser ในระบบจำหน่ายแรงสูง	6.21 การแก้ไขจุดต่อสายเมนมิเตอร์หุ้มบริเวณหัวเสา
6.5 การปลด-สับ Recloser สำหรับอุปกรณ์ AVR	6.22 การเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงชำรุด
6.6 การปลด-สับ SF6 ในระบบจำหน่ายแรงสูง	6.23 การเปลี่ยน Fuse แรงสูง
6.7 การปลด-สับสวิตช์ไบนารี Disconnecting Switch	6.24 การเปลี่ยน Dropout Fuse Cutout
6.8 การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ MCCB	6.25 การเปลี่ยน กระบอก Fuse ของ Dropout Fuse Cutout
6.9 การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ ACB	6.26 การเปลี่ยน Fuse ของ Fix Capacitor
6.10 การปลด-สับ LT Switch	6.27 การเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูงชำรุด
6.11 การปลด-สับ RMU	6.28 การเปลี่ยนคอนสปันชำรุด
6.12 การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ เนื่องจากสายไฟตกรั่ว	6.29 การเปลี่ยน Hotline Clamp/ Bail Clamp ชำรุด (ใช้ WI ฮอทไลน์)
6.13 การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ เนื่องจากสาย ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน	6.30 การเปลี่ยนหม้อแปลงชำรุด
6.14 การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ จุดต่อหุ้ม	6.31 การเปลี่ยนล่อฟ้าแรงต่ำชำรุด
6.15 การแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสายไฟตกรั่ว	6.32 การเปลี่ยน LT Switch
6.16 การแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสาย ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน	6.33 การเปลี่ยน Fuse แรงต่ำ
6.17 การแก้ไขจุดต่อ Disconnecting Switch หัว/ท้าย ต้นเสา CT VT	6.34 การเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด

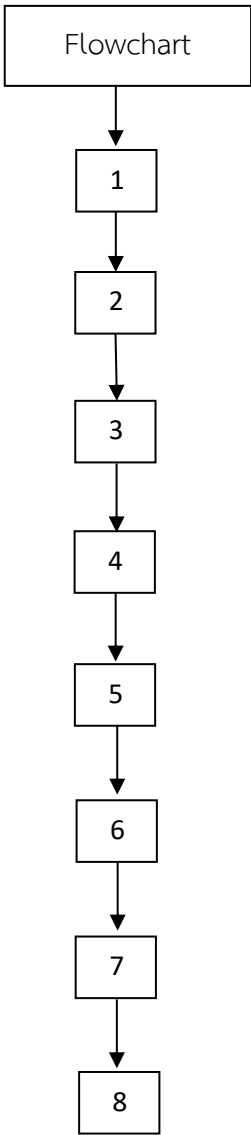
6.1 การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout สำหรับหม้อแปลง

6.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6101			
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY		เอกสารหน้าที่	จาก	5		
		เริ่มใช้งานเมื่อ				
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ	ครั้งที่ 00			
		ผู้ตรวจสอบ				
		ผู้ปรับปรุง				
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout สำหรับหม้อแปลง		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง				
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Dropout Fuse Cutout เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายไลน์แยก						
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)					
	FlowChart 1 2 3 4 5 6 7  ขั้นตอนการปลด Dropout Fuse Cutout 1. แจ้งพนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ตั้งการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง (รูปแบบการสื่อสารระหว่างศูนย์สั่งการและ (E/O) มี 2 แบบ โทรศัพท์/วิทยุสื่อสาร)  					

	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่ WI1-SOH3-S03-6101		
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY		เอกสารหน้าที่	จาก	5
เริ่มใช้งานเมื่อ				
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ			ครั้งที่ 00	
ผู้ตรวจสอบ				
ผู้ปรับปรุง				
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout สำหรับหม้อแปลง		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง		
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Dropout Fuse Cutout เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายไลน์แยก				
2. ถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง				
3. ให้ทำการปลดโหลดด้านแรงต่ำโดยการปลด LT Switch ทุกเฟสทุกวงจร โดยใช้ไม้ชักฟิวส์				

	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่ WI1-SOH3-S03-6101	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY		เอกสารหน้าที่	จาก 5
เริ่มใช้งานเมื่อ			
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
ผู้ตรวจสอบ			
ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout สำหรับหม้อแปลง		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Dropout Fuse Cutout เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายไลน์แยก			
4. ปลด Dropout Fuse Cutout โดยใช้ไม้ชักฟิวส์ที่ตั้งที่ห้วงของ Fuse Holder 5. กรณี 3 เฟสให้ดึงเฟส B เป็นเฟสสุดท้าย 6. ให้ยกกระบอกลูกฟิวส์ (Fuse Holder) ออกเก็บไว้แล้วแขวนป้ายห้ามสับสวิตช์			
7. แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อคืนสถานะการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง			

	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่ WI1-SOH3-S03-6101	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY		เอกสารหน้าที่	จาก 5
		เริ่มใช้งานเมื่อ	
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ	ครั้งที่ 00
		ผู้ตรวจสอบ	
		ผู้ปรับปรุง	
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout สำหรับหม้อแปลง		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Dropout Fuse Cutout เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายไลน์แยก			
Flowchart 	ขั้นตอนการสับ Dropout Fuse Cutout 1. แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อตั้งการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. ก่อนสับจ่ายไฟเข้าระบบต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบที่จะทำการสับจ่าย 3. สวมถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนังแรงสูง  4. ทำการสับ Dropout Fuse Cutout โดยใช้ไม้ชักฟิวส์ที่ดันที่ห่วงของกระบอกฟิวส์ (Fuse Holder) แล้วสับให้แน่น 5. ให้ทำการสับเฟส B เป็นเฟสแรก 6. เมื่อสับจ่าย Dropout Fuse Cutout ด้านแรงสูงเรียบร้อยแล้วจึงสับจ่าย LT Switch ด้านแรงต่ำ 7. แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อคืนสถานะการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง 8. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์ 		

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6101			
		เอกสารหน้าที่		จาก	5		
		เริ่มใช้งานเมื่อ					
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00			
		ผู้ตรวจสอบ					
		ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout สำหรับหม้อแปลง		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Dropout Fuse Cutout เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายไลน์แยก							
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า							
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ต้องให้แน่ใจว่าก่อนที่จะทำการปลด-สับ Dropout Fuse Cutout ไม่มีโหลดในระบบจำหน่ายดังกล่าว							
ข้อมูลเพิ่มเติม :							
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน							

6.1.2 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout สำหรับอุปกรณ์ Fixed Capacitor (สำหรับขนาดไม่เกิน 3x100 kVAR)					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะ อันตราย	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	มาตรการควบคุม/วิธีการ ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
ขั้นตอนการปลด Dropout Fuse Cutout					
1. แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าเพื่อตั้ง การทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและ ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-
2. สวมถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนังแรงสูง	-	-	-	-	-
3. ปลด Dropout Fuse Cutout โดยใช้ Load Buster เท่านั้น	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกาย ไฟจากการ อาร์ก	1. Load Buster ชำรุด 2. ใช้ Load Buster ไม่ถูกวิธี	1. ตรวจสอบ Load Buster ให้ ปลอดภัยก่อนใช้งาน 2. ผู้ปฏิบัติงานใช้ Load Buster ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT
	2. กระบอกฟิวส์ ร่วน	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่ สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานดึง แรงเกินไป 2. กระบอกฟิวส์ ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ใน การปลดกระบอกฟิวส์ตามที่ได้รับ การฝึกอบรม OJT 2. ตรวจสอบสภาพกระบอกฟิวส์ ก่อนการปลด 3. กันพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
	3. ยานพาหนะ	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. รถชน	1. ไม่ได้ตั้งกรวย และป้ายเตือน บริเวณพื้นที่ ปฏิบัติงาน	1. กันพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้กรวย และป้ายเตือนอันตราย
4. ให้ดีดเฟส B เป็นเฟสสุดท้าย	-	-	-	-	-

5. ให้ยก Fuse Holder ออกเก็บไว้แล้วแขวนป้ายห้ามสับสวิตช์	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟจากการอาร์ก	1. ฉนวนไม้ชักฟิวส์เสื่อมสภาพ 2. ยกกระบอกลูกฟิวส์ชนหัว Drop	1. ตรวจสอบสภาพไม้ชักฟิวส์ให้ปลอดภัยก่อนใช้งาน 2. ยกกระบอกลูกฟิวส์ไม่ให้สูงจนถึงหัว Drop
	2. กระบอกลูกฟิวส์ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานยกแรงเกินไป 2. กระบอกลูกฟิวส์ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลดกระบอกลูกฟิวส์ตามที่ได้รับ การฝึกอบรมOJT 2. ตรวจสอบสภาพกระบอกลูกฟิวส์ก่อนการปลดสับ 3. กั้นพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
6. หลังปลด Dropout Fuse Cutout แล้วให้รออย่างน้อย 10 นาที เพื่อคายประจุจากนั้นทำการลัดวงจรระหว่างขั้วต่อไฟฟ้าทุกเส้นกับสายกราวด์ ก่อนการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
7. แจ้งเวลาให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อคืนสถานะการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-
ขั้นตอนการสับ Dropout Fuse Cutout					
1. แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อตั้งการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-

2. ตรวจสอบ Fix Capacitor ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และนำสายลัดวงจรระหว่างขั้วต่อไฟฟ้าทุกเส้นกับสายกราวด์ออก	-	-	-	-	-
3. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	-	-	-	-	-
4. นำ Fuse Holder (กระบอกฟิวส์) ขึ้นแขวนให้ครบทุกเฟส	1. กระบอกฟิวส์ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ยกไม้ชักฟิวส์ไม่ถูกวิธี 2. กระบอกฟิวส์ชำรุด 3. วางฟิวส์ไม่ลงล็อกที่ฐาน	1. ขณะใส่กระบอกฟิวส์ให้ใส่ในหัวไม้ชักฟิวส์ในแนวตั้ง 2. ขณะยกกระบอกฟิวส์แขวนที่ฐาน Dropout Fuse Cutout ต้องวางให้ลงล็อกของฐานล่าง 3. กั้นพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
	2. ยานพาหนะ	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. รถชน	1. ไม่ได้ตั้งกรวยและป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน	1. กั้นพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้กรวยและป้ายเตือนอันตราย
5. ทำการสับ Dropout Fuse Cutout โดยใช้ไม้ชักฟิวส์คล้องที่ห่วงของ Fuse Holder แล้วสับให้แน่น	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟจากการอาร์ก	1. ฉนวนไม้ชักฟิวส์เสื่อมสภาพ 2. ใช้แรงสับมากหรือน้อยเกินไป 3. สับไม่แน่น 4. Capacitor ชำรุด	1. ตรวจสอบสภาพไม้ชักฟิวส์ให้ปลอดภัยก่อนใช้งาน 2. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการสับกระบอกฟิวส์ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT 3. ตรวจสอบระยะเวลาการปลดสับและยืนในตำแหน่งที่มั่นคง 4. ตรวจสอบ Capacitor ก่อนทำการสับจ่าย

	2. ยานพาหนะ	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. รถชน	1. ไม่ได้ตั้งกรวยและ ป้ายเตือนบริเวณ พื้นที่ปฏิบัติงาน	1. กั้นพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้กรวย และป้ายเตือนอันตราย
6. ให้ทำการสับเฟส B เป็นเฟสแรก	-	-	-	-	-
7. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	-	-	-	-	-
8. แจ้งเวลาให้พนักงานสั่งการแก้ไข กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อคืนสถานะการทำงาน อุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วน ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-

6.1.3 มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานการปลด Dropout Fuse Cutout เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายไลน์แยก		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย และป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงานและทำ KYT	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา และรองเท้านิรภัย	
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา และรองเท้านิรภัย	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อตั้งการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางให้ทำงานครั้งเดียว และประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง	วิทยุสื่อสาร	
7. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	ถุงมือยาง และถุงมือหนังแรงสูง	
8. ปลด Dropout Fuse Cutout โดยใช้ไม้ชักฟิวส์กรณีไม่มีโหลดโดย - ตรวจสอบสภาพไม้ชักฟิวส์ให้ปลอดภัยก่อนใช้งาน - ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลดกระบอกฟิวส์ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT - ตรวจสอบระยะการปลดสับ และยืนในตำแหน่งที่มั่นคง	ถุงมือยาง, ถุงมือหนังแรงสูง, ไม้ชักฟิวส์, หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย	

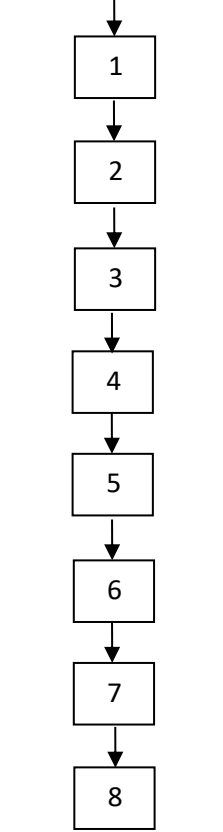
- ตรวจสอบสภาพกระบอกฟิวส์ก่อนการปลด		
9. ปลด Dropout Fuse Cutout โดยใช้ Load Buster กรณีไม่สามารถลดโหลดได้ โดย - ตรวจสอบ Load Buster ให้ปลอดภัยก่อนใช้งาน - ผู้ปฏิบัติงานใช้ Load Buster ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT - ตรวจสอบสภาพกระบอกฟิวส์ก่อนการปลด	Load Buster, ถังมือยาง, ถังมือหนังแรงสูง, หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
10. กรณี 3 เฟสให้ดึงเฟส B เป็นเฟสสุดท้าย		
11. ให้ยก Fuse Holder ออกเก็บไว้แล้วแขวนป้ายห้ามสับวิตช์ โดยยก กระบอกฟิวส์ไม่ให้สูงจนถึงหัว Drop	ป้ายห้ามสับวิตช์, ไม้ชักฟิวส์, ถังมือยาง, ถังมือหนังแรงสูง, หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย	
12. แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อคืนสถานการณ์การทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางเป็นปกติและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง	วิทยุสื่อสาร	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
1. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถังมือหนังและถังมือยางแรงสูง	-	-
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน	-	-
3. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	-	-

6.2 การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout โล้นแยกระบบจำหน่าย

6.2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6102					
		เอกสารหน้าที่		จาก	3			
		เริ่มใช้งานเมื่อ						
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00				
		ผู้ตรวจสอบ						
		ผู้ปรับปรุง						
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout โล้นแยกระบบจำหน่าย		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Dropout Fuse Cutout เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายโล้นแยกระบบ								
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)							
Flowchart 1 ↓ 2 ↓ 3 ↓ 4 ↓ 5 ↓ 6 ↓ 7 ↓ 8	 ขั้นตอนการปลด Dropout Fuse Cutout - แจ้งพนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อตั้งการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง - สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง  - ปลด Dropout Fuse Cutout โดยใช้ไม้ชักฟิวส์กรณีไม่มีโหลด  Dropout Fuse Cutout							

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6102						
		เอกสารหน้าที่	จาก	3					
		เริ่มใช้งานเมื่อ							
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00					
		ผู้ตรวจสอบ							
		ผู้ปรับปรุง							
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout สายแกระบบจำหน่าย		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง							
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Dropout Fuse Cutout เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายสายแยก									
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)								
	4. ปลด Dropout Fuse Cutout โดยใช้ Load Buster กรณีไม่สามารถถอดโหลดได้ให้ทำการปลดโหลดด้านแรงต่ำโดยการปลด LT Switch ทุกเฟสทุกวงจร โดยใช้ไม้ชักฟิวส์								
									
	LT Switch								
	5. กรณี 3 เฟสให้ดึงเฟส B เป็นเฟสสุดท้าย								
	6. ให้ยก Fuse Holder ออกเก็บไว้แล้วแขวนป้ายห้ามสับสวิตช์								
									
	ป้ายห้ามสับสวิตช์								
	7. แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ								
	เพื่อคืนสถานะการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง								
	8. กรณี 3 เฟสให้ดึงเฟส B เป็นเฟสสุดท้าย								

	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่ WI1-SOH3-S03-6102	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY		เอกสารหน้าที่ จาก 3	
		เริ่มใช้งานเมื่อ	
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ	
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout สายแกระบบจำหน่าย วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Dropout Fuse Cutout เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายสายแยก	ผู้ปรับปรุง	กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)		
Flowchart 	ขั้นตอนการสับ Dropout Fuse Cutout 1. แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อตั้งการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบที่จะทำการสับจ่าย 3. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง  4. นำ Fuse Holder (กระบอกฟิวส์) ขึ้นแขวนให้ครบทุกเฟส 5. ทำการสับ Dropout Fuse Cutout โดยใช้ไม้ชักฟิวส์คล้องที่ห่วงของ Fuse Holder แล้วสับให้แน่น 6. ให้ทำการสับเฟส B เป็นเฟสแรก 7. แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อคืนสถานการณ์การทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง 8. เมื่อสับจ่าย Dropout Fuse Cutout ด้านแรงสูงเรียบร้อยแล้วจึงสับจ่าย LT Switch ด้านแรงต่ำ		
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า			
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ต้องให้แน่ใจว่าก่อนที่จะทำการปลด-สับ Dropout Fuse Cutout ไม่มีโหลดในระบบจำหน่ายดังกล่าว			
ข้อมูลเพิ่มเติม :			
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน			

6.2.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การปลด-สับ Dropout Fuse ไลน์แยกระบบจำหน่าย					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะ อันตราย	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	มาตรการควบคุม/วิธีการ ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
ขั้นตอนการปลด Dropout Fuse Cutout					
1. แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าเพื่อตั้ง การทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและ ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-
2. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	-	-	-	-	-
3. ปลด Dropout Fuse Cutout โดยใช้ Load Buster เท่านั้น	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกาย ไฟ จ า ก ก า ร อาร์ก	1. Load Buster ชำรุด 2. ใช้ Load Buster ไม่ถูกวิธี	1. ตรวจสอบ Load Buster ให้ ปลอดภัยก่อนใช้งาน 2. ผู้ปฏิบัติงานใช้ Load Buster ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT
	2. กระบอกฟิวส์ ร่วน	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่ สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานดึง แรงเกินไป 2. กระบอกฟิวส์ ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ใน การปลดกระบอกฟิวส์ตามที่ได้รับ การฝึกอบรม OJT 2. ตรวจสอบสภาพกระบอกฟิวส์ ก่อนการปลด 3. กั้นพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
	3. ยานพาหนะ	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. รถชน	1. ไม่ได้ตั้งกรวยและ ป้ายเตือนบริเวณ พื้นที่ปฏิบัติงาน	1. กั้นพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้กรวย และป้ายเตือนอันตราย
4. ให้ดีดเฟส B เป็นเฟสสุดท้าย	-	-	-	-	-

5. ให้ยก Fuse Holder ออกเก็บไว้แล้วแขวนป้ายห้ามสับสวิตช์	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟจากการอาร์ก	1. ฉนวนไม้ชักฟิวส์เสื่อมสภาพ 2. ยกกระบอกฟิวส์ชนหัว Drop	1. ตรวจสอบสภาพไม้ชักฟิวส์ให้ปลอดภัยก่อนใช้งาน 2. ยกกระบอกฟิวส์ไม่ให้สูงจนถึงหัว Drop
	2. กระบอกฟิวส์ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานยกแรงเกินไป 2. กระบอกฟิวส์ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลดกระบอกฟิวส์ตามที่ได้รับ การฝึกอบรม OJT 2. ตรวจสอบสภาพกระบอกฟิวส์ก่อนการปลด 3. กันพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
6. หลังปลด Dropout Fuse Cutout แล้วให้รออย่างน้อย 10 นาที เพื่อย้ายประจุกจากนั้นทำการลัดวงจรระหว่างขั้วต่อไฟฟ้าทุกเส้นกับสายกราวด์ ก่อนการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
7. แจ้งเวลาให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อคืนสถานะการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-
ขั้นตอนการสับ Dropout Fuse Cutout					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	มาตรการควบคุม/วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
1. แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อตั้งการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-

2. ตรวจสอบ Fix Capacitor ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และนำสายลัดวงจรระหว่างขั้วต่อไฟฟ้าทุกเส้นกับสายกราวด์ออก	-	-	-	-	-
3. สวมถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนังแรงสูง	-	-	-	-	-
4. นำ Fuse Holder (กระบอกฟิวส์) ขึ้นแขวนให้ครบทุกเฟส	1. กระบอกฟิวส์ ร่ว่ง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ยกไม้ชักฟิวส์ไม่ถูกวิธี 2. กระบอกฟิวส์ชำรุด 3. วางฟิวส์ไม่ลงล็อกที่ฐาน	1. ขณะใส่กระบอกฟิวส์ให้ใส่ในหัวไม้ชักฟิวส์ในแนวตั้ง 2. ขณะยกกระบอกฟิวส์แขวนที่ฐาน Dropout Fuse Cutout ต้องวางให้ลงล็อกของฐานล่าง 3. กันพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
5. ทำการสับ Dropout Fuse Cutout โดยใช้ไม้ชักฟิวส์คล้องที่ห่วงของ Fuse Holder แล้วสับให้แน่น	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟจากการอาร์ก	1. ฉนวนไม้ชักฟิวส์เสื่อมสภาพ 2. ใช้แรงสับมากหรือน้อยเกินไป 3. สับไม่แน่น 4. Capacitor ชำรุด	1. ตรวจสอบสภาพไม้ชักฟิวส์ให้ปลอดภัยก่อนใช้งาน 2. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการสับกระบอกฟิวส์ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT 3. ตรวจสอบระยะการปลดสับและยืนในตำแหน่งที่มั่นคง 4. ตรวจสอบ Capacitor ก่อนทำการสับจ่าย
	2. ยานพาหนะ	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. รถชน	1. ไม่ได้ตั้งกรวยและป้ายเตือนบริเวณ	1. กันพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้กรวยและป้ายเตือนอันตราย
6. ให้ทำการสับเฟส B เป็นเฟสแรก	-	-	-	-	-
7. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	-	-	-	-	-

8. แจ้งเวลาให้พนักงานสั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้า ขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการ จ่ายไฟ เพื่อคืนสถานะการทำงานอุปกรณ์ ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่ เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

6.2.3 มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานการสับ Dropout Fuse Cutout เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายไลน์แยก		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวยและป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT	หมวกนิรภัย, ถุงมือป็นเสาะ และ รองเท้านิรภัย	
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือป็นเสาะ, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	หมวกนิรภัย, ถุงมือป็นเสาะ และ รองเท้านิรภัย	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อตั้งการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางให้ทำงานครั้งเดียวและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง	วิทยุสื่อสาร	
7. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงสูง	
8. นำ Fuse Holder (กระบอกฟิวส์) ขึ้นแขวนให้ครบทุกเฟสโดย - ขณะใส่กระบอกฟิวส์ให้ใส่ในหัวไม้ชักฟิวส์ในแนวตั้ง - ขณะยกกระบอกฟิวส์แขวนที่ฐาน Dropout Fuse Cutout ต้องวางให้ลงล็อกของฐานล่าง	ไม้ชักฟิวส์,ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงสูง , ไม้ชักฟิวส์,หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย	
9. ทำการสับ Dropout Fuse Cutout โดยใช้ไม้ชักฟิวส์คล้องที่หัวของ Fuse Holder แล้วสับให้แน่น โดย ตรวจสอบระยะการปลดสับ และยืนในตำแหน่งที่มั่นคง		
10. ให้ทำการสับเฟส B เป็นเฟสแรก		
11. แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อคืนสถานะการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางให้เป็นปกติและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง	วิทยุสื่อสาร	

 
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
1. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง	-	-
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน	-	-
3. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	-	-

6.3 การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout สำหรับอุปกรณ์ Fixed Capacitor

6.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6103		
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY		เอกสารหน้าที่	จาก	3	
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout สำหรับอุปกรณ์ Fixed Capacitor (สำหรับขนาดไม่เกิน 3x100 kVAR)		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ	ครั้งที่	00	
		ผู้ตรวจสอบ			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Dropout Fuse Cutout เพื่อปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ Fixed Capacitor	ผู้ปรับปรุง				
	กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง				
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
Flowchart 1 2 3 4 5 6 7	 ขั้นตอนการปลด Dropout Fuse Cutout 1. แจ้งพนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อตั้งการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง 				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6103				
		เอกสารหน้าที่	จาก	3			
		เริ่มใช้งานเมื่อ					
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00			
		ผู้ตรวจสอบ					
		ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout สำหรับอุปกรณ์ Fixed Capacitor (สำหรับขนาดไม่เกิน 3x100 kVAR)		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Dropout Fuse Cutout เพื่อปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ Fixed Capacitor							
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)						
	3. ปลด Dropout Fuse Cutout โดยใช้ Load Buster เท่านั้น						
							
	4. ให้ดึงเฟส B เป็นเฟสสุดท้าย 5. ให้ยก Fuse Holder ออกเก็บไว้แล้วแขวนป้ายห้ามสับสวิตช์						
							
	6. หลังปลด Dropout Fuse Cutout แล้วให้รออย่างน้อย 10 นาที เพื่อคายประจุจากนั้นทำการลัดวงจรระหว่างขั้วต่อไฟฟ้าทุกเส้นกับสายกราวด์ ก่อนการปฏิบัติงาน 7. แจ้งเวลาให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อคืนสถานการณ์ทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง						

	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่ WI1-SOH3-S03-6103	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY		เอกสารหน้าที่	จาก 3
		เริ่มใช้งานเมื่อ	
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ	ครั้งที่ 00
		ผู้ตรวจสอบ	
		ผู้ปรับปรุง	
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Dropout Fuse Cutout สำหรับอุปกรณ์ Fixed Capacitor (สำหรับขนาดไม่เกิน 3x100 kVAR)		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Dropout Fuse Cutout เพื่อปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ Fixed Capacitor			
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)		
Flowchart  <pre> graph TD A[Flowchart] --> B[1] B --> C[2] C --> D[3] D --> E[4] E --> F[5] F --> G[6] G --> H[7] H --> I[8] </pre>	ขั้นตอนการสับ Dropout Fuse Cutout 1. แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อตั้งการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบ Fix Capacitor ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และนำสายลวดวงจรระหว่างขั้วต่อไฟฟ้าทุกเส้นกับสายกราวด์ออก 3. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง 4. นำ Fuse Holder (กระบอกฟิวส์) ขึ้นแขวนให้ครบทุกเฟส 5. ทำการสับ Dropout Fuse Cutout โดยใช้ไม้ชักฟิวส์คล้องที่ห่วงของ Fuse Holder แล้วสับให้แน่น 6. ให้ทำการสับเฟส B เป็นเฟสแรก 7. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์  8. แจ้งเวลาให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อคืนสถานะการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง		
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า			
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบขนาด Fix Capacitor ให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้			
ข้อมูลเพิ่มเติม :			
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน			

6.3.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจ เป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
ขั้นตอนเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด 1 เฟส 2 สาย					
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไฟปลดโหลดทั้งหมดแล้วเท่านั้น	-	-	-	-	-
2. ตรวจสอบจุดเสี่ยงและพิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
3. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE หน้ากากป้องกันอันตราย และสวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	-	-	-	-	-
4. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ	1. LT Switch อยู่ใกล้กัน	1. ปลดเฟสที่อยู่ริมด้าน นอกก่อน
	2. LT Switch ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานดึงแรงเกินไป 2. ไม่นำไม้ชักฟิวส์ใส่ห้วง LT Switch 3. LT ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT 2. ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห้วงของ LT Switch 3. ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด 4. กันพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
5. ทำสัญลักษณ์บ่งบอกเฟส	-	-	-	-	-
6. เปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด 1 เฟส 2 สาย	-	-	-	-	-
7. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-

8. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 61	1. LT Switch ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานสับแรงเกินไป 2. ไม่นำไม้ชักฟิวส์ใส่ห้วง LT Switch 3. LT ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการสับ LT Switch ตามที่ได้รับ การฝึกอบรม OJT 2. ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห้วงของ LT Switch 3. ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด 4. กั้นพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
	2. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ	1. LT Switch อยู่ใกล้กัน	1. สับเฟส B ก่อน
9. แจ้งผู้ใช้ไฟ เพื่อทำการทดลองจ่ายไฟ และ วัดแรงดัน	-	-	-	-	-
ขั้นตอนเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด 3 เฟส 4 สาย					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	มาตรการควบคุม/วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไฟปลดโหลดทั้งหมดแล้วเท่านั้น	-	-	-	-	-
2. ตรวจสอบจุดเสี่ยงและพิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
3. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE หน้ากากป้องกันอันตราย และสวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	-	-	-	-	-
4. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ	1. LT Switch อยู่ใกล้กัน	1. ปลดเฟสที่อยู่ริมด้านนอกก่อน

	2. LT Switch ร่ว่ง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานดึง แรงเกินไป 2. ไม่นำไม้ชักฟิวส์ ใส่ห้วง LT Switch 3. LT ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ใน การปลด LT Switch ตามที่ ได้รับการฝึกอบรม OJT 2. ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้า ไปในห้วงของ LT Switch 3. ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด 4. กั้นพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
5. ทำสัญลักษณ์บ่งบอกเฟส	-	-	-	-	-
6. เปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด 3 เฟส 4 สาย	-	-	-	-	-
7. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-
8. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6110	1. LT Switch ร่ว่ง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานสับ แรงเกินไป 2. ไม่นำไม้ชักฟิวส์ ใส่ห้วง LT Switch 3. LT ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ใน การสับ LT Switch ตามที่ ได้รับการฝึกอบรม OJT 2. ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้า ไปในห้วงของ LT Switch 3. ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด 4. กั้นพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
	2. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ	1. LT Switch อยู่ใกล้กัน	1. สับเฟส B ก่อน
9. แจ้งผู้ใช้ไฟ เพื่อทำการทดลองจ่ายไฟ และ วัดแรงดัน	-	-	-	-	-

6.3.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

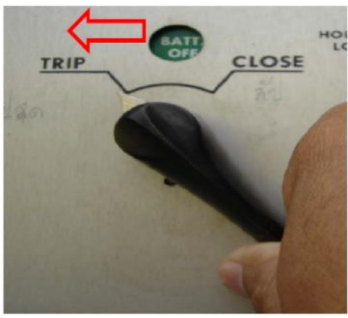
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวยและ ป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT	หมวกนิรภัย, ถุงมือป็นเสาะ และ รองเท้านิรภัย	
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย,ถุงมือป็นเสาะ รองเท้านิรภัย ,เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	หมวกนิรภัย, ถุงมือป็นเสาะ และ รองเท้านิรภัย	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. ขั้นตอนการปลด Dropout Fuse Cutout		
6.1แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าเพื่อตั้งการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง	วิทยุสื่อสาร	
6.2 สวมถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนังแรงสูง	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงสูง	
6.3 ปลด Dropout Fuse Cutout โดยใช้ Load Buster เท่านั้นโดย - ตรวจสอบ Load Buster ให้ปลอดภัยก่อนใช้งาน - ผู้ปฏิบัติงานใช้ Load Buster ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT - ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลดกระบอกฟิวส์ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT - ตรวจสอบสภาพกระบอกฟิวส์ก่อนการปลด	Load Buster, ถุงมือยาง, ถุงมือหนังแรงสูง, หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
6.4 ให้ดึงเฟส B เป็นเฟสสุดท้าย		
6.5 ให้ยก Fuse Holder ออกเก็บไว้ โดยยกกระบอกฟิวส์ไม่ให้สูงจนถึงหัว Drop ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลดกระบอกฟิวส์ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT และตรวจสอบสภาพกระบอกฟิวส์ก่อนการปลดแล้วแขวนป้ายห้ามสับสวิตช์	ไม้ชักฟิวส์, ถุงมือยาง, ถุงมือหนังแรงสูง, หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย	

6.6 หลังปลด Dropout Fuse Cutout แล้วให้รออย่างน้อย 10 นาที เพื่อคายประจุจากนั้นทำการลัดวงจรระหว่างขั้วต่อไฟฟ้าทุกเส้นกับสายกราวด์ก่อนการปฏิบัติงาน	-	
6.7 แจ้งเวลาให้พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อคืนสถานะการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง	วิทยุสื่อสาร	
7. ขั้นตอนการสับ Dropout Fuse Cutout		
7.1 แจ้งพนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อตั้งการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง	วิทยุสื่อสาร	
7.2 ตรวจสอบ Fix Capacitor ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และนำสายลัดวงจรระหว่างขั้วต่อไฟฟ้าทุกเส้นกับสายกราวด์ออก	กล้องส่องทางไกล, หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย	
7.3 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	ถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	
7.4 นำ Fuse Holder (กระบอกฟิวส์) ขึ้นแขวนให้ครบทุกเฟส โดยขณะใส่กระบอกฟิวส์ให้ใส่ในหัวไม้ชักฟิวส์ในแนวตั้ง และยกกระบอกฟิวส์แขวนที่ฐาน Dropout Fuse Cutout ต้องวางให้ลงลิ้นคของฐานล่าง	ไม้ชักฟิวส์, ถุงมือยาง, ถุงมือหนังแรงสูง, หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย	
7.5 ทำการสับ Dropout Fuse Cutout โดยใช้ไม้ชักฟิวส์คล้อยที่ห้วงของ Fuse Holder แล้วสับให้แน่นโดย - ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการสับกระบอกฟิวส์ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT - ตรวจสอบระยะการปลดสับ และยืนในตำแหน่งที่มั่นคง - ตรวจสอบ Capacitor ก่อนทำการสับจ่าย		
7.6 ให้ทำการสับเฟส B เป็นเฟสแรก		
7.7 เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	ป้ายห้ามสับสวิตช์	
7.8 แจ้งเวลาให้พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อคืนสถานะการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทางและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง	วิทยุสื่อสาร	

ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
8. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง	-	-
9. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน	-	-
10. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	-	-

 
6.4 การปลด-สับ Recloser ในระบบจำหน่ายแรงสูง

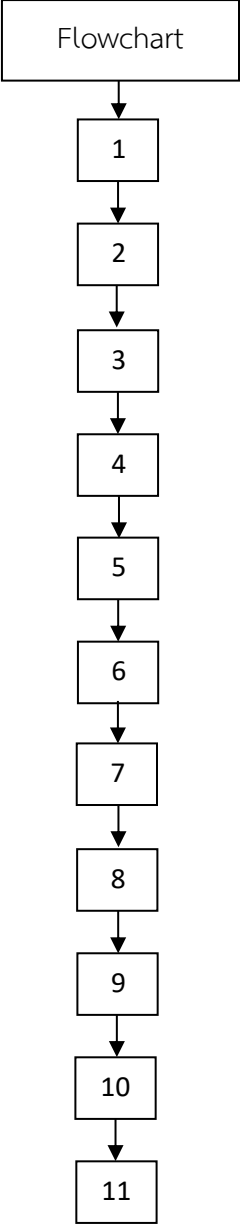
6.4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6104	
		เอกสารหน้าที่		จาก 6	
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Recloser ในระบบจำหน่ายแรงสูง		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Recloser เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายหลัง Recloser					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
Flowchart 1 2 3 4 5	 ขั้นตอนการปลด Recloser (กรณีปลดจาก SCADA) 1. ประสานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเพื่อขอตัดไฟ ปลด Recloser 2. ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ในตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open) ก่อนปลดสวิตช์ใบมีด 				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6104		
		เอกสารหน้าที่		จาก	6
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Recloser ในระบบจำหน่ายแรงสูง	กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง				
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Recloser เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายหลัง Recloser					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
	3. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง				
					
	4. ปลดสวิตช์ใบมีดด้านโหลดออกทั้ง 3 เฟส				
					
	สวิตช์ใบมีด (Disconnecting Switch)				
	5. แขนป้ายห้ามสับสวิตช์และล๊อคตู้ควบคุม				
					

 การไฟฟ้านครหลวง PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6104	
		เอกสารหน้าที่		จาก 6
		เริ่มใช้งานเมื่อ		
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00
		ผู้ตรวจสอบ		
		ผู้ปรับปรุง		
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Recloser ในระบบจำหน่ายแรงสูง	กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Recloser เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายหลัง Recloser				
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)			
Flowchart 1 ↓ 2 ↓ 3 ↓ 4 ↓ 5 ↓ 6	ขั้นตอนการปลด Recloser (กรณีปลดที่ตู้ควบคุม)  1. ประสานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเพื่อขอดับไฟ ปลด Recloser 2. ตั้งการทำงานของ Recloser ให้ทำงานครั้งเดียว 3. ปลด Recloser ที่ตู้ควบคุม 4. ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ในตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open) ก่อนปลดสวิตช์ไข่มืด 5. สวมถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนึ่งแรงสูง 6. ปลดสวิตช์ไข่มืดด้านโหลดออกทั้ง 3 เฟส แขวนป้ายห้ามสับสวิตช์และล็อกตู้ควบคุม			

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6104						
		เอกสารหน้าที่		จาก	6				
		เริ่มใช้งานเมื่อ							
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00					
		ผู้ตรวจสอบ							
		ผู้ปรับปรุง							
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Recloser ในระบบจำหน่ายแรงสูง		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง							
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Recloser เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายหลัง Recloser									
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)								
Flowchart  <pre> graph TD A[Flowchart] --> B[1] B --> C[2] C --> D[3] D --> E[4] E --> F[5] F --> G[6] G --> H[7] H --> I[8] </pre>	ขั้นตอนการสับ Recloser (กรณีสับจ่ายจาก SCADA)  1. ประสานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเพื่อขอสับสวิตช์ใบมีด 2. ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ในตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open) ก่อนสับสวิตช์ใบมีด 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสายต่อลงดินและผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระบบ 4. สวมถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนึ่งแรงสูง 5. สับสวิตช์ใบมีดด้านโหลดเข้าทั้ง 3 เฟส 6. ประสานให้ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟดำเนินการจ่ายไฟผ่าน Recloser 7. หลังจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟยืนยันการจ่ายไฟ ให้ตรวจสอบสถานะ Recloser ว่าอยู่ในตำแหน่งจ่ายไฟ (ตำแหน่ง Close) ปกติ 8. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์และล๊อคตู้ควบคุม								

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6104				
		เอกสารหน้าที่		จาก 6			
		เริ่มใช้งานเมื่อ					
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00			
		ผู้ตรวจสอบ					
		ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Recloser ในระบบจำหน่ายแรงสูง		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Recloser เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายหลัง Recloser							
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)						
Flowchart  <pre> graph TD A[Flowchart] --> B[1] B --> C[2] C --> D[3] D --> E[4] E --> F[5] F --> G[6] G --> H[7] H --> I[8] I --> J[9] J --> K[10] K --> L[11] </pre>	ขั้นตอนการสับ Recloser (กรณีสับจ่ายที่ตู้ควบคุม)  1. ประสานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเพื่อขอสับสวิตช์ใบมีด 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสายต่อลงดินและผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระบบ 3. ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ในตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open) ก่อนสับสวิตช์ใบมีด และตรวจสอบการตั้งการทำงานของ Recloser ให้ทำงานครั้งเดียว 4. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง 5. สับสวิตช์ใบมีดด้านโหลดเข้าทั้ง 3 เฟส 6. ประสานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเพื่อขอจ่ายไฟผ่าน Recloser 7. ดำเนินการจ่ายไฟที่ตู้ควบคุม Recloser 8. ตรวจสอบสถานะ Recloser ว่าอยู่ในตำแหน่งจ่ายไฟ (ตำแหน่ง Close) ปกติ 9. ตั้งการทำงานของ Recloser ให้ทำงานอัตโนมัติ 10. แจ้งสถานะการจ่ายไฟและเวลาให้ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟรับทราบ 11. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์และล็อกตู้ควบคุม						

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6104		
		เอกสารหน้าที่		จาก	6
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Recloser ในระบบจำหน่ายแรงสูง		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Recloser เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายหลัง Recloser					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า					
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ศึกษาคู่มือการใช้งานตู้ควบคุม Recloser ของแต่ละผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจก่อนการปฏิบัติงาน					
ข้อมูลเพิ่มเติม :					
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน					

6.4.2 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การปลด-สับ Recloser ในระบบจำหน่ายแรงสูง					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจ เป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
ขั้นตอนการปลด Recloser (กรณีปลดจาก SCADA)					
1. แจ้งศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเพื่อขอตัดไฟ ปลด Recloser	-	-	-	-	-
2. ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ในตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open) ก่อนปลดสวิตช์ใบมีด	-	-	-	-	-
3. สวมถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนังแรงสูง	-	-	-	-	-
4. ปลดสวิตช์ใบมีดด้านโหลดออกทั้ง 3 เฟส	(ตาม WI 07)				
5. แขนป้ายห้ามสับสวิตช์และล็อกตู้ควบคุม	-	-	-	-	-

ขั้นตอนการปลด Recloser (กรณีปลดที่ตู้ควบคุม)					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจ เป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
1. ประสานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเพื่อขอ ดับไฟ ปลด Recloser	-	-	-	-	-
2. ตั้งการทำงานของ Recloser ให้ทำงาน ครั้งเดียว	-	-	-	-	-
3. ปลด Recloser ที่ตู้ควบคุม	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ไฟฟ้าช็อต	1. วงจรการทำงาน ของตู้ชำรุด	1. ตรวจสอบด้วยสายตาที่ ตู้ควบคุมว่ามีรอยไหม้ หรือมี สั้วอยู่ภายในหรือไม่
	2. สัตว์มีพิษ	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย	1. มีสัตว์อยู่ในตู้	
4. ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ใน ตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open) ก่อนปลด สวิตช์ใบมีด	-	-	-	-	-
5. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	-	-	-	-	-
6. ปลดสวิตช์ใบมีดด้านโหลดออกทั้ง 3 เฟส	(ตาม WI 07)				
7. แขนป้ายห้ามสับสวิตช์และล็อกตู้ควบคุม	-	-	-	-	-

ขั้นตอนการสับ Recloser (กรณีสับจ่ายจาก SCADA)					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจ เป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
1. ประสานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเพื่อขอ สับสวิตช์ใบมีด	-	-	-	-	-
2. ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ใน ตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open) ก่อนสับ สวิตช์ใบมีด	-	-	-	-	-
3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสายต่อลงดิน และผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระบบ	-	-	-	-	-
4. สวมถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนังแรงสูง	-	-	-	-	-
5. สับสวิตช์ใบมีดด้านโหลดเข้าทั้ง 3 เฟส	(ตาม WI 07)				
6. ประสานให้ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ดำเนินการจ่ายไฟผ่าน Recloser	-	-	-	-	-
7. หลังจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟยืนยัน การจ่ายไฟ ให้ตรวจสอบสถานะ Recloser ว่าอยู่ในตำแหน่งจ่ายไฟ (ตำแหน่ง Close) ปกติ	-	-	-	-	-

ขั้นตอนการสับ Recloser (กรณีสับจ่ายที่ตู้ควบคุม)					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจ เป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
7. ดำเนินการจ่ายไฟที่ตู้ควบคุม Recloser	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ไฟฟ้าช็อต	1. วงจรการทำงาน ของตู้ชำรุด	1. ตรวจสอบด้วยสายตาที่ ตู้ควบคุมว่ามีรอยไหม้ หรือมี สั้วอยู่ภายในหรือไม่
	2. สัตว์มีพิษ	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย	1. มีสัตว์อยู่ในตู้	
8. ตรวจสอบสถานะ Recloser ว่าอยู่ใน ตำแหน่งจ่ายไฟ (ตำแหน่ง Close) ปกติ	-	-	-	-	-
9. ตั้งการทำงานของ Recloser ให้ทำงาน อัตโนมัติ	-	-	-	-	-
10. แจ้งสถานะการจ่ายไฟและเวลาให้ศูนย์ ควบคุมการจ่ายไฟรับทราบ	-	-	-	-	-
11. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์และล็อกตู้ควบคุม	-	-	-	-	-

6.4.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกัน ภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานการปลด-สับ Recloser ในระบบจำหน่ายแรงสูง		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงาน ทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย และป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา และรองเท้านิรภัย	
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการ ปฏิบัติงานให้พร้อม	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา และรองเท้านิรภัย	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. ขั้นตอนการปลด Recloser (กรณีปลดจาก SCADA)		
6.1 แจ้งศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเพื่อขอดับไฟ ปลด Recloser	วิทยุสื่อสาร	
6.2. ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ในตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open) ก่อนปลดสวิตช์ใบมีด	หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย	
6.3 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	ถุงมือยาง และถุงมือหนัง แรงสูง	
6.4 ปลดสวิตช์ใบมีดด้านโหลดออกทั้ง 3 เฟส ตาม WI 07	ไม้ชักฟิวส์, ถุงมือยาง, ถุง มือหนังแรงสูงหมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย และหมวก นิรภัย	
6.5 แขนป้ายห้ามสับสวิตช์และล็อกตู้ควบคุม	ป้ายห้ามสับสวิตช์	

7. ขั้นตอนการปลด Recloser (กรณีปลดที่ตู้ควบคุม)		
7.1 ประสานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเพื่อขอดับไฟ ปลด Recloser	วิทยุสื่อสาร	
7.2 ตั้งการทำงานของ Recloser ให้ทำงานครั้งเดียว	หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย และถุงมือ	
7.3 ปลด Recloser ตู้ควบคุม โดยตรวจสอบด้วยสายตาที่ตู้ควบคุมว่ามีรอยไหม้ หรือมีสัตว์อยู่ภายในหรือไม่		
7.4 ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ในตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open) ก่อนปลดสวิตช์ใบมีด		
7.5 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	ถุงมือยาง และถุงมือหนังแรงสูง	
7.6 ปลดสวิตช์ใบมีดด้านโหลดออกทั้ง 3 เฟส ตาม WI 07	ถุงมือยาง, ถุงมือหนังแรงสูง และไม้ชักฟิวส์	
7.7 แขนป้ายห้ามสับสวิตช์และล็อกตู้ควบคุม	ป้ายห้ามสับสวิตช์	
8. ขั้นตอนการสับ Recloser (กรณีสับจ่ายจาก SCADA)		
8.1 ประสานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเพื่อขอสับสวิตช์ใบมีด	วิทยุสื่อสาร	
8.2 ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ในตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open) ก่อนสับสวิตช์ใบมีด	หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย และถุงมือ	
8.3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสายต่อลงดินและผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระบบ		
8.4 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	ถุงมือยาง และถุงมือหนังแรงสูง	
8.5 สับสวิตช์ใบมีดด้านโหลดเข้าทั้ง 3 เฟส ตาม WI 07	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงสูง, ไม้ชักฟิวส์, หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย	
8.6 ประสานให้ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟดำเนินการจ่ายไฟผ่าน Recloser	วิทยุสื่อสาร	

8.7 หลังจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟยืนยันการจ่ายไฟ ให้ตรวจสอบสถานะ Recloser ว่าอยู่ในตำแหน่งจ่ายไฟ (ตำแหน่ง Close) ปกติ	หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย และถุงมือ	
9. ขั้นตอนการสับ Recloser (กรณีสับจ่ายที่ตู้ควบคุม)		
9.1 ประสานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเพื่อขอสับสวิตช์ใบมีด	วิทยุสื่อสาร	
9.2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสายต่อลงดินและผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระบบ	หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย และถุงมือ	
9.3 ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ในตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open) ก่อนสับสวิตช์ใบมีด และตรวจสอบการตั้งการทำงานของ Recloser ให้ทำงานครั้งเดียว		
9.4 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงสูง	
9.5 สับสวิตช์ใบมีดด้านโหลดเข้าทั้ง 3 เฟส ตาม WIO7	ถุงมือยาง, ถุงมือหนังแรงสูง, ไม้ชักฟิวส์, หมวกนิรภัย และ รองเท้านิรภัย	
9.6 ประสานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเพื่อขอจ่ายไฟผ่าน Recloser	วิทยุสื่อสาร	
9.7 ดำเนินการจ่ายไฟที่ตู้ควบคุม Recloser โดยตรวจสอบด้วยสายตาที่ตู้ควบคุมก่อนว่ามีรอยไหม้ หรือมีสัตว์อยู่ภายในหรือไม่	หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย และถุงมือ	
9.8 ตรวจสอบสถานะ Recloser ว่าอยู่ในตำแหน่งจ่ายไฟ (ตำแหน่ง Close) ปกติ		
9.9 ตั้งการทำงานของ Recloser ให้ทำงานอัตโนมัติ		
9.10 แจ้งสถานะการจ่ายไฟและเวลาให้ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟรับทราบ	วิทยุสื่อสาร	
9.11 เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์และล็อกตู้ควบคุม	ป้ายห้ามสับสวิตช์	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
10. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง	-	-
11. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน	-	-
12. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	-	-

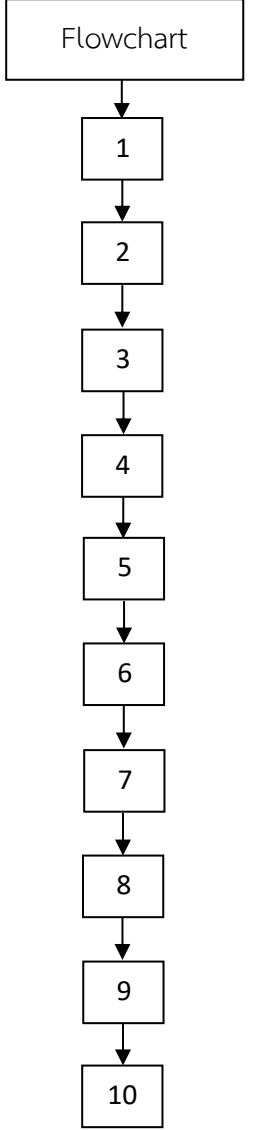
6.5 การปลด-สับ Recloser สำหรับอุปกรณ์ AVR

6.5.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6105			
		เอกสารหน้าที่		จาก	5	
		เริ่มใช้งานเมื่อ				
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00	
		ผู้ตรวจสอบ				
		ผู้ปรับปรุง				
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Recloser สำหรับอุปกรณ์ AVR		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง				
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Recloser เพื่อปฏิบัติงานที่อุปกรณ์ AVR หลัง Recloser						
ขั้นตอน		รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
Flowchart 1 2 3 4 5 6 7 8		 Recloser ขั้นตอนการปลด Recloser (กรณีปลดจาก SCADA) 1. แจ้งพนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอปลด Recloser 2. ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟสั่งปลด Recloser ด้วยระบบ SCADA 3. ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ TAP ของ AVR ตามที่ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟสั่งการ 4. ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ในตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open) ก่อนปลดสวิตช์ไบเมต 5. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง 6. ปลดสวิตช์ไบเมตด้านโหลดออกทั้ง 3 เฟส 7. แขนงป้ายห้ามสับสวิตช์และล๊อคตู้ควบคุม 8. แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6105				
		เอกสารหน้าที่		จาก	5		
		เริ่มใช้งานเมื่อ					
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00		
		ผู้ตรวจสอบ					
		ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Recloser สำหรับอุปกรณ์ AVR		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Recloser เพื่อปฏิบัติงานที่อุปกรณ์ AVR หลัง Recloser							
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)						
	ขั้นตอนการสับ Recloser (กรณีสับจ่ายจาก SCADA) Flowchart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  1. แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ขอดำเนินการสับ Recloser เข้าระบบ 2. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอสับสวิตช์ไบเมต Recloser ด้านโหลด 3. ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ในตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open) 4. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ยืนยันว่าไม่มีสายต่อลงดินและผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระบบ 5. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง 6. สับสวิตช์ไบเมต Recloser ด้านโหลด เข้าทั้ง 3 เฟส พร้อมแจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 7. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) แจ้งเวลาการสับสวิตช์ไบเมตต่อศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ พร้อมแจ้งให้สับ Recloser เข้าระบบ 8. ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟยืนยันการจ่ายไฟ พร้อมแจ้งเวลา สับ Recloser เข้าระบบ ให้ พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 9. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) แจ้งชุดแก่ไฟ ให้ตรวจสอบสถานะ Recloser ว่าอยู่ในตำแหน่งสับ (ตำแหน่ง Close), ตรวจสอบ TAP ของ AVR ให้อยู่ตำแหน่งอัตโนมัติ (AUTO) 10. ชุดแก่ไฟ แจ้งสถานะ Recloser ต่อพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 11. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์และล็อกตู้ควบคุม						

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6105				
		เอกสารหน้าที่		จาก	5		
		เริ่มใช้งานเมื่อ					
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00		
		ผู้ตรวจสอบ					
		ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Recloser สำหรับอุปกรณ์ AVR		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Recloser เพื่อปฏิบัติงานที่อุปกรณ์ AVR หลัง Recloser							
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)						
Flowchart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	ขั้นตอนการปลด Recloser (กรณีปลดที่ตู้ควบคุม)  1. แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ขอดำเนินการปลด Recloser 2. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอปลด Recloser 3. ตั้งการทำงานของ Recloser ให้ทำงานครั้งเดียว 4. ตั้งการทำงานของ TAP ของ AVR ให้อยู่ที่ TAP 1 พร้อมดำเนินการ Off TAP (ตามคู่มือการปฏิบัติงานกับ AVR) 5. ปลด Recloser ที่ตู้ควบคุม 6. ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ในตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open) ก่อนปลดสวิตช์ไบมิดด้านโหลด 7. สวมถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนังแรงสูง 8. ปลดสวิตช์ไบมิดด้านโหลดออกทั้ง 3 เฟส 9. แขนวนป้ายห้ามสับสวิตช์และล๊อคตู้ควบคุม 10. แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 11. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ						

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6105		
		เอกสารหน้าที่		จาก	5
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00
		ผู้ตรวจสอบ			
	ผู้ปรับปรุง				
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Recloser สำหรับอุปกรณ์ AVR	กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง				
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Recloser เพื่อปฏิบัติงานที่อุปกรณ์ AVR หลัง Recloser					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
Flowchart 	ขั้นตอนการสับ Recloser (กรณีสับจ่ายที่ตู้ควบคุม)  1. แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ขอดำเนินการสับ Recloser เข้าระบบ 2. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอสับสวิตช์ไบเมต Recloser ด้านโหลด 3. ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ในตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open) 4. ประสานงานขอคำยืนยันยืนยันว่าไม่มีสายต่อลงดินและผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระบบ จากพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 5. สวมถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนึ่งแรงสูง 6. สับสวิตช์ไบเมตด้านโหลดเข้าทั้ง 3 เฟส พร้อมแจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 7. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) แจ้งเวลาการสับสวิตช์ไบเมตต่อศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ พร้อมขอดำเนินการสับ Recloser เข้าระบบ 8. ดำเนินการสับ Recloser เข้าระบบ คำนึงสภาพการทำงานของ Recloser ให้ทำงานอัตโนมัติ ตั้งการทำงาน TAP ของ AVR ให้อยู่ตำแหน่งอัตโนมัติ (ตามคู่มือการปฏิบัติงานกับ AVR) พร้อมแจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 9. แจ้งศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟยืนยันการจ่ายไฟ 10. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์และล็อกตู้ควบคุม				
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า					
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ศึกษาคู่มือการใช้งานตู้ควบคุม Recloser ของแต่ละผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจก่อนการปฏิบัติงาน					

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6105		
		เอกสารหน้าที่		จาก	5
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ Recloser สำหรับอุปกรณ์ AVR		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เป็นการปลด-สับ Recloser เพื่อปฏิบัติงานที่อุปกรณ์ AVR หลัง Recloser					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
ข้อมูลเพิ่มเติม :					
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน					

6.5.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การปลด-สับ Recloser สำหรับอุปกรณ์ AVR					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจ เป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
ขั้นตอนการปลด Recloser (กรณีปลดจาก SCADA)					
1. แจ้งพนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้า ขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุม การจ่ายไฟ เพื่อขอปลด Recloser	-	-	-	-	-
2. ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟสั่งปลด Recloser ด้วยระบบ SCADA	-	-	-	-	-
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบ TAP ของ AVR ตามที่ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟสั่งการ	-	-	-	-	-
4. ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ใน ตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open) ก่อนปลด สวิตช์ใบมีด	-	-	-	-	-
5. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	-	-	-	-	-
6. ปลดสวิตช์ใบมีดด้านโหลดออกทั้ง 3 เฟส	(ตาม WI 07)				
7. แขนงป้ายห้ามสับสวิตช์และล็อกตู้ควบคุม	-	-	-	-	-
8. แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก้ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ ควบคุมการจ่ายไฟ	-	-	-	-	-

ขั้นตอนการสับ Recloser (กรณีสับจ่ายจาก SCADA)					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจ เป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
1. แจ้งพนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ขอดำเนินการสับ Recloser เข้าระบบ	-	-	-	-	-
2. พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอสับสวิตช์ไบเมต Recloser ด้านโหลด	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ในตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open)	-	-	-	-	-
4. พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ยืนยันว่าไม่มีสายต่อลงดินและ ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระบบ	-	-	-	-	-
5. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	-	-	-	-	-
6. สับสวิตช์ไบเมต Recloser ด้านโหลด เข้า ทั้ง 3 เฟส พร้อมแจ้งเวลาดำเนินการให้ พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	(ตาม WI 07)	-	-	-	-
7. พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) แจ้งเวลาการสับสวิตช์ไบเมตต่อศูนย์ ควบคุมการจ่ายไฟ พร้อมแจ้งให้สับ Recloser เข้าระบบ	-	-	-	-	-
8. ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟยืนยันการจ่ายไฟ พร้อมแจ้งเวลา สับ Recloser เข้าระบบ ให้ พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-

9. พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) แจ้งชุดแก้ไข ให้ตรวจสอบสถานะ Recloser ว่าอยู่ในตำแหน่งสับ (ตำแหน่ง Close), ตรวจสอบ TAP ของ AVR ให้อยู่ตำแหน่งอัตโนมัติ (AUTO)	-	-	-	-	-
10. ชุดแก้ไข แจ้งสถานะ Recloser ต่อพนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
11. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์และล็อกตู้ควบคุม	-	-	-	-	-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจ เป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
1. แจ้งพนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้า ขัดข้อง (E/O) ขอดำเนินการปลด Recloser	-	-	-	-	-
2. พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอปลด Recloser	-	-	-	-	-
3. ตั้งการทำงานของ Recloser ให้ทำงาน ครั้งเดียว					
4. ตั้งการทำงานของ TAP ของ AVR ให้อยู่ที่ TAP 1 พร้อมดำเนินการ Off TAP (ตาม คู่มือการปฏิบัติงานกับ AVR)					
5. ปลด Recloser ที่ผู้ควบคุม	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ไฟฟ้าช็อต	1. วงจรการทำงาน ของตู้ชำรุด	1. ตรวจสอบด้วยสายตาที่ ผู้ควบคุมว่ามีรอยไหม้ หรือมี สัตว์อยู่ภายในหรือไม่
	2. สัตว์มีพิษ	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกแมลงสัตว์ กัดต่อย	1. มีสัตว์อยู่ในตู้	-
6. ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ใน ตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open) ก่อนปลด สวิตช์ไบมีดด้านโหลด	-	-	-	-	-
7. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	-	-	-	-	-

8. ปลดสวิตช์ใบมีดด้านโหลดออกทั้ง 3 เฟส	-	-	-	-	-
9. แขนป้ายห้ามสับสวิตช์และล็อกตู้ควบคุม	-	-	-	-	-
10. แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการ แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
11. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ	-	-	-	-	-

ขั้นตอนการสับ Recloser (กรณีสับจ่ายที่ตู้ควบคุม)					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจ เป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
1. แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้า ขัดข้อง (E/O) ขอดำเนินการสับ Recloser เข้าระบบ	-	-	-	-	-
2. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอสับสวิตช์ใบมีด Recloser ด้าน โหลด	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ใน ตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open)	-	-	-	-	-
4. ประสานงานขอคำยืนยันว่าไม่มีสายต่อ ลงดินและผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระบบ จาก พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
5. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	-	-	-	-	-
6. สับสวิตช์ใบมีดด้านโหลดเข้าทั้ง 3 เฟส พร้อมแจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่ง การแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	WI07				

7. พนักงานสั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) แจ้งเวลาการสับสวิตช์ใบมีดต่อศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ พร้อมขอดำเนินการสับ Recloser เข้าระบบ	-	-	-	-	-
8. ดำเนินการสับ Recloser เข้าระบบ คืบสภาพการทำงานของ Recloser ให้ทำงานอัตโนมัติ ตั้งการทำงาน TAP ของ AVR ให้อยู่ตำแหน่งอัตโนมัติ (ตามคู่มือการปฏิบัติงานกับ AVR) พร้อมแจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ไฟฟ้าช็อต	1. วงจรการทำงานของผู้ชำรุด	1. ตรวจสอบด้วยสายตาที่ผู้ควบคุมว่ามีรอยไหม้ หรือมีสัตว์อยู่ภายในหรือไม่
	2. สัตว์มีพิษ	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย	1. มีสัตว์อยู่ในตู้	
9. แจ้งศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟยืนยันการจ่ายไฟ	-	-	-	-	-
10. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์และล็อกตู้ควบคุม	-	-	-	-	-

6.5.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานการปลด-สับ Recloser สำหรับอุปกรณ์ AVR		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย และ ป้าย เตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT	หมวกนิรภัย, ถุงมือป็นเสาและรองเท้านิรภัย	
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือป็นเสารองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัยและสายกันตก	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	หมวกนิรภัย, ถุงมือป็นเสาและรองเท้านิรภัย	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. ขั้นตอนการปลด Recloser (กรณีปลดจาก SCADA)		
6.1 แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอปลด Recloser	วิทยุสื่อสาร	
6.2 ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟสั่งปลด Recloser ด้วยระบบ SCADA	วิทยุสื่อสาร	
6.3 ปฏิบัติงาน ตรวจสอบTAP ของAVR ตามที่ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟสั่งการ	กล้องส่องทางไกล, หมวกนิรภัย, ถุงมือ และรองเท้านิรภัย	
6.4 ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ในตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open) ก่อนปลดสวิตช์ไบเมต	หมวกนิรภัย, ถุงมือ และรองเท้านิรภัย	
6.5 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	ถุงมือยาง และถุงมือหนังแรงสูง	
6.6 ปลดสวิตช์ไบเมตด้านโหลดออกทั้ง 3 เฟส ตาม WI 07	ถุงมือยางถุงมือหนังแรงสูง, ไม้ชักฟิวส์, หมวกนิรภัย, ถุงมือ และรองเท้านิรภัย	
6.7 แขนป้ายห้ามสับสวิตช์และล็อกตู้ควบคุม	ป้ายห้ามสับสวิตช์	
6.8 แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ	วิทยุสื่อสาร	

7. ขั้นตอนการสับ Recloser (กรณีสับจ่ายจาก SCADA)		
7.1 แจ้งพนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ขอ ดำเนินการสับ Recloser เข้าระบบ	วิทยุสื่อสาร	
7.2 พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงาน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอสับสวิตช์ไบมีด Recloser ด้าน โหลด	วิทยุสื่อสาร	
7.3 ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ในตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open)		
7.4 พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ยืนยันว่าไม่มี สายต่อลงดินและผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระบบ	วิทยุสื่อสาร	
7.5 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	ถุงมือยาง และถุงมือหนัง แรงสูง	
7.6 สับสวิตช์ไบมีด Recloser ด้านโหลด เข้าทั้ง 3 เฟส พร้อม แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ตาม WI07	ถุงมือยาง, ถุงมือหนังแรงสูง , และไม้ชักฟิวส์	
7.7 พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) แจ้งเวลาการ สับสวิตช์ไบมีดต่อศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ พร้อมแจ้งให้สับ Recloser เข้าระบบ	วิทยุสื่อสาร	
7.8 ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟยืนยันการจ่ายไฟ พร้อมแจ้งเวลา สับ Recloser เข้าระบบ ให้ พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
7.9 พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) แจ้งชุดแก้ไข ให้ตรวจสอบสถานะ Recloser ว่าอยู่ในตำแหน่งสับ (ตำแหน่ง Close), ตรวจสอบ TAP ของ AVR ให้อยู่ตำแหน่งอัตโนมัติ (AUTO)	วิทยุสื่อสาร, หมวกนิรภัย, ถุงมือ และรองเท้านิรภัย	
7.10 ชุดแก้ไข แจ้งสถานะ Recloser ต่อพนักงานสั่งการแก้ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
7.11 เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์และล็อกตู้ควบคุม	ป้ายห้ามปลดสับสวิตช์	
8. ขั้นตอนการปลด Recloser (กรณีปลดที่ตู้ควบคุม)		
8.1 ขั้นตอนการปลด Recloser (กรณีปลดที่ตู้ควบคุม)	วิทยุสื่อสาร	
8.2 พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงาน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอปลด Recloser	วิทยุสื่อสาร	
8.3 ตั้งการทำงานของ Recloser ให้ทำงานครั้งเดียว	แว่นนิรภัย, หมวกนิรภัย, ถุงมือ และรองเท้านิรภัย	
8.4 ตั้งการทำงานของ TAP ของ AVR ให้อยู่ที่ TAP 1 พร้อม ดำเนินการ Off TAP (ตามคู่มือการปฏิบัติงานกับ AVR)		

8.5 ปลด Recloser ที่ตู้ควบคุม ตรวจสอบด้วยสายตาที่ตู้ควบคุมว่ามีรอยไหม้ หรือมีสัตว์อยู่ภายในหรือไม่		
8.6 ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ในตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open) ก่อนปลดสวิตช์ไบมีดด้านโหลด		
8.7 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	ถุงมือยาง และถุงมือหนังแรงสูง	
8.8 ปลดสวิตช์ไบมีดด้านโหลดออกทั้ง 3 เฟส ตาม WI07	ถุงมือยาง, ถุงมือหนังแรงสูง และไม้ชักฟิวส์	
8.9 แขนป้ายห้ามสับสวิตช์และล็อกตู้ควบคุม	ป้ายห้ามปลดสับสวิตช์	
8.10 แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
8.11 พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ	วิทยุสื่อสาร	
9.ขั้นตอนการสับ Recloser (กรณีสับจ่ายที่ตู้ควบคุม)		
9.1 แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ขอดำเนินการสับ Recloser เข้าระบบ	วิทยุสื่อสาร	
9.2 พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอสับสวิตช์ไบมีด Recloser ด้านโหลด	วิทยุสื่อสาร	
9.3 ตรวจสอบสถานะ Recloser อยู่ในตำแหน่งปลด (ตำแหน่ง Open)	หมวกนิรภัย, ถุงมือ และ รองเท้านิรภัย	
9.4 ประสานงานขอคำยืนยันว่าไม่มีสายต่อลงดินและผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระบบ จากพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
9.5 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	ถุงมือยาง และถุงมือหนังแรงสูง	
9.6 สับสวิตช์ไบมีดด้านโหลดเข้าทั้ง 3 เฟส พร้อมแจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ตาม WI 07	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงสูง , ไม้ชักฟิวส์, หมวกนิรภัย , ถุงมือ และรองเท้านิรภัย	
9.7 พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) แจ้งเวลาการสับสวิตช์ไบมีดต่อศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ พร้อมขอดำเนินการสับ Recloser เข้าระบบ	วิทยุสื่อสาร	

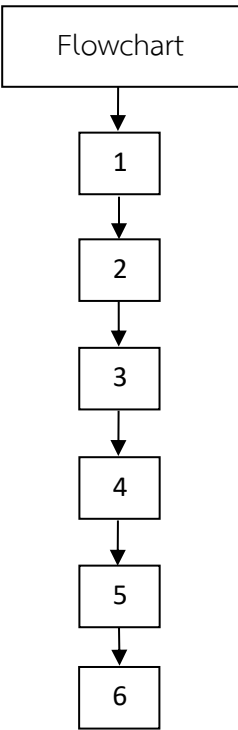
9.8 ดำเนินการสับ Recloser เข้าระบบ คืบสภาพการทำงานของ Recloser ให้ทำงานอัตโนมัติ ตั้งการทำงาน TAP ของ AVR ให้อยู่ตำแหน่งอัตโนมัติ (ตามคู่มือการปฏิบัติงานกับ AVR) พร้อมแจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) โดยตรวจสอบด้วยสายตาที่ดูควบคุมว่ามีรอยไหม้ หรือมีสัตว์อยู่ภายในหรือไม่	วิทยุสื่อสาร, หน้ากากป้องกันอันตราย, ถุงมือยาง และถุงมือหนังแรงสูง, ไม้ชักฟิวส์, หมวกนิรภัย และ รองเท้านิรภัย	
9.9 แจ้งศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟยืนยันการจ่ายไฟ	วิทยุสื่อสาร	
9.10 เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์และล๊อคตู้ควบคุม	ป้ายห้ามสับสวิตช์	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
11. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง	-	-
12. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน	-	-
13. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	-	-

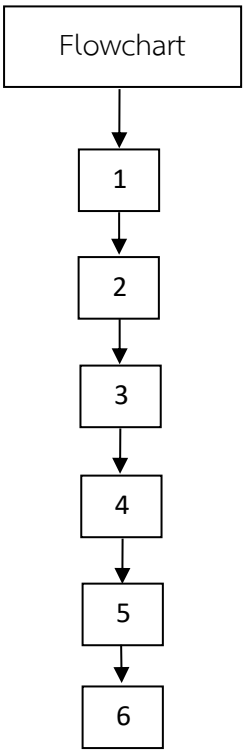
6.6 การปลด-สับ SF6 ในระบบจำหน่ายแรงสูง

6.6.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

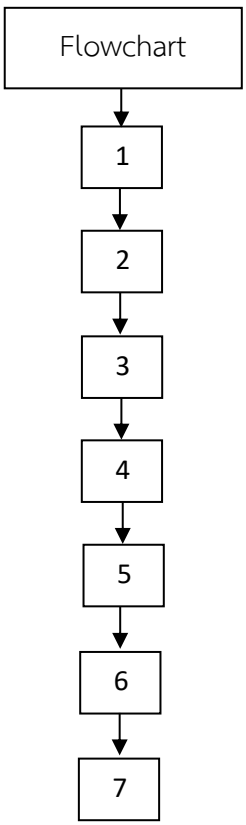
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6106			
		เอกสารหน้าที่		จาก	6	
		เริ่มใช้งานเมื่อ				
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00	
		ผู้ตรวจสอบ				
		ผู้ปรับปรุง				
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 ในระบบจำหน่ายแรงสูง		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง				
วัตถุประสงค์และขอบเขต : 1. เป็นการปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย						
2. เป็นการปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 เพื่อปฏิบัติงานย้ายโหลดในระบบจำหน่าย						
ขั้นตอน		รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
Flowchart 1 2 3 4 5 6		ขั้นตอนการปลด โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 (กรณีปลดจาก SCADA)  Load Break Switch (SF6) 1. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 2. พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอปลด SF6 3. ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟสั่งปลด SF6 ด้วยระบบ SCADA พร้อมแจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 4. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ SF6 อยู่ตำแหน่ง ปลด (Indicator ตำแหน่ง OFF) พร้อมดำเนินการถอดคาน SF6 กรณีปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย พร้อมแจ้งสถานะอุปกรณ์ ให้พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 5. พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ 6. แขนงป้ายห้ามสับสวิตช์				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6106		
		เอกสารหน้าที่		จาก	6
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 ในระบบจำหน่ายแรงสูง		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : 1. เป็นการปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย 2. เป็นการปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 เพื่อปฏิบัติงานย้ายโหลดในระบบจำหน่าย					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
Flowchart 1 2 3 4 5 6 7	ขั้นตอนการสับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 (กรณีสับจ่ายจาก SCADA)  1. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 2. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอสับ SF6 3. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ดำเนินการปลดล๊อคคาน SF6 กรณีปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย พร้อมแจ้งดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 4. ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟสั่งสับ SF6 ด้วยระบบ SCADA พร้อมแจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 5. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ SF6 อยู่ตำแหน่ง สับ (Indicator ตำแหน่ง ON) พร้อมแจ้งสถานะอุปกรณ์ ให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 6. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ 7. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6106	
		เอกสารหน้าที่		จาก 6	
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 ในระบบจำหน่ายแรงสูง		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : 1. เป็นการปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย 2. เป็นการปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 เพื่อปฏิบัติงานย้ายโหลดในระบบจำหน่าย					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
Flowchart  <pre> graph TD A[Flowchart] --> B[1] B --> C[2] C --> D[3] D --> E[4] E --> F[5] F --> G[6] </pre>	ขั้นตอนการปลดโหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 (กรณีปลดจากตู้ควบคุม) 1. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 2. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอปลด SF6 3. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้าปลด SF6 พร้อมแจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 4. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ SF6 อยู่ตำแหน่ง ปลด (Indicator ตำแหน่ง OFF) พร้อมดำเนินการล๊อคคาน SF6 <u>กรณีปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย</u> พร้อมแจ้งสถานะอุปกรณ์ ให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 5. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานแจ้งเวลาศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ 6. แหวนป้ายห้ามสับสวิตช์				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI-SOH3-S03-6106	
		เอกสารหน้าที่		จาก 6	
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 ในระบบจำหน่ายแรงสูง		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : 1. เป็นการปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย 2. เป็นการปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 เพื่อปฏิบัติงานย้ายโหลดในระบบจำหน่าย					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
Flowchart  <pre> graph TD A[Flowchart] --> B[1] B --> C[2] C --> D[3] D --> E[4] E --> F[5] F --> G[6] </pre>	ขั้นตอนการสับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 (กรณีสับจ่ายจากตู้ควบคุม)  1. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 2. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอสับ SF6 3. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ดำเนินการปลดล๊อคคาน SF6 กรณีปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย พร้อมสับ SF6 แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 4. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ SF6 อยู่ตำแหน่ง สับ (Indicator ตำแหน่ง ON) พร้อมแจ้งสถานะอุปกรณ์ ให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 5. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานแจ้งเวลาศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ 6. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6106				
		เอกสารหน้าที่		จาก	6		
		เริ่มใช้งานเมื่อ					
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00		
		ผู้ตรวจสอบ					
		ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 ในระบบจำหน่ายแรงสูง		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : 1. เป็นการปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย							
2. เป็นการปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 เพื่อปฏิบัติงานย้ายโหลดในระบบจำหน่าย							
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)						
Flowchart 1 2 3 4 5 6 7	ขั้นตอนการปลดโหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 (กรณีปลดโดยไม่ชักฟิวส์)  ไม้ชักฟิวส์ 1. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 2. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอปลด SF6 3. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง  ถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง 4. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้าปลด SF6 (ตามคู่มือของแต่ละผลิตภัณฑ์) พร้อมแจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 5. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ SF6 อยู่ตำแหน่ง ปลด (Indicator ตำแหน่ง OFF) พร้อมดำเนินการถอดคาน SF6 กรณีปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย พร้อมแจ้งสถานะอุปกรณ์ ให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 6. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานแจ้งเวลาศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ 7. แขนป้ายห้ามสับสวิตช์						

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI-SOH3-S03-6106											
		เอกสารหน้าที่		จาก	6									
		เริ่มใช้งานเมื่อ												
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00									
		ผู้ตรวจสอบ												
		ผู้ปรับปรุง												
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 ในระบบจำหน่ายแรงสูง		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง												
วัตถุประสงค์และขอบเขต : 1. เป็นการปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย 2. เป็นการปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 เพื่อปฏิบัติงานย้ายโหลดในระบบจำหน่าย														
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)													
 <pre> graph TD A[Flowchart] --> B[1] B --> C[2] C --> D[3] D --> E[4] E --> F[5] F --> G[6] G --> H[7] </pre>	ขั้นตอนการสับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 (กรณีสับจ่ายโดยไม่ชักฟิวส์)  1. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 2. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอสับ SF6 3. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง 4. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ดำเนินการปลดล๊อคคาน SF6 กรณีปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย พร้อมสับ SF6 (ตามคู่มือของแต่ละผลิตภัณฑ์) แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 5. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ SF6 อยู่ตำแหน่ง สับ (Indicator ตำแหน่ง ON) พร้อมแจ้งสถานะอุปกรณ์ ให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 6. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานแจ้งเวลาศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ 7. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์													
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า														
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ศึกษาคู่มือการใช้งานตู้ควบคุม Recloser ของแต่ละผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจก่อนการปฏิบัติงาน														
ข้อมูลเพิ่มเติม :														
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน														

6.6.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 ในระบบจำหน่ายแรงสูง					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจ เป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
การปลดโหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 (กรณีปลดจาก SCADA)					
1. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงาน สั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
2. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอปลด SF6	-	-	-	-	-
3. ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟสั่งปลด SF6 ด้วย ระบบ SCADA พร้อมแจ้งเวลาดำเนินการให้ พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
4. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ SF6 อยู่ตำแหน่ง ปลด (Indicator ตำแหน่ง OFF) พร้อมดำเนินการล๊อคคาน SF6 <u>กรณี</u> <u>ปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย</u> พร้อมแจ้ง สถานะอุปกรณ์ ให้พนักงานสั่งการแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงานในระบบ	1. ไฟช็อต	1. ปลดสับอุปกรณ์ ผิดจากที่สั่งการ เช่น จากล๊อคคาน แต่ไปสับ	1. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามที่ ได้รับการฝึกอบรม OJT 2. รอกการยืนยันสถานะ อุปกรณ์จาก E/O
5. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ	-	-	-	-	-
6. ทีมปฏิบัติงานรอกการยืนยันสถานะการ ล๊อคคานจาก E/O	-	-	-	-	-
7. แขนงป้ายห้ามสับสวิตช์	-	-	-	-	-

การปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 ในระบบจำหน่ายแรงสูง					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจ เป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
ขั้นตอนการสับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 (กรณีสับจ่ายจาก SCADA)					
1. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงาน สั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
2. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอสับ SF6	-	-	-	-	-
3. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ดำเนินการ ปลดล๊อคคาน SF6 <u>กรณีปฏิบัติงานในระบบ จำหน่าย</u> พร้อมแจ้งดำเนินการให้พนักงาน สั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
4. ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟสั่งสับ SF6 ด้วย ระบบ SCADA พร้อมแจ้งเวลาดำเนินการให้ พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
5. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ SF6 อยู่ตำแหน่ง สับ (Indicator ตำแหน่ง ON) พร้อมแจ้งสถานะอุปกรณ์ ให้พนักงาน สั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
6. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ	-	-	-	-	-
7. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	-	-	-	-	-

การปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 ในระบบจำหน่ายแรงสูง					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจ เป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
ขั้นตอนการปลดโหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 (กรณีปลดจากตู้ควบคุม)					
1. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงาน สั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
2. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอปลด SF6	-	-	-	-	-
3. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้าปลด SF6 พร้อมแจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการ แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
4. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ SF6 อยู่ตำแหน่ง ปลด (Indicator ตำแหน่ง OFF) พร้อมดำเนินการล็อกคาน SF6 กรณี ปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย พร้อมแจ้ง สถานะอุปกรณ์ ให้พนักงานสั่งการแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
5. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานแจ้งเวลาศูนย์ควบคุม การจ่ายไฟ	-	-	-	-	-
6. แขนงป้ายห้ามสับสวิตช์	-	-	-	-	-

การปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 ในระบบจำหน่ายแรงสูง					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจ เป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
1. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงาน สั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
2. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอสับ SF6	-	-	-	-	-
3. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ดำเนินการ ปลดล๊อคคาน SF6 กรณีปฏิบัติงานในระบบ จำหน่าย พร้อมสับ SF6 แจ้งเวลาดำเนินการ ให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
4. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ SF6 อยู่ตำแหน่ง สับ (Indicator ตำแหน่ง ON) พร้อมแจ้งสถานะอุปกรณ์ ให้พนักงาน สั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
5. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานแจ้งเวลาศูนย์ควบคุม การจ่ายไฟ	-	-	-	-	-
6. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	-	-	-	-	-

การปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 ในระบบจำหน่ายแรงสูง					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจ เป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
1. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงาน สั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
2. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอปลด SF6	-	-	-	-	-
3. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	-	-	-	-	-
4. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้าปลด SF6 (ตาม คู่มือของแต่ละผลิตภัณฑ์) พร้อมแจ้งเวลา ดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
5. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ SF6 อยู่ตำแหน่ง ปลด (Indicator ตำแหน่ง OFF) พร้อมดำเนินการล๊อคคาน SF6 กรณี ปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย พร้อมแจ้ง สถานะอุปกรณ์ ให้พนักงานสั่งการแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
6. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานแจ้งเวลาศูนย์ควบคุม การจ่ายไฟ	-	-	-	-	-
7. แขนงป้ายห้ามสับสวิตช์	-	-	-	-	-

การปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 ในระบบจำหน่ายแรงสูง					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจ เป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
1. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงาน สั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
2. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอสับ SF6	-	-	-	-	-
3. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	-	-	-	-	-
4. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ดำเนินการ ปลดล๊อคคาน SF6 <u>กรณีปฏิบัติงานในระบบ จำหน่าย พร้อมสับ SF6</u> (ตามคู่มือของแต่ ละผลิตภัณฑ์) แจ้งเวลาดำเนินการให้ พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
5. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ SF6 อยู่ตำแหน่ง สับ (Indicator ตำแหน่ง ON) พร้อมแจ้งสถานะอุปกรณ์ ให้พนักงาน สั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
6. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานแจ้งเวลาศูนย์ควบคุม การจ่ายไฟ	-	-	-	-	-
7. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	-	-	-	-	-

6.6.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานการปลด-สับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 ในระบบจำหน่ายแรงสูง		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย, ป้ายเตือน อันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืน เสา และรองเท้านิรภัย	
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย ส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืน เสา, รองเท้านิรภัย, เข็ม ขัดนิรภัย และสายกันตก	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ให้พร้อม	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืน เสา และรองเท้านิรภัย	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. การปลด โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 (กรณีปลดจาก SCADA)	วิทยุสื่อสาร	
6.1 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก้ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
6.2 พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงาน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอปลด SF6	วิทยุสื่อสาร	
6.3 ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟสั่งปลด SF6 ด้วยระบบ SCADA พร้อมแจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้า ขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
6.4 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ SF6 อยู่ตำแหน่ง ปลด (Indicator ตำแหน่ง OFF) พร้อมดำเนินการถอดคาน SF6 กรณี ปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย พร้อมแจ้งสถานะอุปกรณ์ ให้ พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร, ถุงมือยาง และถุงมือหนังแรงสูง, ไม้ชักฟิวส์, หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย	
6.5 พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงาน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ	วิทยุสื่อสาร	
6.6 แขนงป้ายห้ามสับสวิตช์	ห้ามสับสวิตช์	
7. ขั้นตอนการสับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 (กรณีสับจ่าย จาก SCADA)	วิทยุสื่อสาร	

7.1 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
7.2 พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงาน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอสับ SF6	วิทยุสื่อสาร	
7.3 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ดำเนินการปลดล๊อคคาน SF6 กรณีปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย พร้อมแจ้งดำเนินการให้ พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร, ถังมือยาง, ถุงมือหนังแรงสูง, ไม้ชัก ฟิวส์, หมวกนิรภัย และ รองเท้านิรภัย	
7.4 ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟสั่งสับ SF6 ด้วยระบบ SCADA พร้อม แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
7.5 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ SF6 อยู่ตำแหน่ง สับ (Indicator ตำแหน่ง ON) พร้อมแจ้งสถานะอุปกรณ์ ให้พนักงาน สั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
7.6 พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงาน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ	วิทยุสื่อสาร	
7.7 เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	ป้ายห้ามสับสวิตช์	
8. ขั้นตอนการปลดโหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 (กรณีปลดจากตู้ควบคุม)		
8.1 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
8.2 พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงาน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอปลด SF6	วิทยุสื่อสาร	
8.3 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้าปลด SF6 พร้อมแจ้งเวลา ดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
8.4 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ SF6 อยู่ตำแหน่ง ปลด (Indicator ตำแหน่ง OFF) พร้อมดำเนินการล๊อคคาน SF6 กรณี ปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย พร้อมแจ้งสถานะอุปกรณ์ ให้ พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร, ถังมือยาง, ถุงมือหนังแรงสูง, ไม้ชัก ฟิวส์, หมวกนิรภัย และ รองเท้านิรภัย	
8.5 พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงาน แจ้งเวลาศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ	วิทยุสื่อสาร	
8.6 แขนงป้ายห้ามสับสวิตช์	ป้ายห้ามสับสวิตช์	
9. ขั้นตอนการสับ โหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 (กรณีสับจ่ายจากตู้ควบคุม)		

9.1 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
9.2 พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงาน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอสับ SF6	วิทยุสื่อสาร	
9.3 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ดำเนินการปลดล๊อคคาน SF6 กรณีปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย พร้อมสับ SF6 แจ้งเวลา ดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร, ถุงมือยาง และถุงมือหนังแรงสูง, ไม้ชักฟิวส์, หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย	
9.4 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ SF6 อยู่ตำแหน่ง สับ (Indicator ตำแหน่ง ON) พร้อมแจ้งสถานะอุปกรณ์ ให้พนักงาน สั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
9.5 พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงาน แจ้งเวลาศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ	วิทยุสื่อสาร	
9.6 เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	ป้ายห้ามสับสวิตช์	
10. ขั้นตอนการปลดโหลดเบรกสวิตช์ชนิดSF6(กรณีปลดโดยไม้ชักฟิวส์)		
10.1 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
10.2 พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงาน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอปลด SF6	วิทยุสื่อสาร	
10.3 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	ถุงมือยางประกอบถุงมือ หนังแรงสูง	
10.4 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้าปลด SF6 (ตามคู่มือของแต่ละ ผลิตภัณฑ์) พร้อมแจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	ถุงมือยางและถุงมือหนัง แรงสูง, ไม้ชักฟิวส์, หมวกนิรภัย และ รองเท้านิรภัย	
10.5 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ SF6 อยู่ตำแหน่ง ปลด (Indicator ตำแหน่ง OFF) พร้อมดำเนินการล๊อคคาน SF6 กรณี ปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย พร้อมแจ้งสถานะอุปกรณ์ ให้ พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร, ถุงมือยาง และถุงมือหนังแรงสูง, ไม้ชักฟิวส์, หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย	
10.6 พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงาน แจ้งเวลาศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ	วิทยุสื่อสาร	
10.7 แขนวนป้ายห้ามสับสวิตช์	ป้ายห้ามสับสวิตช์	
11. ขั้นตอนการสับ โหลดเบรกสวิตช์ชนิด SF6 (กรณีสับจ่าย โดยไม้ชักฟิวส์)		

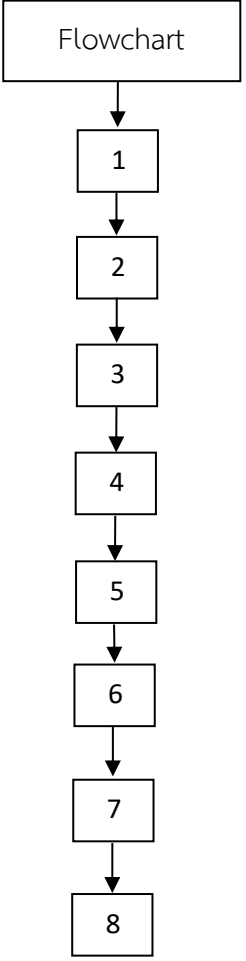
11.1 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
11.2 พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงาน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อขอสับ SF6	วิทยุสื่อสาร	
11.3 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	ถุงมือยางประกอบถุงมือ หนังแรงสูง	
11.4 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ดำเนินการปลดล๊อคคาน SF6 กรณีปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย พร้อมสับ SF6 (ตามคู่มือของ แต่ละผลิตภัณฑ์) แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร, ถุงมือยาง และถุงมือหนังแรงสูง, ไม้ชักฟิวส์, หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย	
11.5 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ SF6 อยู่ตำแหน่ง สับ (Indicator ตำแหน่ง ON) พร้อมแจ้งสถานะอุปกรณ์ให้พนักงาน สั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร, ถุงมือ, หมวกนิรภัย และ รองเท้านิรภัย	
11.6 เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	ป้ายห้ามสับสวิตช์	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
1. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง	-	
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน	-	
3. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	-	

6.7 การปลด-สับสวิตช์ไบนีต Disconnecting Switch

6.7.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6107	
		เอกสารหน้าที่		จาก 3	
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับสวิตช์ไบนีต Disconnecting Switch		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : การปลด-สับ Disconnecting Switch เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย					
ขั้นตอน Flowchart 1 ↓ 2 ↓ 3 ↓ 4 ↓ 5 ↓ 6 ↓ 7 ↓ 8	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)  ขั้นตอนการปลดสวิตช์ไบนีต Disconnecting Switch 1. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ป้องกันต้นทาง 2. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง (Rubber Glove)  3. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ปลดโหลดในระบบจำหน่ายหลัง Disconnecting Switch หรือดับไฟตามที่ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟสั่งการ 4. ปลด Disconnecting Switch โดยใช้ไม้ชักฟิวส์				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	W1-SOH3-S03-6107						
		เอกสารหน้าที่		จาก	3				
		เริ่มใช้งานเมื่อ							
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00				
		ผู้ตรวจสอบ							
		ผู้ปรับปรุง							
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับสวิตช์ไบนีต Disconnecting Switch		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง							
วัตถุประสงค์และขอบเขต : การปลด-สับ Disconnecting Switch เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย									
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)								
	 ไม้ชักฟิวส์ 5. ให้ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้าดึงเฟส B เป็นเฟสสุดท้าย 6. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 7. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อคืนสถานะการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทาง 8. แขนงป้ายห้ามสับสวิตช์  ป้ายห้ามสับสวิตช์								

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI-SOH3-S03-6107	
		เอกสารหน้าที่		จาก 3	
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับสวิตช์ใบมีด Disconnecting Switch		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : การปลด-สับ Disconnecting Switch เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
Flowchart 	ขั้นตอนการสับสวิตช์ใบมีด Disconnecting Switch  1. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อตั้งการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทาง 2. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอยืนยันว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบที่จะทำการสับจ่ายจากพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 3. สวมถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนังแรงสูง 4. ทำการสับ Disconnecting Switch โดยใช้ไม้ชักฟิวส์คล้องที่ห่วงสับให้แน่น 5. ให้ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้าทำการสับเฟส B เป็นเฟสแรก 6. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 7. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อคืนสถานะการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทาง 8. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์				
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า					
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ห้ามปลดขณะมีโหลด					
ข้อมูลเพิ่มเติม :					

6.7.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การปลด-สับสวิตช์ใบมีด Disconnecting Switch					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจ เป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
ขั้นตอนการปลดสวิตช์ใบมีด Disconnecting Switch					
1. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงาน สั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อตั้ง การทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทาง	-	-	-	-	-
2. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	-				
3. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอลดโหลดใน ระบบจำหน่ายหลัง Disconnecting Switch หรือดับไฟ ตามที่ศูนย์ควบคุมการ จ่ายไฟสั่งการ	-	-	-	-	-
4. ปลด Disconnecting Switch โดยใช้ไม้ชัก ฟิวส์	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. เกิดการอาร์ค หรือประกายไฟ	1. มีโหลดในระบบ	1. ใช้ Load buster หรือดับ ไฟฟ้าปฏิบัติงาน
5. ให้ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้าดึงเฟส B เป็นเฟสสุดท้าย	-	-	-	-	-
6. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลา ดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
7. พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อคืนสถานะการทำงานอุปกรณ์ป้องกัน ต้นทาง	-	-	-	-	-
8. แขนงป้ายห้ามสับสวิตช์	-	-	-	-	-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจ เป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
ขั้นตอนการสับสวิทช์ไบนิด Disconnecting Switch					
1. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงาน สั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อตั้ง การทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทาง	-	-	-	-	-
2. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอรีืนยันว่าไม่ มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบที่จะทำ การสับจ่ายจากพนักงานสั่งการแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
3. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	-	-	-	-	-
4. ทำการสับ Disconnecting Switch โดย ใช้ไม้ชักฟิวส์คล้องที่ห่วงสับให้แน่น	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. เกิดการอาร์ก และประกายไฟ	1. มีโหลดในระบบ	1. ให้ปลดโหลดให้หมด 2. สับโดยวิธีดับไฟ
5. ให้ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้าทำการสับ เฟส B เป็นเฟสแรก	-	-	-	-	-
6. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลา ดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-

6.7.3 มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

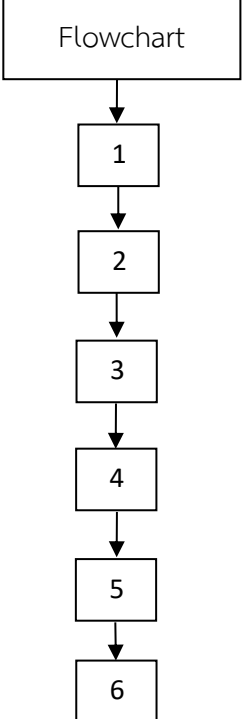
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานการปลด-สับสวิตช์ใบมีด Disconnecting Switch		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย และป้ายเตือน อันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืน เสา และรองเท้านิรภัย	
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย ส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืน เสา รองเท้านิรภัย, เข็ม ขัดนิรภัย และสายกันตก	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ให้พร้อม	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืน เสา และรองเท้านิรภัย	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. ขั้นตอนการปลดสวิตช์ใบมีด Disconnecting Switch		
6.1 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก้ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อตั้งการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทาง	วิทยุสื่อสาร	
6.2 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	ถุงมือยางประกอบถุงมือ หนังแรงสูง	
6.3 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอลดโหลดในระบบจำหน่ายหลัง Disconnecting Switch หรือดับไฟ ตามที่ศูนย์ควบคุมการ จ่ายไฟสั่งการ		
6.4 ปลด Disconnecting Switch โดยใช้ไม้ชักฟิวส์โดยใช้ Load buster หรือดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน	Load Buster, ไม้ชักฟิวส์ ถุงมือยาง, ถุงมือหนังแรง สูง, หมวกนิรภัย และ รองเท้านิรภัย	
6.5 ให้ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้าดึงเฟส B เป็นเฟสสุดท้าย		
6.6 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงาน สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
6.7 พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงาน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อคืนสถานะการทำงานอุปกรณ์ ป้องกันต้นทาง		
6.8 แขนป้ายห้ามสับสวิตช์	ป้ายห้ามสับสวิตช์	
7. ขั้นตอนการสับสวิตช์ใบมีด Disconnecting Switch		

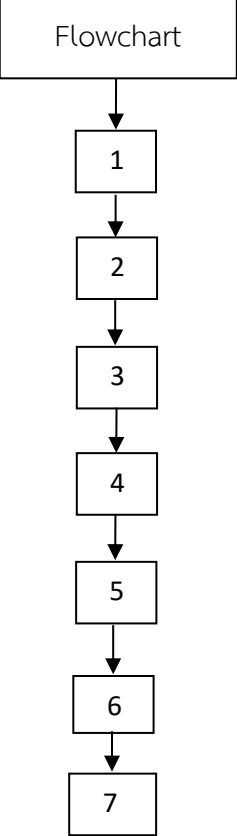
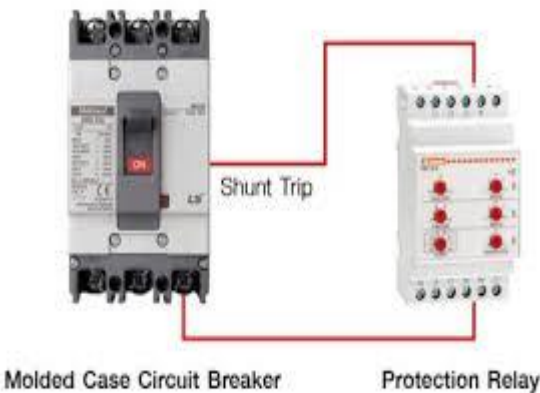
7.1 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อตั้งการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้นทาง	วิทยุสื่อสาร	
7.2 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอรีนยันว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานอยู่ในระบบที่จะทำการสับจ่ายจากพนักงานสั่งการแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
7.3 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	ถุงมือยางประกอบถุงมือ หนังแรงสูง	
7.4 ทำการสับ Disconnecting Switch โดยใช้ไม้ชักฟิวส์คล้อง ที่ห้วงสับให้แน่น	ไม้ชักฟิวส์ถุงมือยางและ ถุงมือหนังแรงสูง, หมวก นิรภัย และ รองเท้า	
7.5 ให้ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้าทำการสับเฟส B เป็นเฟสแรก	นิรภัย	
7.6 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงาน สั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
7.7 พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ประสานงาน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เพื่อคืนสถานะการทำงานอุปกรณ์ ป้องกันต้นทาง	วิทยุสื่อสาร	
7.8 เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	ป้ายห้ามสับสวิตช์	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
8. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง	-	
9. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือ ปฏิบัติงาน	-	
10. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการ ปฏิบัติงาน	-	

6.8 การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ MCCB

6.8.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6108				
		เอกสารหน้าที่		จาก	3		
		เริ่มใช้งานเมื่อ					
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ			ครั้งที่ 00		
		ผู้ตรวจสอบ					
		ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ MCCB		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ MCCB (Molded Case Circuit Breaker) เพื่อปฏิบัติงานในระบบแรงต่ำ							
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)						
Flowchart ↓ 1 ↓ 2 ↓ 3 ↓ 4 ↓ 5	 Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) ขั้นตอนการปลด CB แรงต่ำ สำหรับ MCCB 1. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 2. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ  ถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ 3. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการปลด MCCB 4. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 5. แขนวนป้ายห้ามสับสวิตช์						

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6108				
		เอกสารหน้าที่	จาก	3			
		เริ่มใช้งานเมื่อ					
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00			
		ผู้ตรวจสอบ					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ MCCB		ผู้ปรับปรุง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ MCCB (Molded Case Circuit Breaker) เพื่อปฏิบัติงานในระบบแรงต่ำ							
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)						
Flowchart  <pre> graph TD A[Flowchart] --> B[1] B --> C[2] C --> D[3] D --> E[4] E --> F[5] F --> G[6] </pre>	ขั้นตอนการสับ CB แรงต่ำ สำหรับ MCCB  1. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 2. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอยืนยันว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบ จากพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 3. สวมถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ 4. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการสับ MCCB 5. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 6. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์						

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6108	
		เอกสารหน้าที่		จาก 3	
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ MCCB		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ MCCB (Molded Case Circuit Breaker) เพื่อปฏิบัติงานในระบบแรงต่ำ					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
 Flowchart 1 2 3 4 5 6 7	ขั้นตอนการสับ CB แรงต่ำ สำหรับ MCCB (กรณีจากการทริป)  Molded Case Circuit Breaker Protection Relay 1. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 2. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอยืนยันว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบและได้แก้ไขสาเหตุการทริปเรียบร้อยแล้ว จากพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 3. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ 4. โยกก้าน MCCB ลงให้สุด เพื่อรีเซตระบบ 5. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการสับ MCCB 6. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 7. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์				
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า					
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน					
ข้อมูลเพิ่มเติม :					
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน					

6.8. 2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ MCCB					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
ขั้นตอนการปลด CB แรงต่ำ สำหรับ MCCB					
1. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
2. สวมถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	-	-	-	-	-
3. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการปลด MCCB	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ไฟรั่ว 2. อาร์คประกายไฟ	1. ไฟฟ้าลัดวงจรที่โครงตู้ 2. มีสัตว์เข้ามาในตู้	1. ใส่ถุงมืออย่างประกอบ ถุงมือหนังแรงต่ำ 2. ใส่หน้ากากป้องกัน อันตราย
4. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
5. แขนวนป้ายห้ามสับสวิตช์	-	-	-	-	-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
ขั้นตอนการสับ CB แรงต่ำ สำหรับ MCCB					
1. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
2. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอยืนยันว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบ จากพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
3. สวมถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	-	-	-	-	-
4. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการสับ MCCB	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ไฟรั่ว 2. อาร์คประกายไฟ	1. ไฟฟ้าลัดวงจรที่โครงตู้ 2. มีสัตว์เข้ามาในตู้	1. ใส่ถุงมืออย่างประกอบ ถุงมือหนังแรงต่ำ 2. ใส่หน้ากากป้องกัน อันตราย
5. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
6. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	-	-	-	-	-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
ขั้นตอนการสับ CB แรงต่ำ สำหรับ MCCB (กรณีจากการทริป)					
1. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการ แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
2. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอยืนยันว่าไม่มี ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบและได้แก้ไข สาเหตุการทริปเรียบร้อยแล้ว จากพนักงานสั่งการ แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ไฟช็อต 2. อาร์คประกายไฟ	1. ไฟฟ้าลัดวงจรที่เฟส ใกล้เคียง 2. จุดเปิดของฉนวน 3. มีสัตว์เข้ามาในตู้	1. ใส่ถุงมือยางประกอบถุง มือหนังแรงต่ำ 2. นำฉนวนครอบจุดเปิด 3. ใส่หน้ากากป้องกัน อันตราย
3. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	-	-	-	-	-
4. โยกก้าน MCCB ลงให้สุด เพื่อรีเซตระบบ	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ไฟรั่ว 2. อาร์คประกายไฟ	1. ไฟฟ้าลัดวงจรที่ โครงตู้ 2. มีสัตว์เข้ามาในตู้	1. ใส่ถุงมือยางประกอบถุง มือหนังแรงต่ำ 2. ใส่หน้ากากป้องกัน อันตราย
5. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการสับ MCCB	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ไฟรั่ว 2. อาร์คประกายไฟ	1. ไฟฟ้าลัดวงจรที่ โครงตู้ 2. MCCB ชำรุด 3. มีสัตว์เข้ามาในตู้	1. ใส่ถุงมือยางประกอบถุง มือหนังแรงต่ำ 2. ใส่หน้ากากป้องกันอันตราย 3. ตรวจสอบ MCCB และระบบ
6. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการ ให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
7. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	-	-	-	-	-

6.8.3 มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานขั้นตอนการปลด CB แรงต่ำ สำหรับ MCCB		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย และป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสาและรองเท้านิรภัย	
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสารองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัยและสายกันตก	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสาและรองเท้านิรภัย	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. ขั้นตอนการปลด CB แรงต่ำ สำหรับ MCCB		
6.1 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
6.2 สวมถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนึ่งแรงต่ำ	ถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนึ่งแรงต่ำ	
6.3 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการปลด MCCB สวมใส่ถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนึ่งแรงต่ำและใส่หน้ากากป้องกันอันตราย	ถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนึ่งแรงต่ำ และหน้ากากป้องกันอันตราย	
6.4 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
6.5 แขนงป้ายห้ามสับสวิตช์	ป้ายห้ามสับสวิตช์	
7. ขั้นตอนการสับ CB แรงต่ำ สำหรับ MCCB		
7.1 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
7.2 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอยืนยันว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบ จากพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	

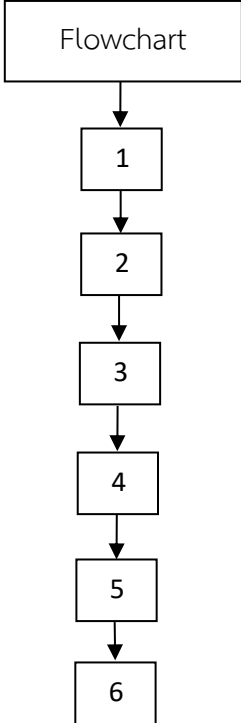
7.3 สวมถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนึ่งแรงต่ำ	ถุงมืออย่างประกอบถุงมือ หนึ่งแรงต่ำ	
7.4 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการสับ MCCB สวมใส่ถุงมืออย่าง ประกอบถุงมือหนึ่งแรงต่ำและใส่หน้ากากป้องกันอันตราย	ถุงมืออย่างประกอบถุงมือ หนึ่งแรงต่ำ และหน้ากาก ป้องกัน	
7.5 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
7.6 เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	ป้ายห้ามสับสวิตช์	
8. ขั้นตอนการสับ CB แรงต่ำ สำหรับ MCCB (กรณีจากการทริป)		
8.1 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
8.2 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอยืนยันว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ ในระบบและได้แก้ไขสาเหตุการทริปเรียบร้อยแล้ว จากพนักงานสั่งการแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) โดย - ใส่ถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนึ่งแรงต่ำ - นำฉนวนครอบจุดเปิด - ใส่หน้ากากป้องกันอันตราย	วิทยุสื่อสาร, ถุงมืออย่าง ประกอบถุงมือหนึ่งแรงต่ำ และหน้ากากป้องกัน	
8.3 สวมถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนึ่งแรงต่ำ	ถุงมืออย่างประกอบถุงมือ หนึ่งแรงต่ำ	
8.4 โยกก้าน MCCB ลงให้สุด เพื่อรีเซ็ตระบบ โดยใส่หน้ากากป้องกัน อันตราย	ถุงมืออย่างประกอบถุงมือ หนึ่งแรงต่ำ และหน้ากาก ป้องกัน	
8.5 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการสับ MCCB		
8.6 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
8.7 เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	ป้ายห้ามสับสวิตช์	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
9. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนึ่งและถุงมืออย่างแรงสูง	-	-
10. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน	-	-
11. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	-	-

6.9 การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ ACB

6.9.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6109			
		เอกสารหน้าที่		จาก	3	
		เริ่มใช้งานเมื่อ				
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00	
		ผู้ตรวจสอบ				
		ผู้ปรับปรุง				
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ ACB		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง				
วัตถุประสงค์และขอบเขต : การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ ACB (Air Circuit Breaker) เพื่อปฏิบัติงานในระบบแรงต่ำ						
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)					
Flowchart 1 2 3 4 5	 Air Circuit Breakers (ACB) ขั้นตอนการปลด CB แรงต่ำ สำหรับ ACB 1. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 2. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ  ถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ 3. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการกดสวิตช์ OFF ของ ACB 4. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 5. แขนงป้ายห้ามสับสวิตช์					

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6109				
		เอกสารหน้าที่		จาก	3		
		เริ่มใช้งานเมื่อ					
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00		
		ผู้ตรวจสอบ					
		ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ ACB		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ ACB (Air Circuit Breaker) เพื่อปฏิบัติงานในระบบแรงต่ำ							
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)						
Flowchart ↓ 1 ↓ 2 ↓ 3 ↓ 4 ↓ 5 ↓ 6	ขั้นตอนการสับ CB แรงต่ำ สำหรับ ACB  1. ทิ่มปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 2. ทิ่มปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอยืนยันว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบ จากพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 3. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ 4. ทิ่มปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ชาร์จสปริงก่อนทำการกดสวิตช์ ON ของ ACB 5. ทิ่มปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 6. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์						

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6109	
		เอกสารหน้าที่		จาก	3
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ ACB		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ ACB (Air Circuit Breaker) เพื่อปฏิบัติงานในระบบแรงต่ำ					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
Flowchart  <pre> graph TD A[Flowchart] --> B[1] B --> C[2] C --> D[3] D --> E[4] E --> F[5] F --> G[6] </pre>	ขั้นตอนการสับ CB แรงต่ำ สำหรับ ACB (กรณีจากการทริป)  1. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 2. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอยืนยันว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบและได้แก้ไขสาเหตุการทริปเรียบร้อยแล้ว จากพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 3. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ 4. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ชาร์จสปริงก่อนทำการกดสวิตช์ ON ของ ACB 5. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 6. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์				
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า					
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานแต่ละผลิตภัณฑ์					
ข้อมูลเพิ่มเติม :					
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน					

6.9.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ ACB					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
ขั้นตอนการปลด CB แรงต่ำ สำหรับ ACB					
1. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการ แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-				
2. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	-				
3. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการกดสวิตช์ OFF ของ ACB	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ไฟรั่ว 2. อาร์คประกาย ไฟ	1. ไฟฟ้าลัดวงจรที่ โครงตู้ 2. มีสัตว์เข้ามาในตู้	1. ใส่ถุงมือยางประกอบถุง มือหนังแรงต่ำ 2. ใส่หน้ากากป้องกัน อันตราย
4. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการ ให้พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-		
5. แขนป้ายห้ามสับสวิตช์	-				
6. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	-				

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
ขั้นตอนการปลด CB แรงต่ำ สำหรับ ACB					
1. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการ แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-				
2. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รยืนยันว่าไม่มี ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบและได้แก้ไข สาเหตุการทริปเรียบร้อยแล้ว จากพนักงานสั่งการ แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ไฟช็อต 2. อาร์คประกาย ไฟ	1. ไฟฟ้าลัดวงจรที่ เฟสใกล้เคียง 2. จุดเปิดของฉนวน 3. มีสัตว์เข้ามาในตู้	1. ใส่ถุงมือยางประกอบถุง มือหนังแรงต่ำ 2. นำฉนวนครอบจุดเปิด 3. ใส่หน้ากากป้องกัน อันตราย
3. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	-				
4. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ชาร์จสปริงก่อนทำ การกดสวิตช์ ON ของ ACB	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ไฟรั่ว 2. อาร์คประกาย ไฟ	1. ไฟฟ้าลัดวงจรที่ โครงตู้ 2. ACB ชำรุด 3. มีสัตว์เข้ามาในตู้	1. ใส่ถุงมือยางประกอบถุงมือ หนังแรงต่ำ 2. ใส่หน้ากากป้องกันอันตราย 3. ตรวจสอบACB และระบบ
5. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการ ให้พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-				
6. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	-				

6.9.3 มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การปลด-สับ CB แรงต่ำ สำหรับ ACB		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย และป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT		
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา และ รองเท้านิรภัย	FM1-SOH1-S04- 6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยาง, ถุงมือหนังแรงสูง, และไม้ชักฟิวส์	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. ขั้นตอนการปลด CB แรงต่ำ สำหรับ ACB		
6.1 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้า ขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
6.2 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนัง แรงต่ำ และรองเท้านิรภัย	
6.3 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการกดสวิตช์ OFF ของ ACB โดย สวมใส่หน้ากากป้องกันอันตราย	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนัง แรงต่ำ, หน้ากากป้องกัน อันตราย และรองเท้านิรภัย	
6.4 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการ แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
6.5 แขนงป้ายห้ามสับสวิตช์	ป้ายห้ามสับสวิตช์	
7. ขั้นตอนการสับ CB แรงต่ำ สำหรับ ACB		
7.1 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
7.2 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอยืนยันว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน อยู่ในระบบ จากพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
7.3 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	หมวกนิรภัย และถุงมือยางและ หนังแรงต่ำ , รองเท้านิรภัย	
7.4 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ชาร์จสปริงก่อนทำการกดสวิตช์ ON ของ ACB โดยสวมใส่หน้ากากป้องกันอันตราย	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนัง แรงต่ำ, หน้ากากป้องกัน อันตราย และรองเท้านิรภัย	

7.5 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการ แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
7.6 เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	ป้ายห้ามสับสวิตช์	
8.ขั้นตอนการสับ CB แรงต่ำ สำหรับ ACB (กรณีจากการทริป)		
8.1 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้า ขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
8.2 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอยืนยันว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน อยู่ในระบบและได้แก้ไขสาเหตุการทริปเรียบร้อยแล้ว จากพนักงานสั่ง การแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) โดย - ใส่ถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ - นำฉนวนครอบจุดเปิด - ใส่หน้ากากป้องกันอันตราย	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนัง แรงต่ำ, รองเท้านิรภัย และวิทยุ สื่อสาร	
8.3 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนัง แรงต่ำ และรองเท้านิรภัย	
8.4 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ชาร์จสปริงก่อนทำการกดสวิตช์ ON ของ ACB โดยใส่หน้ากากป้องกันอันตรายและตรวจสอบACB และ ระบบ	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนัง แรงต่ำ, หน้ากากป้องกัน อันตราย และรองเท้านิรภัย	
8.5 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการ แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
8.6 เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	ป้ายห้ามสับสวิตช์	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
1. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง		
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน		
3. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน		

6.10 การปลด-สับ LT Switch

6.10.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6110			
		เอกสารหน้าที่		จาก	2	
		เริ่มใช้งานเมื่อ				
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00	
		ผู้ตรวจสอบ				
		ผู้ปรับปรุง				
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ LT Switch		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง				
วัตถุประสงค์และขอบเขต : การปลด-สับ LT Switch (Low Tension fuse Switch) เพื่อปฏิบัติงานในระบบแรงต่ำ						
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)					
Flowchart 1 2 3 4 5	ขั้นตอนการปลด LT Switch 1. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 2. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ 3. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการปลด LT Switch โดยไม้ชักฟิวส์ พร้อมจัดเก็บฟิวส์แรงต่ำ  ฟิวส์แรงต่ำ 4. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 5. แขนงป้ายห้ามสับสวิตช์					

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6110								
		เอกสารหน้าที่	จาก	2							
		เริ่มใช้งานเมื่อ									
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00							
		ผู้ตรวจสอบ									
		ผู้ปรับปรุง									
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ LT Switch		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง									
วัตถุประสงค์และขอบเขต : การปลด-สับ LT Switch (Low Tension fuse Switch) เพื่อปฏิบัติงานในระบบแรงต่ำ											
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)										
Flowchart 1 ↓ 2 ↓ 3 ↓ 4 ↓ 5 ↓ 6	ขั้นตอนการสับ LT Switch  1. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 2. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอยืนยันว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบจากพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 3. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ 4. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการแขวนฟิวส์แรงต่ำ พร้อมสับ LT Switch โดยไม้ชักฟิวส์ 5. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 6. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์										
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า											
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน											
ข้อมูลเพิ่มเติม :											
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน											

6.10.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การปลด-สับ LT Switch					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่ง อันตราย	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะ อันตราย	สาเหตุที่อาจ เป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
ขั้นตอนการปลด LT Switch					
1. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-				
2. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	-				
3. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการปลด LT Switch โดยไม่ชักฟิวส์ พร้อม จัดเก็บฟิวส์แรงต่ำ	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกาย ไฟ	1. LT Switch อยู่ใกล้กัน	1. ปลดเฟสที่อยู่ริมด้าน นอกก่อน
	2. LT Switch ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจาก ที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงาน ดึงแรงเกินไป 2. ไม่นำไม้ชัก ฟิวส์ใส่ห้วง LT Switch 3. LT ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชัก ฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับการ ฝึกอบรม OJT 2. ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์ สอดเข้าไปในห้วงของ LT Switch 3. ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด 4. กั้นพื้นที่ในการ ปฏิบัติงาน
4. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-				
5. แขนป้ายห้ามสับสวิตช์	-				

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไร ได้รับอันตราย	ลักษณะ อันตราย	สาเหตุที่อาจ เป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
ขั้นตอนการสับ LT Switch					
1. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-				
2. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอยืนยันว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบจากพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-				
3. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	-				
4. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการแขวนฟิวส์แรงต่ำ พร้อมสับ LT Switch โดยไม่ชักฟิวส์	1.LT Switch ร่วง	1.ผู้ปฏิบัติงาน 2.ประชาชน 3.ยานพาหนะ	1.วัสดุตกจากที่สูง	1.ผู้ปฏิบัติงาน สับแรงเกินไป 2.ไม่นำไม้ชัก ฟิวส์ใส่ห้วง LT Switch 3.LT ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชัก ฟิวส์ในการสับ LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT 2. ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอด เข้าไปในห้วงของ LT Switch 3. ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อน การปลด 4. กั้นพื้นที่ในการ ปฏิบัติงาน
	2.ไฟฟ้า	1.ผู้ปฏิบัติงาน	1.ถูกประกายไฟ	1. LT Switch อยู่ใกล้กัน	1. สับเฟส B ก่อน
5. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-				
6. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	-				

6.10.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)

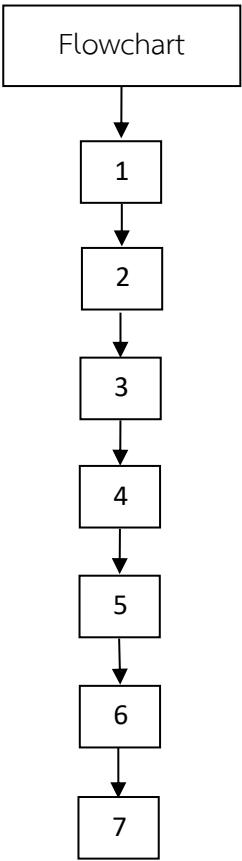
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานการปลด-สับ LT Switch		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย และป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT		
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา และรองเท้านิรภัย	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยาง, ถุงมือหนังแรงสูง และไม้ชักฟิวส์	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. ขั้นตอนการปลด LT Switch		
6.1 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
6.2 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงต่ำ และรองเท้านิรภัย	
6.3 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการปลด LT Switch โดยไม้ชักฟิวส์ พร้อมจัดเก็บฟิวส์แรงต่ำ โดยปลดเฟสที่อยู่ริมด้านนอกก่อน ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT และให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห่วงของ LT Switch และตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงต่ำ, รองเท้านิรภัย และไม้ชักฟิวส์	
6.4 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
6.5 แขนป้ายห้ามสับสวิตช์	ป้ายห้ามสับสวิตช์	
7. ขั้นตอนการสับ LT Switch		
7.1 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
7.2 ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอยืนยันว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบ จากพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	

7.3 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงต่ำ, รองเท้านิรภัย และไม้ชักฟิวส์	
7.4 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการแขวนฟิวส์แรงต่ำ พร้อม สับ LT Switch โดยไม้ชักฟิวส์ โดยสับเฟสที่อยู่ด้านในก่อน ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับ การฝึกอบรม OJT และให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห่วง ของ LT Switch และตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการ ปลด	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงต่ำ, รองเท้านิรภัย และไม้ชักฟิวส์	
7.5 ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงาน ส่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
7.6 เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	ป้ายห้ามสับสวิตช์	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
8. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง		
9. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือ ปฏิบัติงาน		
10. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการ ปฏิบัติงาน		

6.11 การปลด-สับ RMU

6.11.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6111				
		เอกสารหน้าที่		จาก	2		
		เริ่มใช้งานเมื่อ					
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ			ครั้งที่ 00		
		ผู้ตรวจสอบ					
		ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ RMU		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : การปลด-สับ RMU (Ring Main Unit) เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย							
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)						
Flowchart 1 2 3 4 5 6	ขั้นตอนการปลด RMU  RMU (Ring Main Unit) 1. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 2. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง  ถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง 3. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบแรงดันกระแสของ RMU อยู่โซนสีเขียว 4. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการปลด RMU (ตามคู่มือของแต่ละผลิตภัณฑ์) 5. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 6. แหวนป้ายห้ามสับสวิตช์						

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI-SOH3-S03-6111	
		เอกสารหน้าที่		จาก	2
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปลด-สับ RMU		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : การปลด-สับ RMU (Ring Main Unit) เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
Flowchart  <pre> graph TD A[Flowchart] --> B[1] B --> C[2] C --> D[3] D --> E[4] E --> F[5] F --> G[6] G --> H[7] </pre>	ขั้นตอนการสับ RMU  1. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 2. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอยืนยันว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบจากพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 3. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง 4. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบแรงดันแก๊สของ RMU อยู่โซนสีเขียว 5. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการสับ RMU (ตามคู่มือของแต่ละผลิตภัณฑ์) 6. ทีมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) 7. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์				
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า					
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานแต่ละผลิตภัณฑ์					
ข้อมูลเพิ่มเติม :					
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน					

6.11.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

งานการปลด-สับ RMU (Ring Main Unit)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย (Source of Hazard)	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะอันตราย Type of Hazard	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ Cause of Incident	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
ขั้นตอนการปลด RMU					
1. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก้ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
2. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	-	-	-	-	-
3. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตรวจสอบแรงดันเก้สของ RMU อยู่โซนสีเขียว	-	-	-	-	-
4. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้าทำการปลด RMU (ตามคู่มือ ของแต่ละผลิตภัณฑ์)	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	1. แก๊สรั่วทำให้ เกิดการอาร์ค	1.1. ซิลยางของอุปกรณ์ เสื่อมชำรุด	1.1.1 กรณี RMU ชำรุด ต้องเรียกส่วนเกี่ยวข้องให้ เข้าตรวจสอบก่อน ปฏิบัติงาน
5. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้ พนักงานสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
6. แขนป้ายห้ามสับสวิตช์	-	-	-	-	-

ขั้นตอนการสับ RMU					
1. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
2. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอยืนยันว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบจากพนักงานสั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	-	-	-	-	-
3. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	-	-	-	-	-
4. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบแรงดันแก๊สของ RMU อยู่โซนสีเขียว	-	-	-	-	-
5. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการสับ RMU (ตามคู่มือของแต่ละผลิตภัณฑ์)	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. แก๊สรั่วทำให้เกิดการอาร์ค	1.1 ซิลยางของอุปกรณ์เสื่อมชำรุด	1.1.1 กรณี RMU ชำรุดต้องเรียกส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าตรวจสอบก่อน
			2. สับ RMU ผิดวงจร	2.1 ไม่ได้ตรวจสอบก่อนการสับ RMU	2.1.1 ต้องตรวจสอบให้มั่นใจก่อนการสับ RMU
6. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ทราบ	-	-	-	-	-
7. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	-	-	-	-	-

6.11.3 มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานการปลด-สับ RMU (Ring Main Unit)		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบขี้นยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย และป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT		
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา และรองเท้า นิรภัย	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยาง, ถุงมือหนังแรงสูง และไม้ชัก ฟิวส์	
ขั้นตอนการปลด RMU		
ขณะปฏิบัติงาน		
1. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้า ขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
2. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงสูง และรองเท้านิรภัย	
3. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบแรงดันกระแสของ RMU อยู่ โซนสีเขียว	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงสูง และรองเท้านิรภัย	
4. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการปลด RMU (ตามคู่มือของแต่ละ ผลิตภัณฑ์) กรณี RMU ชำรุดต้องเรียกส่วนเกี่ยวข้องให้เข้า ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงสูง และรองเท้านิรภัย	
5. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่ง การแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
6. แขนป้ายห้ามสับสวิตช์	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงสูง, รองเท้านิรภัย และป้ายห้ามสับสวิตช์	
ขั้นตอนการสับ RMU		
1. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้า ขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	
2. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รอยืนยันว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานอยู่ในระบบ จากพนักงานสั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)	วิทยุสื่อสาร	

3. สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงสูง	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงสูง และรองเท้านิรภัย	
4. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ตรวจสอบแรงดันเก้สของ RMU อยู่ โซนสีเขียว	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงสูง และรองเท้านิรภัย	
5. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ทำการสับ RMU (ตามคู่มือของแต่ละ ผลิตภัณฑ์) ในกรณี RMU ชำรุดต้องเรียกส่วนเกี่ยวข้องให้เข้า ตรวจสอบก่อน และต้องตรวจสอบให้มั่นใจก่อนการสับ RMU	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงสูง และรองเท้านิรภัย	
6. ทิมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า แจ้งเวลาดำเนินการให้พนักงานสั่ง การแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ทราบ	วิทยุสื่อสาร	
7. เก็บป้ายห้ามสับสวิตช์	-	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
1. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง		
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน		
3. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน		

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6112	
		เอกสารหน้าที่		จาก 3	
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ เนื่องจากสายไฟตกแรงค์		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ เนื่องจากสายไฟตกแรงค์					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
	3.2 ปฏิบัติงานด้วยวิธีใช้รถกระเช้า  3.2.1 สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับทำงานบนรถกระเช้า 3.2.2 ตรวจสอบจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่รถกระเช้าปฏิบัติงาน 3.2.3 บังคับกระเช้าไปยังจุดปฏิบัติงาน 3.2.4 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต 3.2.5 ดำเนินการปฏิบัติงานแก้ไขโดยยกสายไฟฟ้าขึ้นบนลู่รอกแรงต่ำ และพันลวดอลูมิเนียมกลม (Tie wire) ตามมาตรฐาน เลขที่ SO2-015/16041 การผูกถ่วงและลู่รอกแรงต่ำ  3.2.6 ตรวจสอบความเรียบร้อย 3.2.7 บังคับกระเช้าลงเก็บ				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6112											
		เอกสารหน้าที่	จาก	3										
		เริ่มใช้งานเมื่อ												
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ	ครั้งที่	00										
		ผู้ตรวจสอบ												
		ผู้ปรับปรุง												
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ เนื่องจากสายไฟตก แฉีก		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง												
วัตถุประสงค์และขอบเขต : การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ เนื่องจากสายไฟตกแฉีก														
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)													
	4. กรณีดับไฟปฏิบัติงาน 4.1 ปฏิบัติงานด้วยวิธีป็นเสาไฟฟ้า 4.1.1 สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับป็นเสา 4.1.2 ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110 4.1.3 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน 4.1.4 ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนป็นเสาไฟฟ้า 4.1.5 ขึ้นเสาไฟฟ้า 4.1.6 ดำเนินการปฏิบัติงานแก้ไขโดยยกสายไฟฟ้าขึ้นบนลู่รอกแรงต่ำ และพันลวดอลูมิเนียมกลม (Tie wire) ตามมาตรฐาน เลขที่ SO2-015/16041 การผูกถ่วงและลู่รอกแรงต่ำ 4.1.7 ตรวจสอบความเรียบร้อย 4.1.8 ลงเสาไฟฟ้า 4.1.9 ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6110 4.2 ปฏิบัติงานด้วยวิธีใช้รถกระเช้า 4.2.1 สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับทำงานบนรถกระเช้า 4.2.2 ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110 4.2.3 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน 4.2.4 ตรวจสอบจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่รถกระเช้าปฏิบัติงาน 4.2.5 บังคับกระเช้าไปยังจุดปฏิบัติงาน 4.2.6 ดำเนินการปฏิบัติงานแก้ไขโดยยกสายไฟฟ้าขึ้นบนลู่รอกแรงต่ำ และพันลวดอลูมิเนียมกลม (Tie wire) ตามมาตรฐาน เลขที่ SO2-015/16041 การผูกถ่วงและลู่รอกแรงต่ำ 4.2.7 ตรวจสอบความเรียบร้อย 4.2.8 บังคับกระเช้าลงเก็บ 4.2.9 ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6110													
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - กรณีไม่ดับไฟให้ระวัง Tie Wire สัมผัสเฟสข้างเคียง, ระวังจุดต่อสายในระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ระวังไฟ ย้อนจากผู้ใช้ไฟฟ้า														
ข้อมูลเพิ่มเติม :														
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน														

6.12.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย (Source of Hazard)	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะอันตราย Type of Hazard	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ Cause of Incident	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
งานการแก้ไขสายไฟแรงต่ำ เนื่องจากสายไฟตกแรงค์					
1. ตรวจสอบหน้างานและสภาพของสายไฟฟ้า	-	-	-	-	-
2. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
3. กรณีไม่ดับไฟปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
3.1 ปฏิบัติงานด้วยวิธีปีนเสาไฟฟ้า	-	-	-	-	-
3.1.1 สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับปีนเสา	-	-	-	-	-
3.1.2 ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปีนเสาไฟฟ้า	-	-	-	-	-
3.1.3 ขึ้นเสาไฟฟ้า	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง 1.2 เสียขาปีนเสา เหมาะสม 1.3 รุเสาดัน	1.1.1 จับเสาให้ มั่นคงปลอดภัย 1.2.1 เสียขาปีน เสาให้สุด 1.3.1 ตรวจสอบรู เสา/เปลี่ยนรูเสาใน การปีน

			2. เสาส้ำชุด/หัก ขณะขึ้นทำงาน	2.1 ไม่ได้ทำการตรวจสอบ เสา/รอยร้าวก่อนขึ้นทำงาน	2.1.1 ตรวจสอบโคน เสา/รอยร้าวก่อนขึ้น ทำงาน
	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	3. ไฟฟ้าช็อต/ดูด	3.1 จับจุดที่เป็นจุดต่อ/ ฉนวนชำรุด	3.1.1 ตรวจสอบจุด ปฏิบัติงานกรณีพบ จุดต่อ/ฉนวนชำรุด ให้ทำการพัดด้วย เทปพันสายไฟแรง ต่ำ
					3.1.2 ห้ามสัมผัสกับ แรงสายแรงต่ำ ในขณะขึ้น ปฏิบัติงาน
	สัตว์มีพิษ	ผู้ปฏิบัติงาน	4. ถูกสัตว์มีพิษ กัด/ต่อย	4.1 ไม่ได้ตรวจสอบ สภาพแวดล้อมก่อนขึ้น ปฏิบัติงาน	4.1.1 ตรวจสอบ รอบเสาก่อนขึ้น ปฏิบัติงาน
3.1.4 สวมถุงมืออย่างประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ					
3.1.5 ดำเนินการปฏิบัติงานแก้ไขโดยยกสายไฟฟ้าขึ้น บนลูกกรอกแรงต่ำ และพันลวดอลูมิเนียมกลม (Tie wire) ตามมาตรฐาน เลขที่ SO2-015/16041 การ ผูกลูกถ้วยและลูกกรอกแรงต่ำ	1. ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	การอาร์ค	พันลวดอลูมิเนียมกลม (Tie wire) ไปสัมผัสกับเฟส ข้างเคียง	จัดเตรียมลวด อลูมิเนียมกลมโดย ม้วนเก็บปลายให้สั้น
3.1.6 ตรวจสอบความเรียบร้อย	-	-	-	-	-
3.1.7 ลงเสาไฟฟ้า	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	ลื่น/ตกจากเสา	1.1. จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้ มั่นคงปลอดภัย

				1.2 เสียบขาป็นเสามาไม่เหมาะสม	1.2.1 เสียบขาป็นเสาสให้สุด
				1.3 รุเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสาส/เปลี่ยนรูเสาสในการป็น
3.2 ปฏิบัติงานด้วยวิธีใช้รถกระเช้า					
3.2.1 สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับทำงานบนรถกระเช้า	-	-	-	-	-
3.2.2 ตรวจสอบจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่รถกระเช้าปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
3.2.3 บังคับกระเช้าไปยังจุดปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
3.2.4 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	-	-	-	-	-
3.2.5 ดำเนินการปฏิบัติงานแก้ไขโดยยกสายไฟฟ้าขึ้นบนลูกกรอกแรงต่ำ และพันลวดอลูมิเนียมกลม (Tie wire) ตามมาตรฐาน เลขที่ SO2-015/16041 การผูกถ่วงและลูกกรอกแรงต่ำ	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	การอาร์ค	พันลวดอลูมิเนียมกลม (Tie wire) ไปสัมผัสกับเฟสข้างเคียง	จัดเตรียมลวดอลูมิเนียมกลมโดยม้วนเก็บปลายให้สั้น
3.2.6 ตรวจสอบความเรียบร้อย	-	-	-	-	-
3.2.7 บังคับกระเช้าลงเก็บ	-	-	-	-	-
4. กรณีดับไฟปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
4.1 ปฏิบัติงานด้วยวิธีป็นเสาสไฟฟ้า	-	-	-	-	-
4.1.1 สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับป็นเสาส	-	-	-	-	-
4.1.2 ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110	1. ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ	1.1 LT Switch อยู่ใกล้กัน	1.1.1 สับเฟสที่อยู่ด้านในก่อน

	2. LT Switch	ผู้ปฏิบัติงาน	2. LT Switch หลุดร่วง	2.1 ผู้ปฏิบัติงานดึงแรง เกินไป	2.1 ผู้ปฏิบัติงานใช้ ไม้ชักฟิวส์ในการ ปลด LT Switch ตามที่ได้รับ การฝึกอบรม OJT
				2.2 ไม่นำไม้ชักฟิวส์ใส่ ห้วง LT Switch	2.2 ให้นำหัวไม้ชัก ฟิวส์สอดเข้าไปใน ห้วงของ LT Switch
				2.3 LT ชำรุด	2.3 ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อน การปลด
4.1.3 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
4.1.4 ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนป็นเสาไฟฟ้า	-	-	-	-	-
4.1.5 ขึ้นเสาไฟฟ้า	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกจาก เสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้ มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียขาป็นเสา เหมาะสม	1.2.1 เสียขาป็น เสาให้สุด
				1.3 รุเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรู เสา/เปลี่ยนรูเสาใน การป็น
4.1.6 ดำเนินการปฏิบัติงานแก้ไขโดยยก สายไฟฟ้าขึ้นบนลูกกรอกแรงต่ำ และพันลวด อลูมิเนียมกลม (Tie wire) ตามมาตรฐาน เลขที่ SO2-015/16041 การผูกถ่วงและลูกกรอกแรงต่ำ	-	-	-	-	-
4.1.7 ตรวจสอบความเรียบร้อย	-	-	-	-	-

4.1.8 ลงเสาไฟฟ้า	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	ลื่น/ตกจากเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาป็นเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียบขาป็นเสาให้สุด
				1.3 รูเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการป็น
	1. ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ	1.1 LT Switch อยู่ใกล้กัน	1.1.1 สับเฟสที่อยู่ด้านในก่อน
	2. LT Switch	ผู้ปฏิบัติงาน	2. วัสดุตกจากที่สูง	2.1 ผู้ปฏิบัติงานใช้แรงสับมากหรือน้อยเกินไป	2.1.1 ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการสับ LT Switch ในแนวตรงตามที่ได้รับ การฝึกอบรม OJT
				2.2 ไม่นำไม้ชักฟิวส์ใส่ห้วง LT Switch	2.2.1 ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห้วงของ LT Switch
				2.3 LT Switch ชำรุด	2.3.1 ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการสับ
4.2 ปฏิบัติงานด้วยวิธีใช้รถกระเช้า	-	-	-	-	-
4.2.1 สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับทำงานบนรถกระเช้า	-	-	-	-	-
4.2.2 ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110	1. ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ	1.1 LT Switch อยู่ใกล้กัน	1.1.1 สับเฟสที่อยู่ด้านในก่อน

	2. LT Switch	ผู้ปฏิบัติงาน	2. LT Switch หลุดร่วง	2.1 ผู้ปฏิบัติงานดึงแรง เกินไป	2.1 ผู้ปฏิบัติงานใช้ ไม้ชักฟิวส์ในการ ปลด LT Switch ตามที่ได้รับการ ฝึกอบรม OJT
				2.2 ไม่นำไม้ชักฟิวส์ใส่ห้วง LT Switch	2.2 ให้นำหัวไม้ชัก ฟิวส์สอดเข้าไปใน ห้วงของ LT Switch
				2.3 LT ชำรุด	2.3 ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อน การปลด
4.2.3 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
4.2.4 ตรวจสอบจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่รถกระเช้าปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
4.2.5 บังคับกระเช้าไปยังจุดปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
4.2.6 ดำเนินการปฏิบัติงานแก้ไขโดยยก สายไฟฟ้าขึ้นบนลูกกรอกแรงต่ำ และพันลวด อลูมิเนียมกลม (Tie wire) ตามมาตรฐาน เลขที่ SO2-015/16041 การผูกถ่วงและลูกกรอกแรงต่ำ	-	-	-	-	-
4.2.7 ตรวจสอบความเรียบร้อย	-	-	-	-	-
4.2.8 บังคับกระเช้าลงเก็บ	-	-	-	-	-
4.2.9 ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6110	1. ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ	1.1 LT Switch อยู่ใกล้กัน	1.1.1 สับเฟสที่อยู่ ด้านในก่อน
	2. LT Switch	ผู้ปฏิบัติงาน	2. วัสดุตกจากที่ สูง	2.1 ผู้ปฏิบัติงานใช้แรงสับ มากหรือน้อยเกินไป	2.1.1 ผู้ปฏิบัติงาน ใช้ไม้ชักฟิวส์ในการ สับ LT Switch ใน

					แนวตรงตามที่ได้รับ การฝึกอบรม OJT
				2.2 ไม่นำไม้ชักฟิวส์ใส่ห้วง LT Switch	2.2.1 ให้นำหัวไม้ชัก ฟิวส์สอดเข้าไปใน ห้วงของ LT Switch
				2.3 LT Swith ขำรุด	2.3.1 ตรวจสอบ สภาพ LT Switch ก่อนการสับ

6.12.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ เนื่องจากสายไฟตกแรงค์		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย และป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT		
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา และ รองเท้านิรภัย	FM1-SOH1-S04- 6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยาง, ถุงมือหนังแรงต่ำ และ ไม้ชักฟิวส์	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. ตรวจสอบหน้างานและสภาพของสายไฟฟ้า	-	
7. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	
8. กรณีไม่ดับไฟปฏิบัติงาน		
8.1 ปฏิบัติงานด้วยวิธีปืนเสาไฟฟ้า		
8.1.1 สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับปืนเสา	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงต่ำ, รองเท้านิรภัย และขาปืนเสา	
8.1.2 ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปืนเสาไฟฟ้า	-	
8.1.3 ขึ้นเสาไฟฟ้า ตรวจสอบโคนเสา/รอยร้าว สัตว์มีพิษ และจับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปืน เสียบขาปืนเสาให้สุด พร้อมตรวจสอบจุดปฏิบัติงานกรณีพบจุดต่อ/ฉนวนชำรุดให้ทำการปิดด้วยเทปพันสายไฟแรงต่ำ และห้ามสัมผัสกับ แรคสายแรงต่ำในขณะที่ขึ้นปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือยาง, หนังแรงต่ำ, รองเท้านิรภัย, ขาปืนเสา, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
8.1.4 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงต่ำ, รองเท้านิรภัย, ขาปืนเสา เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	

8.1.5 ดำเนินการปฏิบัติงานแก้ไขโดยยกสายไฟฟ้าขึ้นบนลู่รอกแรงต่ำ และพันลวดอลูมิเนียมกลม (Tie wire) ตามมาตรฐาน เลขที่ SO2-015/16041 การผูกลูกถ้วยและลู่รอกแรงต่ำ โดยก่อนปฏิบัติให้จัดเตรียมลวดอลูมิเนียมกลมโดยม้วนเก็บปลายให้สั้นเรียบร้อยก่อนพัน	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงต่ำ, รองเท้านิรภัย, ขาปิ่นเสาเข็มขันนิรภัย และสายกันตก	
8.1.6 ตรวจสอบความเรียบร้อย	-	
8.1.7 ลงเสาไฟฟ้า จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปิ่น เสียบขาปิ่นเสาให้สุด	หมวกนิรภัย, ถุงมือยาง, หนังแรงต่ำ, รองเท้านิรภัย และขาปิ่นเสา	
8.2 ปฏิบัติงานด้วยวิธีใช้รถกระเช้า		
8.2.1 สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับทำงานบนรถกระเช้า	หมวกนิรภัย, ถุงมือยาง, หนังแรงต่ำ, รองเท้านิรภัย และSafety Harness	
8.2.2 ตรวจสอบจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่รถกระเช้าปฏิบัติงาน	-	
8.2.3 บังคับกระเช้าไปยังจุดปฏิบัติงาน	-	
8.2.4 สวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงต่ำ, รองเท้านิรภัย และSafety Harness	
8.2.5 ดำเนินการปฏิบัติงานแก้ไขโดยยกสายไฟฟ้าขึ้นบนลู่รอกแรงต่ำ และพันลวดอลูมิเนียมกลม (Tie wire) ตามมาตรฐาน เลขที่ SO2-015/16041 การผูกลูกถ้วยและลู่รอกแรงต่ำ โดยก่อนปฏิบัติให้จัดเตรียมลวดอลูมิเนียมกลมโดยม้วนเก็บปลายให้สั้นเรียบร้อยก่อนพัน	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางหนังแรงต่ำ, รองเท้านิรภัย และSafety Harness	
8.2.6 ตรวจสอบความเรียบร้อย	-	
8.2.7 บังคับกระเช้าลงเก็บ	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงต่ำ, รองเท้านิรภัย และSafety Harness	
9. กรณีดับไฟปฏิบัติงาน		
9.1 ปฏิบัติงานด้วยวิธีปิ่นเสาไฟฟ้า		
9.1.1 สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับปิ่นเสา	หมวกนิรภัย, ถุงมือปิ่นเสา และรองเท้านิรภัย	
9.1.2 ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110 ปลดเฟสที่อยู่ริมด้านนอกก่อนผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห่วงของ LT Switch และตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด	หมวกนิรภัย, ถุงมือปิ่นเสา, รองเท้านิรภัย และไม้ชักฟิวส์	

9.1.3 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา, รองเท้านิรภัย และ Voltage Detector	
9.1.4 ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปืนเสาไฟฟ้า	-	
9.1.5 ขึ้นเสาไฟฟ้า ตรวจสอบโคนเสา/รอยร้าว สัตว์มีพิษ และจับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียขาปีนเสาให้สุด พร้อมตรวจสอบจุดปฏิบัติงานกรณีพบจุดต่อ/ฉนวนชำรุดให้ทำการพันด้วยเทปพันสายไฟแรงต่ำ และห้ามสัมผัสกับ แรคสายแรงต่ำในขณะที่ขึ้นปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา, รองเท้านิรภัย, ขาปีนเสา, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
9.1.6 ดำเนินการปฏิบัติงานแก้ไขโดยยกสายไฟฟ้าขึ้นบนลูกรอกแรงต่ำ และพันลวดอลูมิเนียมกลม (Tie wire) ตามมาตรฐาน เลขที่ SO2-015/16041 การผูกลูกถ้วยและลูกรอกแรงต่ำ โดยก่อนปฏิบัติให้จัดเตรียมลวดอลูมิเนียมกลมโดยม้วนเก็บปลายให้สั้นเรียบร้อยก่อนพัน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา, รองเท้านิรภัย, ขาปีนเสา, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
9.1.7 ตรวจสอบความเรียบร้อย	-	
9.1.8 ลงเสาไฟฟ้า จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียขาปีนเสาให้สุด	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา, รองเท้านิรภัย และขาปีนเสา	
9.1.9 ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6111 สับเฟสที่อยู่ด้านในก่อนผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห่วงของ LT Switch และตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการสับ	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา, รองเท้านิรภัย และไม้ชักฟิวส์	
9.2 ปฏิบัติงานด้วยวิธีใช้รถกระเช้า		
9.2.1 สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับทำงานบนรถกระเช้า	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา และ รองเท้านิรภัย	
9.2.2 ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110 ปลดเฟสที่อยู่ริมด้านนอกก่อน ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห่วงของ LT Switch และตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด	หมวกนิรภัย, ถุงมือยาง, หนั่งแรงต่ำ, รองเท้านิรภัย และไม้ชักฟิวส์	
9.2.3 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา, รองเท้านิรภัย, Voltage Detector	
9.2.4 ตรวจสอบจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่รถกระเช้าปฏิบัติงาน	-	
9.2.5 บังคับกระเช้าไปยังจุดปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา, รองเท้านิรภัย และ Safety Harness	

9.2.6 ดำเนินการปฏิบัติงานแก้ไขโดยยกสายไฟฟ้าขึ้นบนลูกรอกแรงต่ำ และพันลวดอลูมิเนียมกลม (Tie wire) ตามมาตรฐาน เลขที่ SO2-015/16041 การผูกถ้อยและลูกรอกแรงต่ำ	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา, รองเท้านิรภัย และSafety Harness	
9.2.7 ตรวจสอบความเรียบร้อย	-	
9.2.8 บังคับกระเช้าลงเก็บ	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา, รองเท้านิรภัย และSafety Harness	
9.2.9 ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6111 สับเฟสที่อยู่ด้านในก่อน ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห่วงของ LT Switch และตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการสับ	หมวกนิรภัย, ถุงมือยาง, หน้ากาก, รองเท้านิรภัย และไม้ชักฟิวส์	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
10. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง		
11. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน		
12. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน		

6.13 การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ เนื่องจากสาย ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน

6.13.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าชำรุด

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6113				
		เอกสารหน้าที่		จาก	4		
		เริ่มใช้งานเมื่อ					
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00		
		ผู้ตรวจสอบ					
		ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ เนื่องจากสาย ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ เนื่องจากสาย ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน							
ขั้นตอน		รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)					
Flowchart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		 1. ตรวจสอบหน้างานและสภาพของสายไฟฟ้า 2. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 3. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับปีนเสา 4. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน 6. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปีนเสาไฟฟ้า 7. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าเข้าจุดปฏิบัติงาน 8. ปลดสายไฟฟ้าออกจากลูกกรอก กรณีหย่อนมากกว่า 1 ช่วงเสา 9. กราวด์แมนเตรียมสายไฟฟ้าเพื่อการแก้ไข 10. ดึงปลายสายไฟฟ้าขึ้นหัวเสาไฟฟ้าและดึงให้ตึงพอประมาณ 11. ติดตั้ง Coffing Hoists 12. ใช้คัมอะลองจับสายไฟฟ้า					

 การไฟฟ้านครหลวง PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6113				
		เอกสารหน้าที่	จาก	4			
		เริ่มใช้งานเมื่อ					
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00			
		ผู้ตรวจสอบ					
		ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ เนื่องจากสาย ขาด/ แหวน/แตก/หย่อน		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ เนื่องจากสาย ขาด/แหวน/แตก/หย่อน							
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)						
↓ 11 ↓ 12 ↓ 13 ↓ 14 ↓ 15 ↓ 16 ↓ 17 ↓ 18 ↓ 19 ↓ 20	 ตัวอย่างการใช้งาน Wire Grip 3 TON 13. Hoists เกี่ยวที่ห่วงคีมอะลอง 14. ดึงสายไฟฟ้าให้ตึง 15. เช้าสายที่ Connector แล้วดำเนินการเชื่อมสายไฟฟ้าเข้าระบบ หรือต่อสายแรงต่ำบนหัวเสาไฟฟ้า 16. ผูกสายไฟฟ้าเข้ากับลูกกรอก 17. รื้อ คีมอะลอง และ Coffing Hoists ออก 18. ตรวจสอบความเรียบร้อย 19. โลว์แมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าเก็บ 20. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6110						

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่ WI1-SOH3-S03-6113	
		เอกสารหน้าที่	จาก 4
		เริ่มใช้งานเมื่อ	
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ	ครั้งที่ 00
		ผู้ตรวจสอบ	
		ผู้ปรับปรุง	
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ เนื่องจากสาย ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	
วัตถุประสงค์และขอบเขต : การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ เนื่องจากสาย ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน			
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)		
Flowchart 1 2 Flowchart 1 2 3 4	ขั้นตอนการปลด Dropout Fuse Cutout  1. ให้ทำการปลดโหลดด้านแรงต่ำโดยการปลด LT Switch ทุกเฟสทุกวงจร โดยใช้ไม้ชักฟิวส์ 2. ปลด Dropout Fuse Cutout โดยใช้ไม้ชักฟิวส์ที่ติดตั้งที่ห้วงของ Fuse Holder กรณี 3 เฟสให้ดึงเฟส B เป็นเฟสสุดท้าย ขั้นตอนการสับ Dropout Fuse Cutout 1. ก่อนสับจ่ายต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบที่จ 2. ทำการสับ Dropout Fuse Cutout โดยใช้ไม้ชักฟิวส์ที่ติดตั้งที่ห้วงของ Fuse Holder แล้วสับให้แน่น 3. ให้ทำการสับเฟส B เป็นเฟสแรก 4. เมื่อสับจ่าย Dropout Fuse Cutout ด้านแรงสูงเรียบร้อยแล้วจึงสับจ่าย LT Switch ด้านแรงต่ำ		
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : - ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า - ทีมปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า			
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - กรณีไม่ดับไฟให้ระวัง Tie Wire สัมผัสเฟสข้างเคียง, ระวังจุดต่อสายในระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ระวังไฟย้อนจากผู้ใช้อื่นๆ			
ข้อมูลเพิ่มเติม :			

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6113		
		เอกสารหน้าที่		จาก	4
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ เนื่องจากสาย ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ เนื่องจากสาย ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน					

6.13.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย (Source of Hazard)	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะอันตราย Type of Hazard	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ Cause of Incident	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
งานการแก้ไขสายไฟแรงต่ำเนื่องจากสาย ขาด/ชำรุด/หย่อนยาน ยกเว้นกรณีสายหย่อนจากเสาเอียง					
1. ตรวจสอบหน้างานและสภาพของสายไฟฟ้า					
2. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน					
3. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับ ปีนเสา					
4. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. การอาร์ค	1.1 LT Switch อยู่ใกล้กัน	1.2 ปลดเฟสที่อยู่ริม ด้านนอกก่อน
	2. LT Switch	ผู้ปฏิบัติงาน	2. LT Switch หลุดร่วง	2.1 ผู้ปฏิบัติงานดึงแรง เกินไป	2.1 ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับ การฝึกอบรม OJT
				2.2 ไม่นำไม้ชักฟิวส์ใส่ห่วง LT Switch	2.2 ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์ สอดเข้าไปในห่วงของ LT Switch
				2.3 LT Switch ชำรุด	2.3 ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการ ปลด
5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน					
6. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปีนเสาไฟฟ้า					

7. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาป็นเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียบขาป็นเสาให้สุด
				1.3 รุเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการป็น
	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	2. เสาชำรุด/หักขณะขึ้นทำงาน	2.1 ไม่ได้ทำการตรวจสอบเสา/รอยร้าวก่อนขึ้นทำงาน	2.1.1 ตรวจสอบโคนเสา/รอยร้าวก่อนขึ้นทำงาน
				3.1 สัมผัสวงจรไฟฟ้าข้างเคียง	3.1.1 ตรวจสอบจุดปฏิบัติงานในวงจรข้างเคียง
				4.1 ไม่ได้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงาน	4.1.1 ตรวจสอบเสา ก่อนขึ้นปฏิบัติงาน
8. ปลดสายไฟฟ้าออกจากลูกกรอก กรณีหย่อนมากกว่า 1 ช่วงเสา	สายไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่างทรัพย์สินประชาชน	1. ขาดตกใส่ผู้ปฏิบัติงาน/หรือทรัพย์สิน	1.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านล่างยืนอยู่ในแนวสายไฟ	1.1.1 กำหนดให้ผู้ปฏิบัติด้านล่างยืนอยู่ห่างจากแนวสาย
				1.2 ทรัพย์สินอยู่ในแนวสายไฟฟ้า	1.1.2 ล็อกสายไฟฟ้าก่อนทำการปลดสายไฟฟ้า
	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	ตกจากที่สูง	คล้องสายกันตกกับวัสดุที่ไม่มั่นคง	คล้องสายกันตกกับเสาไฟฟ้า
9. กราวด์แมนเตรียมสายไฟฟ้าเพื่อการแก้ไข	ยานพาหนะ	ผู้ปฏิบัติงาน	เฉี่ยวชน	ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ที่กำหนด	ปฏิบัติงานในพื้นที่ภายในขอบเขตที่

					กำหนดภายในพื้นที่วาง กรวย
10. ดึงปลายสายไฟฟ้าขึ้นหัวเสาไฟฟ้าและดึงให้ตึงพอประมาณ	สายไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง ทรัพย์สินประชาชน	1. สายไฟฟ้า หลุด/รูดตกใส่ ผู้ปฏิบัติงาน/หรือ ทรัพย์สิน	1. มัดปลายสายไฟฟ้ากับ เชือกไม่แน่น	1. ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่ามันสายไฟฟ้ากับ เชือกแน่นเพียงพอ
11. ติดตั้ง Coffing Hoists	Coffing Hoists	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง ทรัพย์สินประชาชน	Coffing Hoists หลุดร่วงลงถูก ผู้ปฏิบัติงาน	Hook ของ Coffing Hoists เกี่ยวกับอุปกรณ์ไม่แน่น	ติดตั้ง/เกี่ยว Hook ของ Coffing Hoists กับอุปกรณ์ให้มั่นคง และทำการตรวจสอบ ซ้ำ
12. ใช้คัมอะลองจับสายไฟฟ้า	สายไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง ทรัพย์สินประชาชน	1. สายไฟฟ้ารูด ตกใส่พนักงาน	1.1 นำคัมอะลองหนีบกับ สายไฟฟ้าไม่เต็มหน้าสัมผัส	1.1.1 นำคัมอะลอง หนีบกับสายไฟฟ้าให้ เต็มหน้าสัมผัส
				1.2 ใช้คัมอะลองผิดขนาด	1.2.1 ใช้คัมอะลองให้ ถูกขนาดและชนิด สายไฟฟ้า
13. Hoists เกี่ยวที่ห้วงคัมอะลอง	-	-	-	-	-
14. ดึงสายไฟฟ้าให้ตึง	สายไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง ทรัพย์สินประชาชน	สายไฟฟ้าขาด ร่วงหล่น	ดึงสายไฟฟ้าแรงมากเกินไป	ดักสายไฟฟ้าให้ไม่ตึง มากเกินไป
15. เข้าสายที่ Connector แล้วดำเนินการเชื่อมสายไฟฟ้าเข้าระบบ หรือต่อสายแรงต่ำบนหัวเสาไฟฟ้า	Connector, อุปกรณ์ ช่าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง ทรัพย์สินประชาชน	Connector, อุปกรณ์ช่าง หลุด ร่วง	อยู่ใต้ตำแหน่งปฏิบัติงานที่ ของอาจหล่น	ผู้ปฏิบัติงานบนต้อง ตรวจสอบด้านล่าง ไม่ให้มีผู้ปฏิบัติงาน บริเวณทำงาน
16. ผูกสายไฟฟ้าเข้ากับลูกรอก					

17. รั้ว คัมอะลอง และ Coffing Hoists ออก	คัมอะลอง ,Coffing Hoists	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง ทรัพย์สินประชาชน	คัมอะลอง , Coffing Hoists หลุดร่วงลงถูก ผู้ปฏิบัติงาน	อยู่ใต้ตำแหน่งปฏิบัติงานที่ ของอาจหล่น	ผู้ปฏิบัติงานด้านบนต้อง ตรวจสอบด้านล่าง ไม่ให้มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ บริเวณทำงาน
18. ตรวจสอบความเรียบร้อย					
19. ไลน์แมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง 1.2 เสียบขาป็นเสา เหมาะสม 1.3 รุเสาดัน	1.1.1 จับเสาให้มั่นคง ปลอดภัย 1.2.1 เสียบขาป็นเสา ให้สุด 1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/ เปลี่ยนรูเสาในการป็น
20. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6111	1.ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ	1.1 LT Switch อยู่ใกล้กัน	1.1.1 สับเฟสที่อยู่ด้าน ในก่อน
	2. LT Switch	ผู้ปฏิบัติงาน	2. วัสดุตกจากที่ สูง	2.1 ผู้ปฏิบัติงานใช้แรงสับ มากหรือน้อยเกินไป 2.2 ไม่นำไม้ชักฟิวส์ใส่ห้วง LT Switch 2.3 LT Swith ชำรุด	2.1.1 ผู้ปฏิบัติงานใช้ ไม้ชักฟิวส์ในการสับ LT Switch ในแนวตรง ตามที่ได้รับการ ฝึกอบรม OJT 2.2.1 ให้นำหัวไม้ชัก ฟิวส์สอดเข้าไปในห้วง ของ LT Switch 2.3.1 ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนสับ

6.13.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกัน ภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานการแก้ไขสายไฟแรงต่ำเนื่องจากสาย ขาด/ชำรุด/หย่อนยาน ยกเว้นกรณีสายหย่อนจากเสาเอียง		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย และป้ายเตือน อันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT		
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา และรองเท้านิรภัย	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยาง, ถุงมือหนังแรงต่ำ และไม้ชักฟิวส์	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. ตรวจสอบหน้างานและสภาพของสายไฟฟ้า	-	
7. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	
8. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับปืนเสา	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา และรองเท้านิรภัย	
9. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110 ปลดเฟสที่อยู่ริมด้านนอก ก่อนผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับการ ฝึกอบรม OJT ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห่วงของ LT Switch และ ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด	หมวก, ถุงมือยาง, หนังแรง ต่ำ, รองเท้านิรภัย และไม้ ชักฟิวส์	
10. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน	หมวก, ถุงมือยาง, หนังแรง ต่ำ, รองเท้านิรภัย และ Voltage Dectector	
11. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปืนเสาไฟฟ้า	-	
12. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน ตรวจสอบโคนเสา/รอย ร้าว สัตว์มีพิษ และจับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสา ในการปีน เสียบขาปืนเสาให้สุด พร้อมตรวจสอบจุดปฏิบัติงานกรณีพบจุด ต่อ/ฉนวนชำรุดให้ทำการพันด้วยเทปพันสายไฟแรงต่ำ และห้ามสัมผัสกับ แรดสายแรงต่ำในขณะที่ขึ้นปฏิบัติงาน	หมวก, ถุงมือปืนเสา, รองเท้านิรภัย, ขาปืนเสา และSafety Harness	

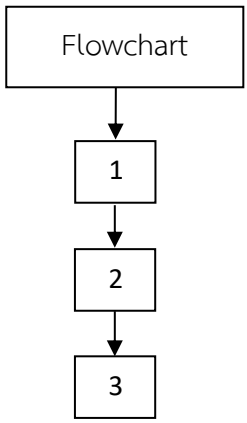
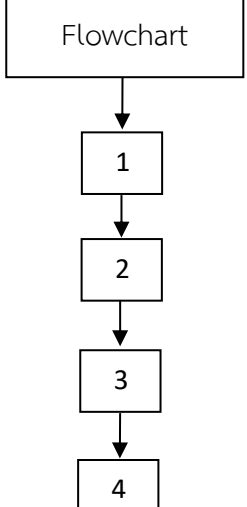
13. ปลดสายไฟฟ้าออกจากลูกกรอก กรณีหย่อนมากกว่า 1 ช่วงเสา โดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานด้านล่างยืนอยู่ห่างจากแนวสายและปฏิบัติงานโดยล็อกสายไฟฟ้าก่อนทำการปลดสายไฟฟ้า และผู้ปฏิบัติงานต้องคล้องสายกันตกกับเสาไฟฟ้า	หมวก, ถุงมือปีนเสา, รองเท้านิรภัย, ขาปีนเสา และSafety Harness	
14. กรวาร์ดแมนเตรียมสายไฟฟ้าเพื่อการแก้ไข โดยปฏิบัติงานในพื้นที่ภายในขอบเขตที่กำหนดภายในพื้นที่วางกรวย	หมวก, ถุงมือปีนเสา และ รองเท้านิรภัย	
15. ดึงปลายสายไฟฟ้าขึ้นหัวเสาไฟฟ้าและดึงให้ตึงพอประมาณ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันสายไฟฟ้ากับเชือกแน่นเพียงพอ	หมวก, ถุงมือปีนเสา, รองเท้านิรภัย, ขาปีนเสา และSafety Harness	
16. ติดตั้ง Coffing Hoists เกี่ยว Hook ของ Coffing Hoists กับอุปกรณ์ให้มันคงและทำการตรวจสอบซ้ำ	หมวก, ถุงมือปีนเสา, รองเท้านิรภัย, ขาปีนเสา และSafety Harness	
17. ใช้คัมอะลองจับสายไฟฟ้า โดยหนีบกับสายไฟฟ้าให้เต็มหน้าสัมผัส และใช้คัมอะลองให้ถูกขนาดและชนิดสายไฟฟ้า	หมวก, ถุงมือปีนเสา, รองเท้านิรภัย, ขาปีนเสา และSafety Harness	
18. Hoists เกี่ยวที่ห้วงคัมอะลอง	หมวก, ถุงมือปีนเสา, รองเท้านิรภัย, ขาปีนเสา และSafety Harness	
19. ดึงสายไฟฟ้าให้ตึง ไม่ตึงมากเกินไป	หมวก, ถุงมือปีนเสา, รองเท้านิรภัย, ขาปีนเสา และSafety Harness	
20. เข้าสายที่ Connector แล้วดำเนินการเชื่อมสายไฟฟ้าเข้าระบบ หรือต่อสายแรงต่ำบนหัวเสาไฟฟ้า โดยผู้ปฏิบัติงานบนต้องตรวจสอบด้านล่างไม่ให้มีผู้ปฏิบัติงานอยู่บริเวณทำงาน	หมวก, ถุงมือปีนเสา, รองเท้านิรภัย, ขาปีนเสา และSafety Harness	
21. ผูกสายไฟฟ้าเข้ากับลูกกรอก	หมวก, ถุงมือปีนเสา, รองเท้านิรภัย, ขาปีนเสา และSafety Harness	
22. รื้อ คัมอะลอง และ Coffing Hoists ออก โดยผู้ปฏิบัติงานบนต้องตรวจสอบด้านล่างไม่ให้มีผู้ปฏิบัติงานอยู่บริเวณทำงาน	หมวก, ถุงมือปีนเสา, รองเท้านิรภัย, ขาปีนเสา และSafety Harness	
23. ตรวจสอบความเรียบร้อย	-	

24. โลว์แมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ /จับเสาให้มั่นคง ปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขาปีนเสาให้สุด พร้อมตรวจสอบจุดปฏิบัติงานกรณีพบจุดต่อ/ฉนวนชำรุดให้ทำการพับ ด้วยเทปพันสายไฟแรงต่ำ และห้ามสัมผัสกับ แรคสายแรงต่ำในขณะที่ขึ้น ปฏิบัติงาน	หมวก, ถุงมือปีนเสา, รองเท้านิรภัย, ขาปีนเสา และSafety Harness	
25. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6111 สับเฟสที่อยู่ด้านในก่อน ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห่วงของ LT Switch และตรวจสอบ สภาพ LT Switch ก่อนการสับ	หมวก, ถุงมือยาง, หนังสือ ต่ำ, รองเท้านิรภัย และไม้ ชักฟิวส์	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
10. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง		
11. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน		
12. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน		

6.14 การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ จุดต่อหลวม

6.14.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6114				
		เอกสารหน้าที่		จาก	2		
		เริ่มใช้งานเมื่อ					
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ			ครั้งที่ 00		
		ผู้ตรวจสอบ					
		ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ จุดต่อหลวม		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เพื่อแก้ไขสายไฟแรงต่ำ จุดต่อหลวม ต้น DDE, DE และต้นไลน์แยก							
ขั้นตอน		รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)					
Flowchart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		 1. ตรวจสอบหน้างานและสภาพของสายไฟฟ้า 2. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 3. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับปีนเสา 4. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน 6. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปีนเสาไฟฟ้า 7. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าจุดปฏิบัติงาน 8. ดำเนินการแก้ไขจุดต่อหลวม แล้วแต่กรณี (ขันให้แน่น, บีบ, เปลี่ยน, ตัดต่อ ฯลฯ) 9. กรณีที่เป็นสายหุ้มฉนวนพันเทปแรงต่ำให้ตามมาตรฐาน 10. ตรวจสอบความเรียบร้อย 11. ไลน์แมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเก็บ 12. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6110					

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6114	
		เอกสารหน้าที่	จาก	2
		เริ่มใช้งานเมื่อ		
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00
		ผู้ตรวจสอบ		
		ผู้ปรับปรุง		
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:	การแก้ไขสายไฟแรงต่ำ จุดต่อหลวม			
วัตถุประสงค์และขอบเขต :	เพื่อแก้ไขสายไฟแรงต่ำ จุดต่อหลวม ต้น DDE, DE และต้นไลน์แยก			
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)			
Flowchart  Flowchart 	 ขั้นตอนการปลด Dropout Fuse Cutout 1. ให้ทำการปลดโหลดด้านแรงต่ำโดยการปลด LT Switch ทุกเฟสทุกวงจร โดยใช้ไม้ชักฟิวส์ 2. ปลด Dropout Fuse Cutout โดยใช้ไม้ชักฟิวส์ที่ติดตั้งที่ห้วงของ Fuse Holder 3. กรณี 3 เฟสให้ดึงเฟส B เป็นเฟสสุดท้าย ขั้นตอนการสับ Dropout Fuse Cutout 1. ก่อนสับจ่ายต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบที่จ 2. ทำการสับ Dropout Fuse Cutout โดยใช้ไม้ชักฟิวส์ที่ติดตั้งที่ห้วงของ Fuse Holder แล้วสับให้แน่น 3. ให้ทำการสับเฟส B เป็นเฟสแรก 4. เมื่อสับจ่าย Dropout Fuse Cutout ด้านแรงสูงเรียบร้อยแล้วจึงสับจ่าย LT Switch ด้านแรงต่ำ			
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : - ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า - ทีมปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า				
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ระวังไฟย้อนจากผู้ใช้ไฟฟ้า				
ข้อมูลเพิ่มเติม :				
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน				

6.14.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย (Source of Hazard)	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะอันตราย Type of Hazard	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ Cause of Incident	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
งานแก้ไขสายไฟแรงต่ำ จุดต่อหลวม ตัน DDE, DE และตันไลน์แยก					
1. ตรวจสอบหน้างานและสภาพของ สายไฟฟ้า	-	-	-	-	-
2. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
3. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับปีนเสา	-	-	-	-	-
4. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ	1. LT Switch อยู่ใกล้กัน	1. ปลดเฟสที่อยู่ริม ด้านนอกก่อน
	2. LT Switch ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานดึงแรง เกินไป 2. ไม่นำไม้ชักฟิวส์ใส่ห่วง LT Switch 3. LT Switch ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชัก ฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับ การฝึกอบรม OJT 2. ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์ สอดเข้าไปในห่วงของ LT Switch 3. ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด 4. กั้นพื้นที่ในการ ปฏิบัติงาน
5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-

6. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนป็นเสาไฟฟ้า	-	-	-	-	-
7. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาป็นเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียบขาป็นเสาให้สุด
				1.3 รุเสาต้น	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการป็น
			2. เสาชำรุด/หัก ขณะขึ้นทำงาน	2.1 ไม่ได้ทำการตรวจสอบเสา/รอยร้าวก่อนขึ้นทำงาน	2.1.1 ตรวจสอบโคนเสา/รอยร้าวก่อนขึ้นทำงาน
	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	3. ไฟฟ้าช็อต/ดูด	3.1 สัมผัสวงจรไฟฟ้าข้างเคียง	3.1.1 ตรวจสอบจุดปฏิบัติงานในวงจรข้างเคียง
	สัตว์มีพิษ	ผู้ปฏิบัติงาน	4. ถูกสัตว์มีพิษกัด/ต่อย	4.1 ไม่ได้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงาน	4.1.1 ตรวจสอบเสาก่อนขึ้นปฏิบัติงาน
8. ดำเนินการแก้ไขจุดต่อหลวม แล้วแต่กรณี (ขันให้แน่น, บีบ, เปลี่ยน, ตัดต่อ ฯลฯ)	1. อุปกรณ์	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. จับอุปกรณ์ไม่แน่น	1. กำหนดขอบเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน และไม่ให้มีคนอยู่บริเวณใต้เสา
9. กรณีที่เป็นสายหุ้มฉนวนพันเทปแรงต่ำให้ตามมาตรฐาน	-	-	-	-	-
10. ตรวจสอบความเรียบร้อย	-	-	-	-	-
11. โล้นแมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย

				1.2 เสียบขาปิ่นเส้า เหมาะสม	1.2.1 เสียบขาปิ่นเส้า ให้สุด
				1.3 รูเส้าตัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเส้า/ เปลี่ยนรูเส้าในการปิ่น
			2. เส้าชำรุด/หัก ขณะ ขึ้นทำงาน	2.1 ไม่ได้ทำการตรวจสอบ เส้า/รอยร้าวก่อนขึ้น ทำงาน	2.1.1 ตรวจสอบโคน เส้า/รอยร้าวก่อนขึ้น ทำงาน
12. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6110	1. LT Switch ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานสับแรง เกินไป 2. ไม่นำไม้ชักฟิวส์ใส่ห้วง LT Switch 3. LT ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชัก ฟิวส์ในการสับ LT Switch ตามที่ได้รับ การฝึกอบรม OJT 2. ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์ สอดเข้าไปในห้วงของ LT Switch 3. ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด 4. กั้นพื้นที่ในการ ปฏิบัติงาน
	2. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ	1. LT Switch อยู่ใกล้กัน	1. สับเฟส B ก่อน

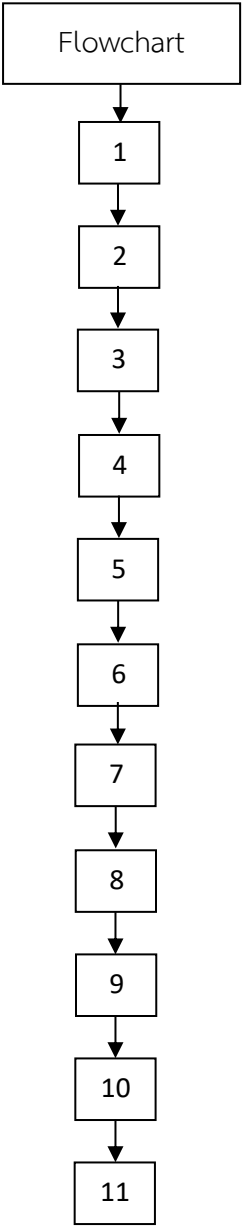
6.14.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

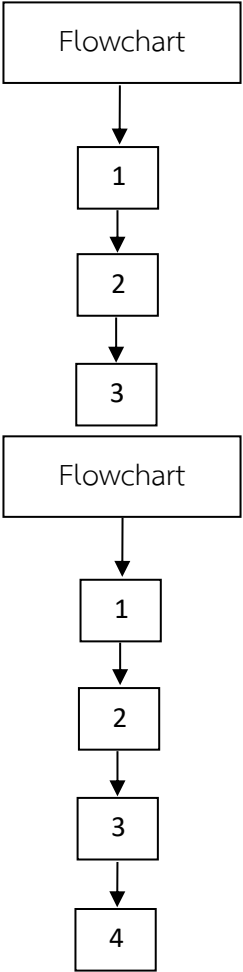
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานแก้ไขสายไฟแรงต่ำ จุดต่อหลวม ต้น DDE, DE และต้นไลน์แยก		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย, ป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT	หมวกนิรภัย, ถุงมือป็นเสาะ และรองเท้านิรภัย	
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือป็นเสาะ รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	หมวกนิรภัย, ถุงมือป็นเสาะ และรองเท้านิรภัย	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. ตรวจสอบหน้างานและสภาพของสายไฟฟ้า	หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย และถุงมือป็นเสาะ	
7. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน		
8. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับป็นเสาะ	หมวกนิรภัย, ถุงมือป็นเสาะ, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
9. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110 ปลดเฟสที่อยู่ริมด้านนอกก่อนผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห่วงของ LT Switch และตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด	หมวกนิรภัย, ถุงมือยาง, ถุงมือหนังดำ, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
10. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน	เครื่องมือตรวจสอบแรงดัน, หมวกนิรภัย, ถุงมือยาง, ถุงมือหนังดำ, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
11. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนป็นเสาะไฟฟ้า	กล้องส่องทางไกล, หมวกนิรภัย, ถุงมือป็นเสาะ, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	

12. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบโคนเสา/รอยร้าว สัตว์มีพิษ และจับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขาปีนเสาให้สุด พร้อมตรวจสอบจุดปฏิบัติงานกรณีพบจุดต่อ/ฉนวนชำรุดให้ทำการพาดด้วยเทปพันสายไฟแรงต่ำ และห้ามสัมผัสกับ แรคสายแรงต่ำในขณะที่ขึ้นปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
13. ดำเนินการแก้ไขจุดต่อหลวม แล้วแต่กรณี (ขันให้แน่น, บีบ, เปลี่ยน, ตัดต่อ ฯลฯ) โดยให้ตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ปฏิบัติงานด้านล่าง และไม่ให้มีคนอื่นอยู่บริเวณใต้เสา	หมวกนิรภัย, ถุงมือยาง, ถุงมือหนังต่ำ, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
14. กรณีที่เป็นสายหุ้มฉนวนพันเทปแรงต่ำให้ตามมาตรฐาน	เทปสี, หมวกนิรภัย, ถุงมือยาง, ถุงมือหนังต่ำ, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
15. ตรวจสอบความเรียบร้อย	หมวกนิรภัย, ถุงมือยาง, ถุงมือหนังต่ำ, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
ไลน์แมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขาปีนเสาให้สุด	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
16. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6110 สับเฟสที่อยู่ด้านในก่อน ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห่วงของ LT Switch และตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการสับ	หมวกนิรภัย, ถุงมือยาง, ถุงมือหนังต่ำ, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
17. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง	-	-
18. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน	-	-
19. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	-	-

6.15 การแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสายไฟตกหลุกถั่ว

6.15.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่ W1-SOH3-S03-6115	
		เอกสารหน้าที่	จาก 3
		เริ่มใช้งานเมื่อ	
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ	ครั้งที่ 00
		ผู้ตรวจสอบ	
		ผู้ปรับปรุง	
1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสายไฟตกหลุกถั่ว		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	
1. วัตถุประสงค์และขอบเขต : เพื่อแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสายไฟตกหลุกถั่ว กรณีไฟดับ/ดับไปปฏิบัติงาน			
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)		
Flowchart 	 1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับป็นเสา 3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนป็นเสาไฟฟ้า 4. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน 6. ทำการช็อตกราวด์ 7. ดำเนินการยกสายเข้าที่หลุกถั่ว 8. พัน Tie Wire ตามมาตรฐานการพันของ กฟภ. SA1-015/32041/Cover Tie Wire ตามมาตรฐานการพันของ กฟภ. SA2-015/51018 การผูกสายหุ้มฉนวนแรงสูงกับหลุกถั่วด้วยอลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน 9. ทำการปลดชุดช็อตกราวด์ ตามคู่มือการช็อตกราวด์ของ กฟภ. 10. ตรวจสอบความเรียบร้อย 11. ไหลนแมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ		

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6115	
		เอกสารหน้าที่	จาก	3
		เริ่มใช้งานเมื่อ		
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00
		ผู้ตรวจสอบ		
	1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสายไฟตก ลูกถ้วย		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	
1. วัตถุประสงค์และขอบเขต : เพื่อแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสายไฟตกลูกถ้วย กรณีไฟดับ/ดับไฟปฏิบัติงาน				
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)			
 <pre> graph TD A[Flowchart] --> B[1] B --> C[2] C --> D[3] D --> E[Flowchart] E --> F[1] F --> G[2] G --> H[3] H --> I[4] </pre>	 ขั้นตอนการปลด Dropout Fuse Cutout 1. ให้ทำการปลดโหลดด้านแรงต่ำโดยการปลด LT Switch ทุกเฟสทุกวงจร โดยใช้ไม้ชักฟิวส์ 2. ปลด Dropout Fuse Cutout โดยใช้ไม้ชักฟิวส์ที่ติดตั้งที่หัวของ Fuse Holder 3. กรณี 3 เฟสให้ดึงเฟส B เป็นเฟสสุดท้าย  ขั้นตอนการสับ Dropout Fuse Cutout 1. ก่อนสับจ่ายต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบที่จ 2. ทำการสับ Dropout Fuse Cutout โดยใช้ไม้ชักฟิวส์ที่ติดตั้งที่หัวของ Fuse Holder แล้วสับให้แน่น 3. ให้ทำการสับเฟส B เป็นเฟสแรก 4. เมื่อสับจ่าย Dropout Fuse Cutout ด้านแรงสูงเรียบร้อยแล้วจึงสับจ่าย LT Switch ด้านแรงต่ำ			
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : - ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า - ทีมปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6115		
		เอกสารหน้าที่		จาก	3
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสายไฟตก ลูกถ้วย		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
1. วัตถุประสงค์และขอบเขต : เพื่อแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสายไฟตกลูกถ้วย กรณีไฟดับ/ดับไฟปฏิบัติงาน					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน					
ข้อมูลเพิ่มเติม :					
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : - มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน - ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. SA1-015/32041 การผูกสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดกับลูกถ้วยก้านตรงแรงสูง - ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. SA2-015/51018 การผูกสายหุ้มฉนวนแรงสูงกับลูกถ้วยด้วยอลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน - ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. สายเปลือย					

6.15.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

7. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

งานแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสายไฟตกถูกด้วย กรณีไฟดับ/ดับไฟปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย (Source of Hazard)	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะอันตราย Type of Hazard	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ Cause of Incident	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับปีนเสา	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปีนเสาไฟฟ้า	-	-	-	-	-
4. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาปีนเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียบขาปีนเสาให้สุด
				1.3 รูเสาต้น	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน
			2. เสาชำรุด/หักขณะขึ้นทำงาน	2.1 ไม่ได้ทำการตรวจสอบเสา/รอยร้าวก่อนขึ้นทำงาน	2.1.1 ตรวจสอบโคนเสา/รอยร้าวก่อนขึ้นทำงาน
	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	3. ไฟฟ้าช็อต/ดูด	3.1 สัมผัสวงจรไฟฟ้าข้างเคียง	3.1.1 ตรวจสอบจุดปฏิบัติงานในวงจรข้างเคียง
	สัตว์มีพิษ	ผู้ปฏิบัติงาน	4. ถูกสัตว์มีพิษกัด/ต่อย	4.1 ไม่ได้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงาน	4.1.1 ตรวจสอบเสาก่อนขึ้นปฏิบัติงาน

5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟฟ้าช็อต/ดูด	1. ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในตำแหน่งใกล้กับสายไฟ	เว้นระยะห่างตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด
6. ทำการช็อตกราวด์ตามมาตรฐาน	ชุดกราวด์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	ของตกจากเชือกส่งของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
7. ดำเนินการยกสายเข้าที่ลูกถ้วย	สายไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	สายตืด	ปลด Tie Wire เสาดันทางโค้ง	ใช้เชือกผูกประคองสายขณะยกสาย
8. พัน Tie Wire ตามมาตรฐานการพันของ กฟภ. SA1-015/32041/Cover Tie Wire ตามมาตรฐานการพันของ กฟภ. SA2-015/51018 การผูกสายหุ้มฉนวนแรงสูงกับลูกถ้วยด้วยอลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน	-	-	-	-	-
9. ทำการปลดชุดช็อตกราวด์ ตามคู่มือการช็อตกราวด์ของ กฟภ.	ชุดกราวด์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	ของตกจากเชือกส่งของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
10. ตรวจสอบความเรียบร้อย	-	-	-	-	-
11. ไหล่แมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาป็นเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียบขาป็นเสาให้สุด
				1.3 รุเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการป็น

6.15.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสายไฟตกหลุกถั่วย กรณีไฟดับ/ดับไฟปฏิบัติงาน		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย และป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสาและรองเท้านิรภัย	
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสาและรองเท้านิรภัย	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัยและถุงมือปืนเสา	
7. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับปืนเสา	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
8. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปืนเสาไฟฟ้า	กล้องส่องทางไกล, หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
9. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบโคนเสา/รอยร้าว สัตว์มีพิษ และจับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบบานเสาให้สุด พร้อมตรวจสอบจุดปฏิบัติงานกรณีพบจุดต่อ/ฉนวนชำรุดให้ทำการพาดด้วยเทปพันสายไฟแรงต่ำและระวังสัมผัสกับ แรคสายแรงต่ำในขณะที่ขึ้นปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสายไฟตกถูกถ้วย กรณีไฟดับ/ดับไฟปฏิบัติงาน		
10. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน โดยให้เว้นระยะห่างปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด	เครื่องมือตรวจสอบแรงดัน, หมวกนิรภัย, ถุงมือยาง, ถุงมือหนังแรงสูง, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
11. ทำการซื้อตกราวด์ตามมาตรฐานให้ระวังของร่วงหล่นและผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	ชุดซื้อตกราวด์, หมวกนิรภัย, ถุงมือยาง, ถุงมือหนังแรงต่ำ, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย, สายกันตก และClampstick Grip-all Type	
12. ดำเนินการยกสายเข้าที่ลูกถ้วยโดยใช้เชือกผูกประคองสายขณะยกระวังสายดีด	หมวกนิรภัย, ถุงมือยาง, ถุงมือหนังแรงสูง, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
13. พัน Tie Wire ตามมาตรฐานการพันของ กฟภ. SA1-015/32041/Cover Tie Wire ตามมาตรฐานการพันของ กฟภ. SA2-015/51018 การผูกสายหุ้มฉนวนแรงสูงกับลูกถ้วยด้วยอลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน		
14. ทำการปลดชุดซื้อตกราวด์ ตามคู่มือการซื้อตกราวด์ของ กฟภ. ให้ระวังของร่วงหล่นและผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	ชุดซื้อตกราวด์, หมวกนิรภัย, ถุงมือยาง, ถุงมือหนังแรงสูง, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
15. ตรวจสอบความเรียบร้อย	หมวกนิรภัย, ถุงมือยาง, ถุงมือหนังแรงสูง, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
16. ไหล่แมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีนเสียบขาปีนเสาให้สุด	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
17. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง	-	

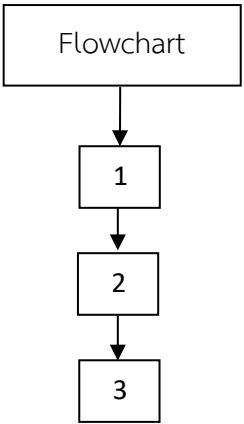
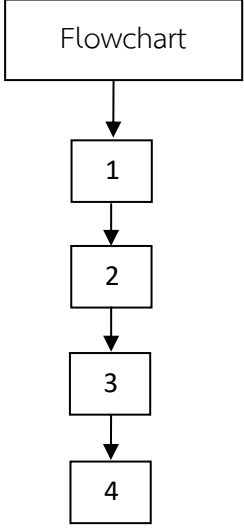
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกัน ภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสายไฟตกถูกถ้วย กรณีไฟดับ/ดับไฟปฏิบัติงาน		
18. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือ ปฏิบัติงาน	-	
19. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการ ปฏิบัติงาน	-	

6.16 การแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสาย ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน

6.16.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6116			
		เอกสารหน้าที่		จาก	4	
		เริ่มใช้งานเมื่อ				
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ			ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ				
		ผู้ปรับปรุง				
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจาก สายไฟฟ้า ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง				
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เพื่อการแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสาย ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน กรณีไฟดับ/ดับไฟปฏิบัติงาน โดยวิธีการขึ้นต่อสายบริเวณหัวเสา						
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)					
Flowchart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	 1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับปีนเสา 3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปีนเสาไฟฟ้า 4. ไส้แมนขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน 5. ไส้แมนตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน 6. ไส้แมนทำการช็อตกราวด์ ตามคู่มือการช็อตกราวด์ของ กฟภ. 7. กราวด์แมนตัดสายไฟส่วนที่ชำรุดออก 8. กราวด์แมนต่อสายไฟเตรียมเพื่อการแก้ไข 9. ไส้แมนติดตั้ง Coffing Hoists 10. กราวด์แมนส่งสายไฟที่เตรียมไว้ให้ไส้แมนบนเสา แล้วดึงสายไฟฟ้าให้ตึง 11. ไส้แมนใช้อุปกรณ์จับสายไฟเพื่อดึง กรณีสายเปลือยใช้คัมอะลองจับสายไฟฟ้า/กรณีสายหุ้มฉนวนใช้พรีฟอร์ม (Preformed) จับสายไฟฟ้า 12. ไส้แมนใช้ Coffing Hoists เกี่ยวที่ห่วงคัมอะลองหรือใช้พรีฟอร์ม (Preformed) แล้วแต่กรณี 13. ไส้แมนดึงสายไฟฟ้าให้ตึง 14. ไส้แมนดำเนินการตัดสายส่วนเกินออก 15. ไส้แมนต่อสายหุ้มฉนวนตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA2-015/53006 หรือต่อสายเปลือยตามแบบมาตรฐานเลขที่					

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6116	
		เอกสารหน้าที่		จาก 4	
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจาก สายไฟฟ้า ขาด/ แห้ว/แตก/หย่อน		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
		วัตถุประสงค์และขอบเขต : เพื่อการแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสาย ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน กรณีไฟดับ/ดับไฟปฏิบัติงาน โดยวิธีการขึ้น ต่อสายบริเวณหัวเสา			
ขั้นตอน		รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)			
 <pre> graph TD 11[11] --> 12[12] 12 --> 13[13] 13 --> 14[14] 14 --> 15[15] 15 --> 16[16] 16 --> 17[17] 17 --> 18[18] 18 --> 19[19] 19 --> 20[20] </pre>		16. โลင်းแมนผูกสายไฟฟ้าเข้ากับลูกถ้วยตามมาตรฐานของ กฟผ. 17. โลင်းแมนรื้อ คีมอะลอง/พรีฟอร์ม และ Coffing Hoists ออก 18. โลင်းแมนตรวจสอบความเรียบร้อย 19. โลင်းแมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ 20. รื้อชุดช็อตกราวด์ ตามคู่มือการช็อตกราวด์ของ กฟผ.			

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6116	
		เอกสารหน้าที่	จาก	4
		เริ่มใช้งานเมื่อ		
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00
		ผู้ตรวจสอบ		
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจาก สายไฟฟ้า ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เพื่อการแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสาย ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน กรณีไฟดับ/ดับไฟปฏิบัติงาน โดยวิธีการขึ้นต่อสายบริเวณหัวเสา				
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)			
Flowchart 	ขั้นตอนการปลด Dropout Fuse Cutout 1. ให้ทำการปลดโหลดด้านแรงต่ำโดยการปลด LT Switch ทุกเฟสทุกวงจร โดยใช้ไม้ชักฟิวส์ 2. ปลด Dropout Fuse Cutout โดยใช้ไม้ชักฟิวส์ที่ดึงที่ห่วงของ Fuse Holder 3. กรณี 3 เฟสให้ดึงเฟส B เป็นเฟสสุดท้าย 			
Flowchart 	ขั้นตอนการสับ Dropout Fuse Cutout 1) ก่อนสับจ่ายต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ในระบบที่จ 2) ทำการสับ Dropout Fuse Cutout โดยใช้ไม้ชักฟิวส์ที่ดันที่ห่วงของ Fuse Holder แล้วสับให้แน่น 3) ให้ทำการสับเฟส B เป็นเฟสแรก 4) เมื่อสับจ่าย Dropout Fuse Cutout ด้านแรงสูงเรียบร้อยแล้วจึงสับจ่าย LT Switch ด้านแรงต่ำ			
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า -ทีมปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6116	
		เอกสารหน้าที่		จาก 4	
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจาก สายไฟฟ้า ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เพื่อการแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสาย ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน กรณีไฟดับ/ดับไฟปฏิบัติงาน โดยวิธีการขึ้นต่อสายบริเวณหัวเสา					
ขั้นตอน		รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)			
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ระวังเสาล้ม, ระวังคอนหัก, ตรวจสอบความแข็งแรงอุปกรณ์ยึดหัวเสา					
ข้อมูลเพิ่มเติม :					
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : - มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน - ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA2-015/53006 การต่อสายหุ้มฉนวนพร้อมฉนวนครอบ - ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. SA1-015/32041 การผูกสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดกับลูกถ้วยก้านตรงแรงสูง - ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. SA2-015/51018 การผูกสายหุ้มฉนวนแรงสูงกับลูกถ้วยด้วยอลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน - ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. SO2-015/15008 การผูกลูกถ้วยแรงสูง มาตรฐาน EEI-NEMA แบบใช้ลวดอลูมิเนียมแบน					

6.16.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

7. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย (Source of Hazard)	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะอันตราย Type of Hazard	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ Cause of Incident	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
งานแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสาย ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน กรณีไฟดับ/ดับไฟปฏิบัติงาน โดยวิธีการขึ้นต่อสายบริเวณหัวเสา					
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับปีนเสา	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปีนเสาไฟฟ้า	-	-	-	-	-
4. ไนน์แมนขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุด ปฏิบัติงาน	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาปีนเสา เหมาะสม	1.2.1 เสียบขาปีนเสาให้สุด
				1.3 รุเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรู เสาในการปีน
	ยานพาหนะ	ผู้ปฏิบัติงาน	2. ตกจากกระเช้า	2.1 ไม่คล้องเกี่ยว 2.2 กระเช้าทรุด	2.1.1 คล้องเกี่ยวเชือกช่วยชีวิต 2.1.2 ตรวจสอบรถกระเช้า
			รถกระเช้าเสีย หลัก/ลัม	ยานพาหนะชน รถ กระเช้า	1. ล้อคขาข้างรถกระเช้า 2. วางกรวยตามมาตรฐาน
5. ไนน์แมนตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการ ปฏิบัติงาน	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟฟ้าช็อต/ดูด	1. ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ใน ตำแหน่งใกล้กับสายไฟ	เว้นระยะห่างตามมาตรฐานความ ปลอดภัยที่กำหนด
6. ไนน์แมนทำการช็อตกราวด์ ตามคู่มือการ ช็อตกราวด์ของ กฟผ.	ชุดกราวด์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกหล่น จากที่สูง	ของตกจากเชือกส่ง ของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของ ไม่มีสิ่ง กีดขวาง

7. กราวด์แมนตัดสายไฟส่วนที่ชำรุดออก	คีมตัดสายไฟ	ผู้ปฏิบัติงาน	คีมหนีบมือ	ป้อนสายเข้าตัดคีมตัดสายไฟ	1. ใส่ถุงมือหนัง 2. จับสายป้อนไม่ชิดปากคีมมากเกินไป
8. กราวด์แมนต่อสายไฟเตรียมเพื่อการแก้ไข	ยานพาหนะ	ผู้ปฏิบัติงาน	เฉื่อยชน	ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ที่กำหนด	ปฏิบัติงานในพื้นที่ภายในขอบเขตที่กำหนดภายในพื้นที่วางกรวย
9. ไลน์แมนติดตั้ง Coffing Hoists	Coffing Hoists	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง ทรัพย์สินประชาชน	Coffing Hoists หลุดร่วงลงถูก ผู้ปฏิบัติงาน	Hook ของ Coffing Hoists เกี่ยวกับอุปกรณ์ไม่แน่น	ติดตั้ง/เกี่ยว Hook ของ Coffing Hoists กับอุปกรณ์ให้มั่นคงและทำการตรวจสอบซ้ำ
10. กราวด์แมนส่งสายไฟที่เตรียมไว้ให้ไลน์แมนบนเสา แล้วดึงสายไฟฟ้าให้ตึง	สายไฟ	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง ทรัพย์สินประชาชน	สายไฟ หลุดร่วง ลงถูกผู้ปฏิบัติงาน	การผูกยึดไม่แน่น	ตรวจเช็คการผูกให้แน่น
11. ไลน์แมนใช้อุปกรณ์จับสายไฟเพื่อดึง กรณีสายเปลี่ยนใช้คีมอะลองจับสายไฟฟ้า/กรณีสายหุ้มฉนวนใช้พรีฟอร์ม (Preformed) จับสายไฟฟ้า	-	-	-	-	-
12. ไลน์แมนใช้ Coffing Hoists เกี่ยวที่ห่วงคีมอะลองหรือใช้พรีฟอร์ม (Preformed) แล้วแต่กรณี	-	-	-	-	-
13. ไลน์แมนดึงสายไฟฟ้าให้ตึง	เสาไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	เสาล้ม	สายตึงเกินไป	ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบระยะสายหย่อนกลาง span
14. ไลน์แมนดำเนินการตัดสายส่วนเกินออก	คีมตัดสายไฟ	ผู้ปฏิบัติงาน	คีมหนีบมือ	ป้อนสายเข้าตัดคีมตัดสายไฟ	1. ใส่ถุงมือหนัง 2. จับสายป้อนไม่ชิดปากคีมมากเกินไป
	สายไฟ	ผู้ปฏิบัติงาน	สายไฟหลุดร่วง ลงถูกผู้ปฏิบัติงาน	เศษปลายสายจากก การตัดร่วง	จับปลายสายก่อนตัด
15. ไลน์แมนต่อสายหุ้มฉนวนตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA2-015/53006 หรือต่อสายเปลี่ยน	-	-	-	-	-

16. โลင်းแมนผูกสายไฟฟ้าเข้ากับลูกถ้วยตามมาตรฐานของ กฟผ.	-	-	-	-	-
17. โลင်းแมนรื้อ คัมอะลอง/พรีฟอร์ม และ Coffing Hoists ออก	คัมอะลอง/พรีฟอร์ม และ Coffing Hoists	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง ทรัพย์สินประชาชน	คัมอะลอง/พรี ฟอร์ม และ Coffing Hoists หลุดร่วงลงถูก ผู้ปฏิบัติงาน	จับไม่แน่น	1. จับให้แน่น 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณ โคนเสา
18. โลင်းแมนตรวจสอบความเรียบร้อย	-	-	-	-	-
19. โลင်းแมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาป็นเสา เหมาะสม	1.2.1 เสียบขาป็นเสาให้สุด
				1.3 รุเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรู เสาในการป็น
20. รื้อชุดช้อตกราวด์ ตามคู่มือการช้อตกราวด์ ของ กฟผ.	ชุดกราวด์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกหล่น จากที่สูง	ของตกจากเชือกส่ง ของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของ ไม่มีสิ่ง กีดขวาง

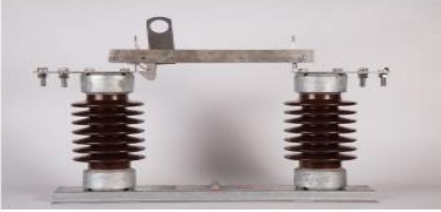
6.16.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานแก้ไขสายไฟแรงสูง เนื่องจากสาย ขาด/แห้ว/แตก/หย่อน กรณีไฟดับ/ดับไฟปฏิบัติงาน โดยวิธีการขึ้นต่อสายบริเวณหัวเสา		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย และป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT		
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยาง, ถุงมือหนังแรงต่ำ, ไม้ชักฟิวส์ และอุปกรณ์ให้ส่องสว่างตอนกลางคืน	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา และรองเท้านิรภัย	
7. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับปืนเสา		
8. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปืนเสาไฟฟ้า	กล้องส่องทางไกล	
9. ไลน์แมนขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบโคนเสา/รอยร้าว สัตว์มีพิษ และจับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เลียบขาปีนเสาให้สุด พร้อมตรวจสอบจุดปฏิบัติงานกรณีพบจุดต่อ/ฉนวนชำรุดให้ทำการพัดด้วยเทปพันสายไฟแรงต่ำ และระวังสัมผัสกับ แรคสายแรงต่ำในขณะขึ้นปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา, รองเท้านิรภัย และถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	
10. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน โดยให้เว้นระยะห่างปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด	เครื่องมือตรวจสอบแรงดัน	
11. ทำการซื้อตกราวด์ตามมาตรฐานให้ระวังของร่วงหล่นและผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	ชุดซื้อตกราวด์ และ clamp stick	
12. กราวด์แมนตัดสายไฟส่วนที่ชำรุดออก สวมใส่ถุงมือและจับสายไฟป้อนไม่ชิดมากเกินไปและปฏิบัติงานในพื้นที่กำหนด	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา และรองเท้านิรภัย	
13. กราวด์แมนต่อสายไฟเตรียมเพื่อการแก้ไข		

14. ไลน์แมนติดตั้ง Coffing Hoists เกี่ยว Hook ของ Coffing Hoists กับอุปกรณ์ให้มันคงและทำการตรวจสอบซ้ำ การตรวจสอบการผูกให้แน่น		
15. กราวด์แมนส่งสายไฟที่เตรียมไว้ให้ไลน์แมนบนเสา แล้วดึงสายไฟฟ้าให้ตึง	-	
16. ไลน์แมนใช้อุปกรณ์จับสายไฟเพื่อตึง กรณีสายเปลี่ยนใช้คัมอะลองจับสายไฟฟ้า/กรณีสายหุ้มฉนวนใช้พรีฟอร์ม (Preformed) จับสายไฟฟ้า	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา, รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	
17. ไลน์แมนใช้ Coffing Hoists เกี่ยวที่ห้วงคัมอะลองหรือใช้พรีฟอร์ม (Preformed) แล้วแต่กรณี	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา, รองเท้านิรภัย และถุงมือยาง ประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	
18. ไลน์แมนดึงสายไฟฟ้าให้ตึง โดยให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบระยะสายหย่อนกลาง span		
19. ไลน์แมนดำเนินการตัดสายส่วนเกินออก สวมใส่ถุงมือและจับสายไฟป้อนไม่ชิดมากเกินไปและปฏิบัติงานในพื้นที่กำหนด		
20. ไลน์แมนต่อสายหุ้มฉนวนตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA2-015/53006 หรือต่อสายเปลี่ยนตามแบบมาตรฐานเลขที่		
21. ไลน์แมนผูกสายไฟฟ้าเข้ากับลูกถ้วยตามมาตรฐานของ กฟผ.		
22. ไลน์แมนรื้อ คัมอะลอง/พรีฟอร์ม และ Coffing Hoists ออก จับให้แน่นและตรวจสอบแยกผู้ปฏิบัติงานด้านล่างออกจากจุดเสี่ยง		
23. ไลน์แมนตรวจสอบความเรียบร้อย		
24. ไลน์แมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ จับเสาให้มันคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขาปีนเสาให้สุด		
25. ทำการปลดชุดช็อคกราวด์ ตามคู่มือการช็อคกราวด์ของ กฟผ. ให้ระวังของร่วงหล่นและผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	ชุดช็อคกราวด์ และ clamp stick	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
26. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง	-	
27. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน	-	
28. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	-	

6.17 การแก้ไขจุดต่อ Disconnecting Switch หัว/ท้าย ตันเสา CT VT

6.17.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่ W1-SOH3-S03-6117	
		เอกสารหน้าที่	จาก 2
		เริ่มใช้งานเมื่อ	
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ	ครั้งที่ 00
		ผู้ตรวจสอบ	
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขจุดต่อ Disconnecting Switch หัว/ท้าย ตันเสา CT PT		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เพื่อการแก้ไขจุดต่อ Disconnecting Switch หัว/ท้าย ตันเสา CT PT กรณีดับไฟที่หัวท้ายจุดปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว			
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)		
Flowchart 1 ↓ 2 ↓ 3 ↓ 4 ↓ 5 ↓ 6 ↓ 7 ↓ 8 ↓ 9 ↓ 10 ↓ 11	 1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE 3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนป็นเสาไฟฟ้า 4. ไส้แฉกขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน 5. ไส้แฉกตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน 6. ไส้แฉกทำการช็อตกราวด์ ตามคู่มือการช็อตกราวด์ของ กฟผ. 7. ดำเนินการเปลี่ยน/รีดทำ ความสะอาดอุปกรณ์ที่จุดต่อ Disconnecting Switch หัว/ท้าย ตันเสา CT PT 8. ไส้แฉกขึ้นน๊อตบริเวณจุดต่อให้แน่น 9. ไส้แฉกตรวจสอบความเรียบร้อย 10. ไส้แฉกลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ 11. รีดช็อตช็อตกราวด์ ตามคู่มือการช็อตกราวด์ของ กฟผ.		

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6117		
		เอกสารหน้าที่		จาก	2
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขจุดต่อ Disconnecting Switch หัว/ท้าย ต้นเสา CT PT		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เพื่อการแก้ไขจุดต่อ Disconnecting Switch หัว/ท้าย ต้นเสา CT PT กรณีดับไฟที่หัวท้ายจุดปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : - ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า - ทีมปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า					
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน					
ข้อมูลเพิ่มเติม :					
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : - มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน - ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA2-015/53006 การต่อสายหุ้มฉนวนพร้อมฉนวนครอบ - คู่มือมาตรฐานการซื้อตกราวด์					

6.17.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย (Source of Hazard)	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะอันตราย Type of Hazard	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ Cause of Incident	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
งานแก้ไขจุดต่อ Disconnecting Switch หัว/ท้าย ตันเสา CT PT กรณีดับไฟที่หัวท้ายจุดปฏิบัติงาน					
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนป็นเสาไฟฟ้า	-	-	-	-	-
4. โลนแมนขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคง ปลอดภัย
				1.2 เสียบขาป็นเสา เหมาะสม	1.2.1 เสียบขาป็นเสา ให้สุด
				1.3 รุเสาต้น	1.3.1 ตรวจสอบรู เสา/เปลี่ยนรูเสาใน การป็น
			2. ตกจากกระเช้า	2.1 ไม่คล้องเกี่ยว 2.2 กระเช้าทรุด	2.1.1 คล้องเกี่ยว เชือกช่วยชีวิต 2.1.2 ตรวจสอบรถ กระเช้า
	ยานพาหนะ	ผู้ปฏิบัติงาน	รถกระเช้าเสีย หลัก/ลัม	ยานพาหนะชน รถ กระเช้า	1. ล้อคขาข้างรถ กระเช้า 2. วางกรวยตาม มาตรฐาน

5. ไลน์แมนตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟฟ้าช็อต/ดูด	1. ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในตำแหน่งใกล้กับสายไฟ	เว้นระยะห่างตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด
6. ไลน์แมนทำการซื้อตรกราวด์ ตามคู่มือการซื้อตรกราวด์ของ กฟภ.	ชุดกราวด์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	ของตกจากเชือกส่งของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
7. ดำเนินการเปลี่ยน/รื้อทำความสะอาดอุปกรณ์ที่จุดต่อ Disconnecting Switch หัว/ท้าย ต้นเสา CT PT	อุปกรณ์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	จับไม่แน่น	1. จับให้แน่น 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณโคนเสา
8. ไลน์แมนขันน็อตบริเวณจุดต่อให้แน่น	น็อต	ผู้ปฏิบัติงาน	น็อตตกหล่นจากที่สูง	จับไม่แน่น	1. จับให้แน่น 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณโคนเสา
9. ไลน์แมนตรวจสอบความเรียบร้อย	-	-	-	-	-
10. ไลน์แมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาป็นเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียบขาป็นเสาให้สุด
				1.3 รุเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการป็น
11. รื้อชุดซื้อตรกราวด์ตามคู่มือการซื้อตรกราวด์ของ กฟภ.	ชุดกราวด์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	ของตกจากเชือกส่งของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของ ไม่มีสิ่งกีดขวาง

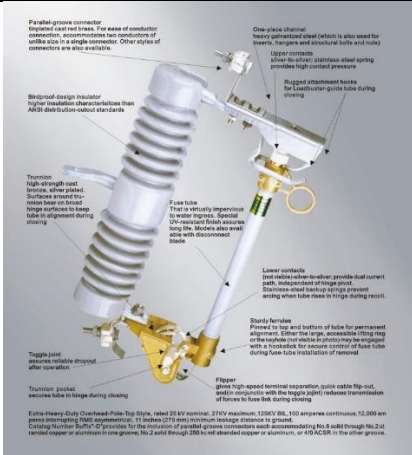
6.17.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกัน ภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานแก้ไขจุดต่อ Disconnecting Switch หัว/ท้าย ตันเสา CT PT กรณีดับไฟที่หัวท้ายจุดปฏิบัติงาน		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย , ป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT		
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย,เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรง ต่ำ , ไม้ชักฟิวส์ , อุปกรณ์ให้ ส่องสว่างตอนกลางคืน	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	
7. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	
8. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนป็นเสาไฟฟ้า	กล้องส่องทางไกล	
9. ไลน์แมนขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบ โคนเสา/รอยร้าว สัตว์มีพิษ และจับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/ เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขาปีนเสาให้สุด พร้อมตรวจสอบจุด ปฏิบัติงานกรณีพบจุดต่อ/ฉนวนชำรุดให้ทำการพับด้วยเทปพันสายไฟแรง ต่ำ และระวังสัมผัสกับ แรคสายแรงต่ำในขณะขึ้นปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย ,ถุงมือยาง ประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	
10. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน โดยให้เว้นระยะห่าง ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด	เครื่องมือตรวจสอบแรงดัน	
11. ทำการซื้อตกราวด์ตามมาตรฐานให้ระวังของร่วงหล่นและผู้ปฏิบัติงาน ด้านล่าง	ชุดซื้อตกราวด์,clamp stick	
12. ดำเนินการเปลี่ยน/รื้อทำความสะอาดอุปกรณ์ที่จุดต่อ Disconnecting Switch หัว/ท้าย ตันเสา CT PT ระวังของร่วงหล่นและ ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย ,ถุงมือยาง ประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	
13. ไลน์แมนขึ้นน๊อตบริเวณจุดต่อให้แน่น		
14. รื้อชุดซื้อตกราวด์ ตามคู่มือการซื้อตกราวด์ของ กฟภ.	ชุดซื้อตกราวด์,clamp stick	

15. ไลน์แมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขาปีนเสาให้สุด	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
16. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง	-	-
17. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน	-	-
18. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	-	-

6.18 การแก้ไขจุดต่อ Drop Fuse Cutout หั้ว/ท้าย

6.18.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		W1-SOH3-S03-6118	
		เอกสารหน้าที่		จาก	2
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขจุดต่อ Drop Fuse Cutout หัว/ท้าย				กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เพื่อการแก้ไขจุดต่อ Drop Fuse Cutout หัว/ท้าย กรณีดับไฟที่หัว/ท้ายจุดปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว					
ขั้นตอน		รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)			
Flowchart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11		 1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE 3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนป็นเสาไฟฟ้า 4. โล่แมนขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าเข้าจุดปฏิบัติงาน 5. โล่แมนตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน 6. โล่แมนทำการช็อตกราวด์ ตามคู่มือการช็อตกราวด์ของ กฟผ. 7. ดำเนินการเปลี่ยน/รื้อทำความสะอาดอุปกรณ์ที่จุดต่อ Drop Fuse Cutout หัว/ท้าย 8. โล่แมนขันน็อตบริเวณจุดต่อให้แน่น 9. โล่แมนตรวจสอบความเรียบร้อย 10. โล่แมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าเก็บ 11. รื้อชุดช็อตกราวด์ ตามคู่มือการช็อตกราวด์ของ กฟผ.			

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6118		
		เอกสารหน้าที่		จาก	2
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขจุดต่อ Drop Fuse Cutout หัวท้าย		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เพื่อการแก้ไขจุดต่อ Drop Fuse Cutout หัว/ท้าย กรณีดับไฟที่หัวท้ายจุดปฏิบัติงานเรียบร้อย					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : - ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า - ทีมปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า					
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน					
ข้อมูลเพิ่มเติม :					
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : - มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน - ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA2-015/53006 การต่อสายหุ้มฉนวนพร้อมฉนวนครอบ					

6.18.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย (Source of Hazard)	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะอันตราย Type of Hazard	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ Cause of Incident	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
งานการแก้ไขจุดต่อ Drop Fuse Cutout หัวท้าย					
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนป็นเสาไฟฟ้า	-	-	-	-	-
4. โลว์แมนขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคง ปลอดภัย
				1.2 เสียบขาป็นเสา เหมาะสม	1.2.1 เสียบขาป็นเสา ให้สุด
				1.3 รุเสาต้น	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/ เปลี่ยนรูเสาในการป็น
			2. ตกจากกระเช้า	2.1 ไม่คล้องเกี่ยว 2.2 กระเช้าหลุด	2.1.1 คล้องเกี่ยวเชือก ช่วยชีวิต 2.1.2 ตรวจสอบรถ กระเช้า
	ยานพาหนะ	ผู้ปฏิบัติงาน	รถกระเช้าเสีย หลัก/ลัม	ยานพาหนะชน รถ กระเช้า	1. ลือคชาข้างรถกระเช้า 2. วางกรวยตามมาตรฐาน

5. ไลน์แมนตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟฟ้าช็อต/ดูด	1. ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในตำแหน่งใกล้กับสายไฟ	เว้นระยะห่างตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด
6. ไลน์แมนทำการช็อตกราวด์ ตามคู่มือการช็อตกราวด์ของ กฟภ.	ชุตกราวด์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	ของตกจากเชือกส่งของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
7. ดำเนินการเปลี่ยน/รื้อทำความสะอาดอุปกรณ์ที่จุดต่อ Drop Fuse Cutout หั้ว/ท้าย	อุปกรณ์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	จับไม่แน่น	1. จับให้แน่น 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณโคนเสา
8. ไลน์แมนขันน็อตบริเวณจุดต่อให้แน่น	น็อต	ผู้ปฏิบัติงาน	น็อตตกหล่นจากที่สูง	จับไม่แน่น	1. จับให้แน่น 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณโคนเสา
9. ไลน์แมนตรวจสอบความเรียบร้อย	-	-	-	-	-
10. ไลน์แมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาป็นเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียบขาป็นเสาให้สุด
				1.3 รุเสาต้น	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการป็น
11. รื้อชุตช็อตกราวด์ ตามคู่มือการช็อตกราวด์ของ กฟภ.	ชุตกราวด์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	ของตกจากเชือกส่งของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของ ไม่มีสิ่งกีดขวาง

6.18.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานการแก้ไขจุดต่อ Drop Fuse Cutout หัวท้าย		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย , ป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	FM1-SOH1-S04-6101
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน		
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงต่ำ , ไม้ชักฟิวส์ , อุปกรณ์ให้แสงสว่างตอนกลางคืน	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	
7. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE		
8. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนป็นเสาไฟฟ้า	กล้องส่องทางไกล	
9. ไลน์แมนขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบโคนเสา/รอยร้าว สัตว์มีพิษ และจับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขาปีนเสาให้สุด พร้อมตรวจสอบจุดปฏิบัติงานกรณีพบจุดต่อ/ฉนวนชำรุดให้ทำการพับด้วยเทปพันสายไฟแรงต่ำ และระวังสัมผัสกับ แรคสายแรงต่ำในขณะที่ขึ้นปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ถุงมือยาง ประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	
10. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน โดยให้เว้นระยะห่างปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด	เครื่องมือตรวจสอบแรงดัน	
11. ทำการช็อตกราวด์ตามมาตรฐานให้ระวังของร่วงหล่นและผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	ชุดช็อตกราวด์, clamp stick	
12. ดำเนินการเปลี่ยน/รื้อทำความสะอาดอุปกรณ์ที่จุดต่อ Drop Fuse Cutout หัว/ท้าย ระวังของร่วงหล่นและผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	
13. ไลน์แมนขึ้นน๊อตบริเวณจุดต่อให้แน่น		
14. รื้อชุดช็อตกราวด์ ตามคู่มือการช็อตกราวด์ของ กฟภ.	ชุดช็อตกราวด์, clamp stick	
15. ไลน์แมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขาปีนเสาให้สุด	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	

ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
16. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนึ่งและถุงมือยางแรงสูง	-	
17. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน	-	
18. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	-	

6.19 การแก้ไขจุดต่อ LT Switch หัวท้าย

6.19.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI-SOH3-S03-6119	
		เอกสารหน้าที่		จาก 1	
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขจุดต่อ LT Switch หัวท้าย		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : เพื่อการแก้ไขทางปลา LT Switch หัว/ท้าย กรณีปลด Dropout Fuse Cutout ที่ต้นหม้อแปลงเรียบร้อยแล้ว					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
Flowchart 1 ↓ 2 ↓ 3 ↓ 4 ↓ 5 ↓ 6 ↓ 7 ↓ 8 ↓ 9	 1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE 3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนป็นเสาไฟฟ้า 4. ไส้แฉกตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน 5. ไส้แฉกขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน 6. ดำเนินการเปลี่ยน/รีเซ็ตความสะอาดอุปกรณ์ที่ทางปลา LT Switch หัว/ท้าย 7. ไส้แฉกขึ้นน๊อตบริเวณจุดต่อให้แน่น 8. ไส้แฉกตรวจสอบความเรียบร้อย 9. ไส้แฉกลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ				
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : - ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า - ทีมปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า					
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน					
ข้อมูลเพิ่มเติม :					

6.19.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย (Source of Hazard)	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะอันตราย Type of Hazard	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ Cause of Incident	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
งานการแก้ไขทางปลา LT Switch หัว/ท้าย					
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนป็นเสาไฟฟ้า	-	-	-	-	-
4. โลว์แมนตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟฟ้าช็อต/ดูด	1. ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในตำแหน่งใกล้กับสายไฟ	เว้นระยะห่างตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด
5. โลว์แมนขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียขาปีนเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียขาปีนเสาให้สุด
				1.3 รุเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน
			2. ตกจากกระเช้า	2.1 ไม่คล้องเกี่ยว 2.2 กระเช้าทรุด	2.1.1 คล้องเกี่ยวเชือกช่วยชีวิต 2.1.2 ตรวจสอบรถกระเช้า
	ยานพาหนะ	ผู้ปฏิบัติงาน	1. รถกระเช้าเสียหลัก/ล้ม	1. ยานพาหนะชน รถกระเช้า	1. ลือคขาข้างรถกระเช้า 2. วางกรวยตามมาตรฐาน

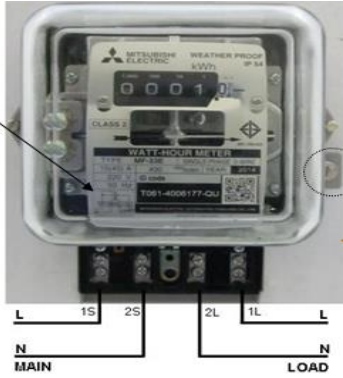
6. ดำเนินการเปลี่ยน/รี้อทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ทาง ปลา LT Switch หัว/ท้าย	อุปกรณ์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกหล่น จากที่สูง	จับไม่แน่น	1. จับให้แน่น 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจาก บริเวณโคนเสา
7. ไลน์แมนขันน๊อตบริเวณจุดต่อให้แน่น	น๊อต	ผู้ปฏิบัติงาน	น๊อตตกหล่นจากที่ สูง	จับไม่แน่น	1. จับให้แน่น 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจาก บริเวณโคนเสา
8. ไลน์แมนตรวจสอบความเรียบร้อย	-	-	-	-	-
9. ไลน์แมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคง ปลอดภัย
				1.2 เสียขาปีนเสา เหมาะสม	1.2.1 เสียขาปีนเสาให้สุด
				1.3 รูเสาตัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/ เปลี่ยนรูเสาในการปีน

 
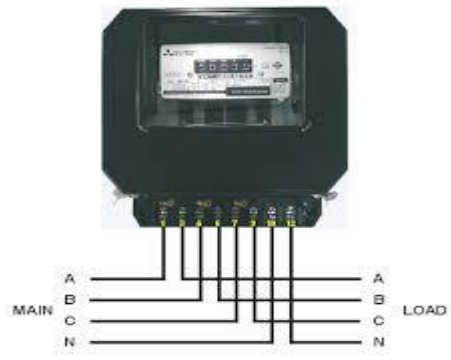
6.19.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานการแก้ไขทางปลา LT Switch หัว/ท้าย		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย , ป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT	หมวกนิรภัย, ถุงมือป็นเส้า , รองเท้านิรภัย,เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	FM1-SOH1-S04- 6101
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน		
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงต่ำ , ไม้ชักฟิวส์ , อุปกรณ์ให้ส่องสว่างตอนกลางคืน	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือป็นเส้า , รองเท้านิรภัย	
7. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE		
8. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนป็นเส้าไฟฟ้า	กล่องส่อง	
9. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน โดยให้เว้นระยะห่างปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด	เครื่องมือตรวจสอบแรงดัน	
10. โล้มนั้นขึ้นเส้าไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบโคนเส้า/รอยร้าว สัตว์มีพิษ และจับเส้าให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเส้า/เปลี่ยนรูเส้าในการป็น เสียบขาป็นเส้าให้สุด พร้อมตรวจสอบจุดปฏิบัติงานกรณีพบจุดต่อ/ฉนวนชำรุดให้ทำการพันด้วยเทปพันสายไฟแรงต่ำ และระวังสัมผัสกับ แรคสายแรงต่ำในขณะขึ้นปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือป็นเส้า , รองเท้านิรภัย ,ถุงมือยาง ประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	
11. ดำเนินการเปลี่ยน/รื้อทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ทางปลา LT Switch หัว/ท้าย ระวังของร่วงหล่นและผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	หมวกนิรภัย, ถุงมือป็นเส้า , รองเท้านิรภัย ,ถุงมือยาง ประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	
12. โล้มนั้นขึ้นน๊อตบริเวณจุดต่อให้แน่น		
13. โล้มนั้นตรวจสอบความเรียบร้อย		
หลังปฏิบัติงาน		
15. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง		
16. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน		
17. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน		

6.20 การแก้ไขจุดต่อมิเตอร์หลวง

6.20.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6120	
		เอกสารหน้าที่		จาก 3	
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
ผู้ปรับปรุง				กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขจุดต่อมิเตอร์หลวง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : - เพื่อการแก้ไขจุดต่อมิเตอร์หลวง					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
Flowchart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	 ขั้นตอนแก้ไขจุดต่อมิเตอร์หลวง 1 เฟส 2 สาย 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไฟปลดโหลดทั้งหมดแล้วเท่านั้น 2. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 3. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE หน้ากากป้องกันอันตราย และสวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ 4. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน 5. ทำสัญลักษณ์บ่งบอกเฟส 6. ดำเนินการทำความสะอาดจุดต่อเทอร์มินอล 7. นำสายกลับเข้าติดตั้งที่ละเฟส 8. ขึ้นน๊อตบริเวณจุดต่อเทอร์มินอลให้แน่น 9. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง 10. แจ้งผู้ใช้ไฟ เพื่อทำการทดลองจ่ายไฟ และวัดแรงดัน				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่ WI1-SOH3-S03-6120	
		เอกสารหน้าที่	จาก 3
		เริ่มใช้งานเมื่อ	
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ	ครั้งที่ 00
		ผู้ตรวจสอบ	
		ผู้ปรับปรุง	
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขจุดต่อมิเตอร์หลวม		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	
วัตถุประสงค์และขอบเขต : - เพื่อการแก้ไขจุดต่อมิเตอร์หลวม			
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)		
Flowchart 	ขั้นตอนแก้ไขจุดต่อมิเตอร์หลวม 3 เฟส 4 สาย  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไฟปลดโหลดทั้งหมดแล้วเท่านั้น 2. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 3. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE หน้ากากป้องกันอันตราย และสวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ 4. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน 5. โล่แมนขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าจุดปฏิบัติงาน 6. โล่แมนทำสัญลักษณ์บ่งบอกเฟส 7. โล่แมนดำเนินการปลดสายเมนจากเฟสล่างขึ้นบน (จากเฟส C ไปหาสายนิวตรอน) 8. กราวด์แมนดำเนินการทำความสะอาดจุดต่อเทอร์มินอล 9. นำสายกลับเข้าติดตั้งที่ละเฟส 10. ชันน็อตบริเวณจุดต่อเทอร์มินอลให้แน่น 11. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง 12. โล่แมนดำเนินการเชื่อมสายเมนจากเฟสบนลงล่าง (จากสายนิวตรอน ไปหา เฟส C) 13. โล่แมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าเก็บ 14. แจ้งผู้ใช้ไฟ เพื่อทำการทดลองจ่ายไฟ และวัดแรงดัน		

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6120	
		เอกสารหน้าที่		จาก 3	
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขจุดต่อมิเตอร์หลวม		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : - เพื่อการแก้ไขจุดต่อมิเตอร์หลวม					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : - ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า - ทีมปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า					
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ระวังสัตว์อาศัยในตู้มิเตอร์ ระวังมิเตอร์ชำรุดและระเบิดขณะปฏิบัติงาน					
ข้อมูลเพิ่มเติม :					
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : - มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน					

6.20.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย (Source of Hazard)	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะอันตราย Type of Hazard	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ Cause of Incident	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
งานการแก้ไขจุดต่อมอเตอร์หลวม					
ขั้นตอนแก้ไขจุดต่อมอเตอร์หลวม 1 เฟส 2 สาย					
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไฟปลดโหลดทั้งหมดแล้ว เท่านั้น	-	-	-	-	-
2. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
3. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE หน้ากาก ป้องกันอันตราย และสวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนัง แรงต่ำ	-	-	-	-	-
4. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
5. ทำสัญลักษณ์บ่งบอกเฟส	-	-	-	-	-
6. ดำเนินการรื้อทำความสะอาดจุดต่อเทอร์มินอล	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟช็อต	1. สายเฟสกับนิวทรัลแตะกัน	1. พันปลายสายด้วยเทป แรงต่ำ
			ไฟดูด	2. สายเฟสแตะกับส่วนที่ไม่ได้ ป้องกันจากสวมถุงมือ	2. พันปลายสายด้วยเทป แรงต่ำ
7. นำสายกลับเข้าติดตั้งที่ละเฟส	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟช็อต	1. สายเฟสกับนิวทรัลแตะกัน	1. พันปลายสายด้วยเทป แรงต่ำ
			ไฟดูด	2. สายเฟสแตะกับส่วนที่ไม่ได้ ป้องกันจากสวมถุงมือ	2. พันปลายสายด้วยเทป แรงต่ำ

8. ชันน้อตบริเวณจุดต่อเทอร์มินอลให้แน่น	-	-	-	-	-
9. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-
10. แจ้งผู้ใช้ไฟ เพื่อทำการทดลองจ่ายไฟ และวัดแรงดัน	-	-	-	-	-
ขั้นตอนแก้ไขจุดต่อมิเตอร์หวม 3 เฟส 4 สาย					
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไฟปลดโหลดทั้งหมดแล้วเท่านั้น	-	-	-	-	-
2. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
3. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE หน้ากาก ป้องกันอันตราย และสวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนัง แรงต่ำ	-	-	-	-	-
4. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
5. ไนน์แมนขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาปีนเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียบขาปีนเสาให้สุด
				1.3 รุกเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรูกเสา/เปลี่ยนรูกเสาในการปีน
			2. ตกจากกระเช้า	2.1 ไม่คล้องเกี่ยว	2.1.1 คล้องเกี่ยวเชือกช่วยชีวิต
				2.2 กระเช้าทรุด	2.1.2 ตรวจสอบรถ
					กระเช้า
	ยานพาหนะ	ผู้ปฏิบัติงาน	รถกระเช้าเสียหลัก/ล้ม	ยานพาหนะชน รถกระเช้า	1. ล็อกขาข้างรถกระเช้า 2. วางกรวยตามมาตรฐาน
6. ไนน์แมนทำสัญลักษณ์บ่งบอกเฟส	-	-	-	-	-

7. ไลน์แมนดำเนินการปลดสายเมนจากเฟสล่างขึ้นบน (จากเฟส C ไปหาสายนิวตรอน)	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟดูด	สัมผัสจุดเปิดของฉนวนไลน์แมน	1. พังปลายสายด้วยเทปแรงต่ำ ไลน์แมน
8. กราวด์แมนดำเนินการรื้อทำความสะอาดจุดต่อเทอร์มินอล	-	-	-	-	-
9. นำสายกลับเข้าติดตั้งที่ละเฟส	-	-	-	-	-
10. ชันน็อตบริเวณจุดต่อเทอร์มินอลให้แน่น	-	-	-	-	-
11. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-
12. ไลน์แมนดำเนินการเชื่อมสายเมนจากเฟสบนลงล่าง (จากสายนิวตรอน ไปหา เฟส C)	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟช็อต	1. สายเฟสกับนิวทรัลแตะกัน	1. พังปลายสายด้วยเทปแรงต่ำ
			ไฟดูด	2. สายเฟสแตะกับส่วนที่ไม่ได้ป้องกันจากสวมถุงมือ	2. พังปลายสายด้วยเทปแรงต่ำ
13. ไลน์แมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาปีนเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียบขาปีนเสาให้สุด
				1.3 รูเสาตัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน
14. แจ้งผู้ใช้ไฟ เพื่อทำการทดลองจ่ายไฟ และวัดแรงดัน	-	-	-	-	-

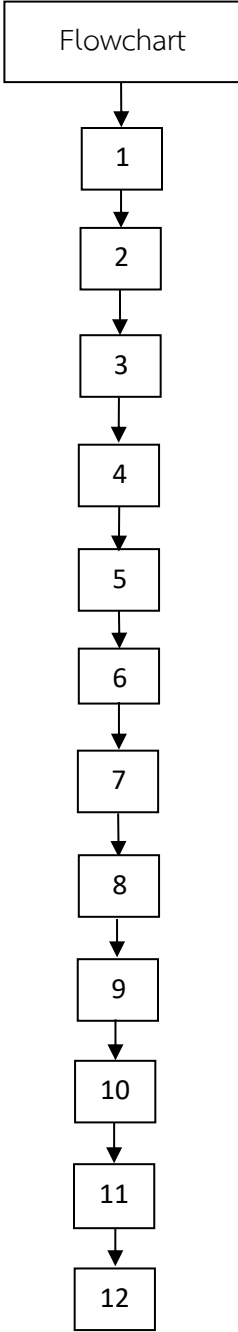
6.20.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานการแก้ไขจุดต่อมิเตอร์หลวม		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบเข็มนาฬิกาและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย , ป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา ,	
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	รองเท้านิรภัย, เข็มขัดนิรภัย และ สายกันตก	FM1-SOH1-S04- 6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงต่ำ , ไม้ชักฟิวส์ , อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ตอนกลางคืน	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. ขั้นตอนแก้ไขจุดต่อมิเตอร์หลวม 1 เฟส 2 สาย		
6.1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไฟปลดโหลดทั้งหมดแล้วเท่านั้น	โวลท์แอมป์มิเตอร์แบบคลิป-ออน	Spec R-90/2536
6.2 พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	
6.3 สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE หน้ากากป้องกันอันตราย และสวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	หน้ากาก, สวมถุงมือยางประกอบ ถุงมือหนังแรงต่ำ	
6.4 ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	กล้องส่องทางไกล	
6.5 ทำสัญลักษณ์บ่งบอกเฟส	เทปสี	
6.6 ดำเนินการรื้อทำความสะอาดจุดต่อเทอร์มินอลโดยพันปลายสาย ด้วยเทปแรงต่ำป้องกันเฟสแตะกับนิวทรัล	หมวกนิรภัย, หน้ากาก ถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรง ต่ำ	
6.7 นำสายกลับเข้าติดตั้งที่ละเฟส		
6.8 ชันน็อตบริเวณจุดต่อเทอร์มินอลให้แน่น		
6.9 ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	
6.10 แจ้งผู้ใช้ไฟ เพื่อทำการทดลองจ่ายไฟ และวัดแรงดัน	-	
7. ขั้นตอนแก้ไขจุดต่อมิเตอร์หลวม 3 เฟส 4 สาย		
7.1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไฟปลดโหลดทั้งหมดแล้วเท่านั้น	-	
7.2 พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	

7.3 ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	
7.4 โล้นแมนขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบโคนเสา/รอยร้าว สัตว์มีพิษ และจับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขาปีนเสาให้สุด พร้อมตรวจสอบจุดปฏิบัติงานกรณีพบจุดต่อ/ฉนวนชำรุดให้ทำการพาดด้วยเทปพันสายไฟแรงต่ำ และระวังสัมผัสกับ แรคสายแรงต่ำในขณะขึ้นปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย ,ถุงมือยางประกอบ ถุงมือหนังแรงต่ำ	
7.5 โล้นแมนทำสัญลักษณ์บ่งบอกเฟส	เทปสี	
7.6 โล้นแมนดำเนินการปลดสายเมนจากเฟสล่างขึ้นบน (จากเฟส C ไปหาสายนิวตรอน) โดยให้พันปลายสายด้วยเทปแรงต่ำ โล้นแมน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย ,ถุงมือยางประกอบ ถุงมือหนังแรงต่ำ	
7.7 กราวด์แมนดำเนินการรื้อทำความสะอาดจุดต่อเทอร์มินอล		
7.8 นำสายกลับเข้าติดตั้งที่ละเฟส		
7.9 ชันน็อตบริเวณจุดต่อเทอร์มินอลให้แน่น		
7.10 ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	
7.11 โล้นแมนดำเนินการเชื่อมสายเมนจากเฟสบนลงล่าง (จากสายนิวตรอน ไปหา เฟส C) โดยให้พันปลายสายด้วยเทปแรงต่ำ	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย ,ถุงมือยางประกอบ ถุงมือหนังแรงต่ำ	
7.12 โล้นแมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ จับเสาให้มั่นคง ปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขาปีนเสาให้สุด		
7.13 แจ้งผู้ใช้ไฟ เพื่อทำการทดลองจ่ายไฟ และวัดแรงดัน	โวลท์แอมป์มิเตอร์แบบคลิป-ออน	Spec R-90/2536
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
8. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง	-	
9. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน	-	
10. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	-	

6.21 การแก้ไขจุดต่อสายเมนมิเตอร์หวมบริเวณหัวเสา

6.21.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6121			
		เอกสารหน้าที่		จาก	2	
		เริ่มใช้งานเมื่อ				
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00	
		ผู้ตรวจสอบ				
		ผู้ปรับปรุง				
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขจุดต่อสายเมนมิเตอร์หลวมบริเวณหัวเสา		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง				
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการแก้ไขจุดต่อสายเมนมิเตอร์หลวมบริเวณหัวเสา						
ขั้นตอน		รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
Flowchart 		1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไฟปลดโหลดทั้งหมดแล้วเท่านั้น 2. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 3. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE และสวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ 4. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน 5. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าเข้าจุดปฏิบัติงาน 6. ทำสัญลักษณ์บ่งบอกเฟส 7. ดำเนินการปลดสายเมนจากเฟสล่างขึ้นบน (จากเฟส C ไปหาสายนิวตรอน) 8. ดำเนินการแก้ไขจุดต่อที่หลวมหัวเสา (ทำความสะอาด ตัด ต่อ ขัด) 9. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง 10. ดำเนินการเชื่อมสายเมนจากเฟสบนลงล่าง (จากสายนิวตรอน ไปหา เฟส C) 11. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าเก็บ 12. แจ้งผู้ใช้ไฟ เพื่อทำการทดลองจ่ายไฟ และวัดแรงดัน 				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6121			
		เอกสารหน้าที่		จาก	2		
		เริ่มใช้งานเมื่อ					
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00			
		ผู้ตรวจสอบ					
		ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การแก้ไขจุดต่อสายเมนมิเตอร์หลวมบริเวณหัวเสา		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการแก้ไขจุดต่อสายเมนมิเตอร์หลวมบริเวณหัวเสา							
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)						
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : - ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า - ทีมปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า							
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ระวังสัตว์อาศัยในตู้มิเตอร์ ระวังมิเตอร์ชำรุด และระเบิดขณะปฏิบัติงาน - กรณีเปิดตู้มิเตอร์ต้องสวมหน้ากากป้องกันอันตราย							
ข้อมูลเพิ่มเติม :							
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : - มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน							

6.21.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย (Source of Hazard)	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะ อันตราย Type of Hazard	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ Cause of Incident	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
งานการแก้ไขจุดต่อสายเมนมิเตอร์หลวงบริเวณหัวเสา					
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไฟปลดโหลดทั้งหมดแล้วเท่านั้น	-	-	-	-	-
2. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
3. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE และสวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	-	-	-	-	-
4. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
5. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาปีนเสา เหมาะสม	1.2.1 เสียบขาปีนเสาให้สุด
				1.3 รุเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรู เสาในการป็น
			2. ตกจาก กระเช้า	2.1 ไม่คล้องเกี่ยว 2.2 กระเช้าทรุด	2.1.1 คล้องเกี่ยวเชือกช่วยชีวิต 2.1.2 ตรวจสอบรถกระเช้า
6. ทำสัญลักษณ์บ่งบอกเฟส	-	-	-	-	-

7. ดำเนินการปลดสายเมนจากเฟสล่างขึ้นบน (จากเฟส C ไปหาสายนิวตรอน)	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟช็อต	1. สายเฟสกับนิวทรัล แตะกัน	1. พันปลายสายด้วยเทปแรงต่ำ
			ไฟดูด	2. สายเฟสแตะกับส่วน ที่ไม่ได้ป้องกันจากสวม ถุงมือ	2. พันปลายสายด้วยเทปแรงต่ำ
8. ดำเนินการแก้ไขจุดต่อที่หลวมหัวเสา (ทำ ความสะอาด ตัด ต่อ ชัด)	-	-	-	-	-
9. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-
10. ดำเนินการเชื่อมสายเมนจากเฟสบนลง ล่าง (จากสายนิวตรอน ไปหา เฟส C)	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟช็อต	1. สายเฟสกับนิวทรัล แตะกัน	1. พันปลายสายด้วยเทปแรงต่ำ
			ไฟดูด	2. สายเฟสแตะกับส่วน ที่ไม่ได้ป้องกันจากสวม ถุงมือ	2. พันปลายสายด้วยเทปแรงต่ำ
11. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาป็นเสา เหมาะสม	1.2.1 เสียบขาป็นเสาให้สุด
				1.3 รุเสาต้น	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรู เสาในการป็น
12. แจ้งผู้ใช้ไฟ เพื่อทำการทดลองจ่ายไฟ และ วัดแรงดัน	-	-	-	-	-

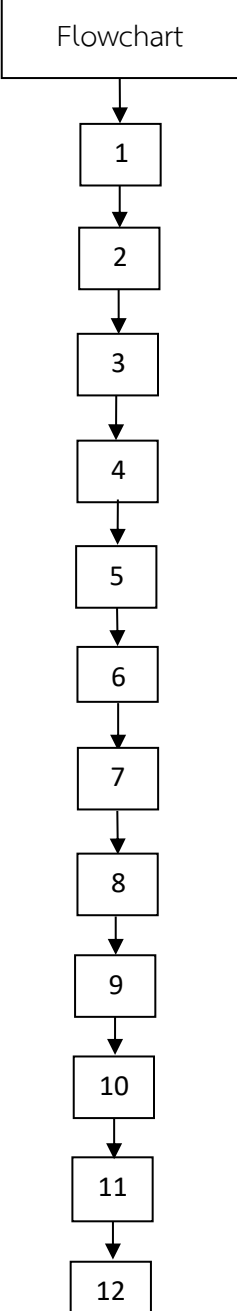
6.21.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานการแก้ไขจุดต่อสายเมนมิเตอร์หลวมบริเวณหัวเสา		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย , ป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย,เข็มขัดนิรภัย และสายกันตก	FM1-SOH1-S04-6101
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน		
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงต่ำ , ไม้ชักฟิวส์ , อุปกรณ์ให้ส่อง สว่างตอนกลางคืน	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไฟปลดโหลดทั้งหมดแล้วเท่านั้น	โวลท์แอมป์มิเตอร์แบบคลิปป- ออน	Spec R-90/2536
7. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	
8. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE และสวมถุงมือยางประกอบ ถุงมือหนังแรงต่ำ		
9. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	กล้องส่องทางไกล	
10. โล้นแมนขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน โดย ตรวจสอบโคนเสา/รอยร้าว สัตว์มีพิษ และจับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขาปีนเสาให้สุด พร้อม ตรวจสอบจุดปฏิบัติงานกรณีพบจุดต่อ/ฉนวนชำรุดให้ทำการพันด้วย เทปพันสายไฟแรงต่ำ และระวังสัมผัสกับ แรคสายแรงต่ำในขณะที่ขึ้น ปฏิบัติงาน	ถุงมือยางประกอบถุงมือหนัง แรงต่ำ	
11. ทำสัญลักษณ์บ่งบอกเฟส	เทปสี	
12. ดำเนินการปลดสายเมนจากเฟสล่างขึ้นบน (จากเฟส C ไปหาสาย นิวตรอน) โดยให้พันปลายสายด้วยเทปแรงต่ำ	ถุงมือยางประกอบถุงมือหนัง แรงต่ำ	
13. ดำเนินการแก้ไขจุดต่อที่หลวมหัวเสา (ทำความสะอาด ตัด ต่อ ขัด)	-	
14. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	

15. ดำเนินการเชื่อมสายเมนจากเฟสบนลงล่าง (จากสายนิวตรอน ไปหา เฟส C) โดยพันปลายสายด้วยเทปแรงต่ำ	ถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	
16. ไลน์แมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ จับเสาให้มั่นคง ปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขาปีนเสาให้สุด	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย	
17. แจ้งผู้ใช้ไฟ เพื่อทำการทดลองจ่ายไฟ และวัดแรงดัน	-	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
8. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง	-	
9. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน	-	
10. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	-	

6.22 การเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงชำรุด

6.22.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6122	
		เอกสารหน้าที่		จาก 2	
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงชำรุด		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงชำรุด เมื่อดำเนินการดับไฟเรียบร้อยแล้ว					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
Flowchart  <pre> graph TD Start[Flowchart] --> 1[1] 1 --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4[4] 4 --> 5[5] 5 --> 6[6] 6 --> 7[7] 7 --> 8[8] 8 --> 9[9] 9 --> 10[10] 10 --> 11[11] 11 --> 12[12] </pre>	ปฏิบัติงานหลังจากดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าตาม WI 1-11 ที่เกี่ยวข้อง 1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE 3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน 4. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าเข้าจุดปฏิบัติงาน 5. ตรวจสอบแรงดัน (แรงต่ำและแรงสูง) 6. ติดตั้งชุดข้อตกราวด์ 7. รื้อถอนล่อฟ้าที่ชำรุด 8. นำล่อฟ้าชุดใหม่ขึ้นติดตั้ง (ขนาดเท่าเดิม) 9. ตรวจสอบการต่อลงดินของชุดล่อฟ้า 10. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง 11. รื้อถอนชุดข้อตกราวด์ 12. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าเก็บ 				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6122		
		เอกสารหน้าที่		จาก	2
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงชำรุด		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงชำรุด เมื่อดำเนินการดับไฟเรียบร้อยแล้ว					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : - ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า - ทีมปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า					
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ควรตรวจเช็คล่อฟ้าแรงสูงให้มั่นใจว่าไม่ชำรุด - ติดตั้งตามคู่มือของแต่ละผลิตภัณฑ์					
ข้อมูลเพิ่มเติม :					
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : - มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน					

6.22.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย (Source of Hazard)	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะอันตราย Type of Hazard	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ Cause of Incident	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
งานการเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงชำรุด					
ปฏิบัติงานหลังจากดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าตาม WI 1-11 ที่เกี่ยวข้อง					
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
4. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าจุดปฏิบัติงาน	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาปีนเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียบขาปีนเสาให้สุด
				1.3 รูเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน
			2. ตกจากกระแส	2.1 ไม่คล้องเกี่ยว	2.1.1 คล้องเกี่ยวเชือกช่วยชีวิต
				2.2 กระแสหลุด	2.1.2 ตรวจสอบบรรทัดกระแส

5. ตรวจสอบแรงดัน (แรงต่ำและแรงสูง)	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟฟ้าช็อต/ดูด	1. ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในตำแหน่งใกล้กับสายไฟ	เว้นระยะห่างตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด
6. ติดตั้งชุดข้อตกราวด์	ชุดกราวด์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	ของตกจากเชือกส่งของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
7. รื้อถอนล่อฟ้าที่ชำรุด	ล่อฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ล่อฟ้าตกหล่นจากที่สูง	จับไม่แน่น	1. จับให้แน่น 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณโคนเสา
8. นำล่อฟ้าชุดใหม่ขึ้นติดตั้ง (ขนาดเท่าเดิม)	ล่อฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ล่อฟ้าตกหล่นจากที่สูง	ล่อฟ้าจากเชือกส่งของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
9. ตรวจสอบการต่อลงดินของชุดล่อฟ้า	-	-	-	-	-
10. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-
11. รื้อถอนชุดข้อตกราวด์	ชุดกราวด์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	ของตกจากเชือกส่งของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
12. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาปีนเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียบขาปีนเสาให้สุด

				1.3 รุเสาตัน	1.3.1 ตรวจสอบรุเสา/เปลี่ยนรุเสาในการป็น
--	--	--	--	--------------	---

6.22.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานการเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงชำรุด		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย , ป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT		
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงต่ำ , ไม้ชักฟิวส์ , อุปกรณ์ให้แสงสว่างตอนกลางคืน	
ขณะปฏิบัติงาน		
ปฏิบัติงานหลังจากดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าตาม WI 1-11 ที่เกี่ยวข้อง		
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย	
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	
4. โลว์แมนขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบโคนเสา/รอยร้าว สัตว์มีพิษ และจับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียขาปีนเสาให้สุด พร้อมตรวจสอบจุดปฏิบัติงานกรณีพบจุดต่อ/ฉนวนชำรุดให้ทำการพัดด้วยเทปพันสายไฟแรงต่ำ และระวังสัมผัสกับ แรคสายแรงต่ำในขณะที่ขึ้นปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน โดยให้เว้นระยะห่างปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness , ไม้ชักฟิวส์	
6. ทำการช็อตกราวด์ตามมาตรฐานให้ระวางของร่วงหล่นและผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness , ชุดช็อตกราวด์ , Clampstick Grip-all type	
7. รื้อถอนล่อฟ้าที่ชำรุด ให้ระวางของร่วงหล่นและผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	

8. นำล่อฟ้าชุดใหม่ขึ้นติดตั้ง (ขนาดเท่าเดิม) โดยตรวจสอบการ เกี่ยวให้มั่นคง แลพบตรวจสอบแนวส่งของ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
9. ตรวจสอบการต่อลงดินของชุดล่อฟ้า	-	
10. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	
11. รื้อถอนชุดข้อต่อกราวด์ ระวางของระวางหล่นและผู้ปฏิบัติงาน ด้านล่าง	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
12. ไหล่แมนลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ จับเสาให้ มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขา ปีนเสาให้สุด	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
1. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง		
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือ ปฏิบัติงาน		
3. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการ ปฏิบัติงาน		

6.23 การเปลี่ยน Fuse แรงสูง

6.23.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6123		
		เอกสารหน้าที่		จาก	3
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปรับเปลี่ยนขนาด Fuse แรงสูง		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงชำรุด เมื่อดำเนินการดับไฟเรียบร้อยแล้ว					
ขั้นตอน		รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)			
Flowchart ↓ 1 ↓ 2 ↓ 3 ↓ 4 ↓ 5 ↓ 6 ↓ 7 ↓ 8		การปรับเปลี่ยนขนาด Fuse แรงสูง 1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE 3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน 4. ปฏิบัติงานปลด Dropout Fuse Cutout ตาม WI 1-3 ที่เกี่ยวข้อง 5. นำกระบอกล่อฟ้ามาเปลี่ยนล่อฟ้าชำรุด 6. นำกระบอกล่อฟ้าแขวนที่ Dropout Fuse Cutout 7. ปฏิบัติงานสับ Dropout Fuse Cutout ตาม WI 1-3 ที่เกี่ยวข้อง 8. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง  ในขณะปลด ระวัง Load Buster ไปโดนเฟสข้างเคียงหรือกราวด์			
Flowchart ↓ 1 ↓ 2 ↓ 3 ↓ 4		การเปลี่ยน Fuse แรงสูงชำรุด 1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE 3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน 4. นำกระบอกล่อฟ้ามาเปลี่ยนล่อฟ้าชำรุด 5. นำกระบอกล่อฟ้าแขวนที่ Dropout Fuse Cutout 6. ปฏิบัติงานสับ Dropout Fuse Cutout ตาม WI 1-3 ที่เกี่ยวข้อง 7. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง			

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6123	
		เอกสารหน้าที่		จาก	3
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปรับเปลี่ยนขนาด Fuse แรงสูง		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงชำรุด เมื่อดำเนินการดับไฟเรียบร้อยแล้ว					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
 Flowchart 	การเปลี่ยน Fuse แรงสูง RMU 1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE 3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน 4. ปฏิบัติงานปลด RMU ตาม WI 11 5. ทำการบล็อกกราวด์ที่ตู้ RMU ตามคู่มือการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ 6. ทำการเปลี่ยนเพาเวอร์ฟิวส์ (ตรวจสอบขั้วของฟิวส์ให้อยู่ตำแหน่งเดิมและตรงตามคู่มือ) 7. ทำการปลดบล็อกกราวด์ที่ตู้ RMU ตามคู่มือการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ 8. ปฏิบัติงานสับ RMU ตาม WI 11 9. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง 				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6123			
		เอกสารหน้าที่		จาก	3		
		เริ่มใช้งานเมื่อ					
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00			
		ผู้ตรวจสอบ					
		ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การปรับเปลี่ยนขนาด Fuse แรงสูง		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงชำรุด เมื่อดำเนินการดับไฟเรียบร้อยแล้ว							
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)						
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : - ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า - ทีมปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า							
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - สอดกลับหรือตัดฟิวส์ลิ่งค์ส่วนเกินออก - ตรวจสอบอุปกรณ์ CT, PT ให้พร้อมใช้งาน - ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน RMU อย่างเคร่งครัด							
ข้อมูลเพิ่มเติม :							
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง :							

6.23.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย (Source of Hazard)	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะ อันตราย Type of Hazard	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ Cause of Incident	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
งานการเปลี่ยน Fuse แรงสูง					
การปรับเปลี่ยนขนาด Fuse แรงสูง					
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
4. ปฏิบัติงานปลด Dropout Fuse Cutout ตาม WI 1-3 ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-
5. นำกระบอกลูกฟูกมาเปลี่ยนฟิวส์ลิ่งค์	1. กระบอกลูกฟูก	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. จับไม่แน่น	1. จับให้แน่น 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณโคนเสา
				2. ของตกจากเชือกส่งของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของไม่มีสิ่งกีดขวาง

6. นำกระบอกฟิวส์แขวนที่ Dropout Fuse Cutout	1. กระบอกฟิวส์ว่าง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานยกแรงเกินไป 2. กระบอกฟิวส์ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลดกระบอกฟิวส์ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT 2. ตรวจสอบสภาพกระบอกฟิวส์ก่อนการปลด 3. กันพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 4. ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณโคนเสา
				3. ของตกจากเชือกส่งของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของไม่มีสิ่งกีดขวาง
7. ปฏิบัติงานสับ Dropout Fuse Cutout ตาม WI 1-3 ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-
8. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-
การเปลี่ยน Fuse แรงสูงชำรุด					
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
4. นำกระบอกฟิวส์ลงมาเปลี่ยนฟิวส์ลิ่งค์	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟจากการอาร์ก	1. ฉนวนไม้ชักฟิวส์เสื่อมสภาพ	1. ตรวจสอบสภาพไม้ชักฟิวส์ให้ปลอดภัยก่อนใช้งาน

 
				2. ยกกระบอกฟิวส์ชนหัว Drop	2. ยกกระบอกฟิวส์ไม่ให้สูงจนถึงหัว Drop
	2. กระบอกฟิวส์ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานยกแรงเกินไป	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลดกระบอกฟิวส์ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT
		2. ประชาชน		2. กระบอกฟิวส์ชำรุด	2. ตรวจสอบสภาพกระบอกฟิวส์ก่อนการปลด
		3. ยานพาหนะ			3. ก้นพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
5. นำกระบอกฟิวส์แขวนที่ Dropout Fuse Cutout	1. กระบอกฟิวส์ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ยกไม้ชักฟิวส์ไม่ถูกวิธี	1. ขณะใส่กระบอกฟิวส์ให้ใส่ในหัวไม้ชักฟิวส์ในแนวตั้ง
		2. ประชาชน		2. กระบอกฟิวส์ชำรุด	2. ขณะยกกระบอกฟิวส์แขวนที่ฐาน Dropout Fuse Cutout ต้องวางให้ลงล็อกของฐานล่าง
		3. ยานพาหนะ		3. วางฟิวส์ไม่ลงล็อกที่ฐาน	3. ก้นพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
	2. ยานพาหนะ	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. รถชน	1. ไม่ได้ตั้งกรวยและป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน	1. ก้นพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้กรวยและป้ายเตือนอันตราย
6. ปฏิบัติงานสับ Dropout Fuse Cutout ตาม WI 1-3 ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-
7. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-

การเปลี่ยน Fuse แรงสูง RMU					
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
4. ปฏิบัติงานปลด RMU ตาม WI 11	-	-	-	-	-
5. ทำการบล็อกกราวด์ที่ตู้ RMU ตามคู่มือการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. แก๊สรั่วทำให้เกิดการอาร์ค	1.1. ซิลยางของอุปกรณ์เสื่อมชำรุด	1.1.1 กรณี RMU ชำรุดต้องเรียกส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าตรวจสอบก่อน
			2. สับ RMU ผิดวงจร	2.1 ไม่ได้ตรวจสอบก่อนการสับ RMU	2.1.1 ต้องตรวจสอบให้มั่นใจก่อนการสับ RMU
6. ทำการเปลี่ยนเพาเวอร์ฟิวส์ (ตรวจสอบข้อของฟิวส์ให้อยู่ตำแหน่งเดิมและตรงตามคู่มือ)	-	-	-	-	-
7. ทำการปลดบล็อกกราวด์ที่ตู้ RMU ตามคู่มือการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. แก๊สรั่วทำให้เกิดการอาร์ค	1.1 ซิลยางของอุปกรณ์เสื่อมชำรุด	1.1.1 กรณี RMU ชำรุดต้องเรียกส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าตรวจสอบก่อน
			2. สับ RMU ผิดวงจร	2.1 ไม่ได้ตรวจสอบก่อนการสับ RMU	2.1.1 ต้องตรวจสอบให้มั่นใจก่อนการสับ RMU
8. ปฏิบัติงานสับ RMU ตาม WI 11	-	-	-	-	-
9. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-

6.23.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยน Fuse แรงสูง		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย , ป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT		
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงสูง , ไม้ชักฟิวส์ , อุปกรณ์ให้แสงสว่างตอนกลางคืน	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	
7. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	หมวกนิรภัย, ถุงมือผ้า , รองเท้านิรภัย	
8. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	
9. การปรับเปลี่ยนขนาด Fuse แรงสูง	-	
9.1 ปฏิบัติงานปลด Dropout Fuse Cutout ตาม WI 1-3 ที่เกี่ยวข้อง	หมวกนิรภัย, ถุงมือหนังและยางแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
9.2 นำกระบอกฟิวส์ลงมาเปลี่ยนฟิวส์ลิ้งค์ โดยต้องปฏิบัติดังนี้ - จับกระบอกฟิวส์ให้แน่น - ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณโคนเสา - ตรวจสอบการเกี่ยวสิ่งของให้มั่นคง และไม่มีสิ่งกีดขวางในแนวส่งของ	หมวก , ถุงมือหนังและยางแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
9.3 นำกระบอกฟิวส์แขนที่ Dropout Fuse Cutout โดยใช้ไม้ชักฟิวส์ปลดกระบอกฟิวส์ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT	หมวก , ถุงมือหนังและยางแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
9.4 ปฏิบัติงานสับ Dropout Fuse Cutout ตาม WI 1-3 ที่เกี่ยวข้อง	หมวก , ถุงมือหนังและยางแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
10. การเปลี่ยน Fuse แรงสูงชำรุด	-	

10.1 นำกระบอกลูกไฟลงมาเปลี่ยนฟิวส์ลิงค์ โดยต้องปฏิบัติดังนี้ - ตรวจสอบสภาพกระบอกลูกไฟก่อนการปลด - ยกกระบอกลูกไฟไม่ให้สูงจนถึงหัว Drop - ใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลดกระบอกลูกไฟตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT	หมวกนิรภัย , ถุงมือหนัง , รองเท้านิรภัย	
10.2 นำกระบอกลูกไฟแขวนที่ Dropout Fuse Cutout โดยต้องปฏิบัติดังนี้ - ขณะใส่กระบอกลูกไฟให้ใส่ในหัวไม้ชักฟิวส์ในแนวตั้ง - ขณะยกกระบอกลูกไฟแขวนที่ฐาน Dropout Fuse Cutout ต้องวางให้ลงลิ้นคของฐานล่าง	หมวก , ถุงมือหนังและยางแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
10.3 ปฏิบัติงานสับ Dropout Fuse Cutout ตาม WI 1-3 ที่เกี่ยวข้อง	หมวก , ถุงมือหนังและยางแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
11. การเปลี่ยน Fuse แรงสูง RMU	-	
11.1 ปฏิบัติงานปลด RMU ตาม WI 11	หมวก , ถุงมือหนังและยางแรงสูง , รองเท้านิรภัย	
11.2 ทำการบล็อกกราวด์ที่ตู้ RMU ตามคู่มือการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ - ต้องตรวจสอบให้มั่นใจก่อนการสับ RMU - กรณี RMU จำรูดต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบก่อน	หมวก , ถุงมือหนังและยางแรงสูง , รองเท้านิรภัย	
11.3 ทำการเปลี่ยนเพาเวอร์ฟิวส์ (ตรวจสอบหัวของฟิวส์ให้อยู่ตำแหน่งเดิมและตรงตามคู่มือ)	หมวก , ถุงมือหนังและยางแรงสูง , รองเท้านิรภัย , Voltage Detector	
11.4 ทำการปลดบล็อกกราวด์ที่ตู้ RMU ตามคู่มือการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ - ต้องตรวจสอบให้มั่นใจก่อนการสับ RMU - กรณี RMU จำรูดต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบก่อน	หมวก , ถุงมือหนังและยางแรงสูง , รองเท้านิรภัย	
11.5 ปฏิบัติงานสับ RMU ตาม WI 11	หมวก , ถุงมือหนังและยางแรงสูง , รองเท้านิรภัย	
12. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
13. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง	-	
14. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน	-	
15. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	-	

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6124								
		เอกสารหน้าที่	จาก	2							
		เริ่มใช้งานเมื่อ									
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00							
		ผู้ตรวจสอบ									
		ผู้ปรับปรุง									
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยน Dropout Fuse Cutout		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง									
วัตถุประสงค์และขอบเขต :											
-เพื่อการเปลี่ยน Dropout Fuse Cutout ขำรุด											
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)										
											
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : - ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า - ทีมปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า											
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - สอดกลับหรือตัดฟิวส์ลิ่งค์ส่วนเกินออก - ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งของแต่ละผลิตภัณฑ์											
ข้อมูลเพิ่มเติม :											
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : - มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน											

6.24.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย (Source of Hazard)	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะอันตราย Type of Hazard	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ Cause of Incident	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
งานการเปลี่ยน Dropout Fuse Cutout					
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
4. ปฏิบัติงานปลด Dropout Fuse Cutout โดยใช้ ไม้ชักฟิวส์ในห่วงของกระบอกลูกฟิวส์	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ จากการอาร์ก	2. ไม้ชักฟิวส์ค้างพื้น	2.1 ผู้ปฏิบัติงานใช้ ไม้ชักฟิวส์ในการ ปลดกระบอกลูกฟิวส์ ตามที่ได้รับการ ฝึกอบรม OJT
					2.2 ตรวจสอบ ระยะการปลดสับ และยืนในตำแหน่ง ที่มั่นคง
5. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้ มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาปีนเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียบขาปีน เสาให้สุด
				1.3 รูดเสาต้น	1.3.1 ตรวจสอบรู เสา/เปลี่ยนรูเสาใน การปีน

			2. ตกจากกระเช้า	2.1 ไม่คล้องเกี่ยว 2.2 กระเช้าทรุด	2.1.1 คล้องเกี่ยว เชือกช่วยชีวิต 2.1.2 ตรวจสอบรถ กระเช้า
6. ปลดสายที่เชื่อมมาที่ Dropout Fuse Cutout ที่ จะทำการเปลี่ยน (ตาม WI ปลด-เชื่อมสาย) - ตรวจสอบว่ามีการรวบเก็บปลายสาย หรือ มีการ ครอบ conductor cover ในกรณีที่ระยะของ สายไฟใกล้กัน	-	-	-	-	-
7. ตรวจสอบแรงดัน (แรงต่ำและแรงสูง)	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟฟ้าช็อต/ดูด	1. ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ใน ตำแหน่งใกล้กับสายไฟ	เว้นระยะห่างตาม มาตรฐานความ ปลอดภัยที่กำหนด
8. ติดตั้งชุดข้อต่อกราวด์หลัง Dropout Fuse Cutout สำหรับ Dropout โล้นแยก	ชุดกราวด์	ผู้ปฏิบัติงาน ด้านล่าง	อุปกรณ์ตกหล่นจาก ที่สูง	ของตกจากเชือกส่งของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยว ให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่ง ของ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
9. รื้อถอน Dropout Fuse Cutout ที่ชำรุด	dropout	ผู้ปฏิบัติงาน ด้านล่าง	อุปกรณ์ตกหล่นจาก ที่สูง	จับไม่แน่น	1. จับให้แน่น 2. ให้ผู้ปฏิบัติงาน ออกจากบริเวณ โคนเสา
10. นำ Dropout Fuse Cutout ชุดใหม่ขึ้นติดตั้ง	Dropout	ผู้ปฏิบัติงานผู้ ปฏิบัติงาน ด้านล่าง	dropout ตกหล่น จากที่สูง	dropout หลุดจากเชือกส่ง ของ	1. ตรวจสอบการ เกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนว ส่งของ ไม่มีสิ่งกีด ขวาง

11. ติดตั้งฟิวส์ลั้งค์ขนาดเดิม	-	-	-	-	-
12. ทดลองปลด-สับ Dropout Fuse Cutout โดยผู้ปฏิบัติงานด้านบนเสาไฟฟ้า	-	-	-	-	-
13. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-
14. รื้อถอนชุดข้อตรกราวด์	ชุดกราวด์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	ของตกจากเชือกส่งของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของไม่มีสิ่งกีดขวาง
15. ดำเนินการเชื่อมสายเข้า Dropout Fuse Cutout ที่ทำการเปลี่ยน (ตาม WI ปลด-เชื่อมสาย)	-	-	-	-	-
16. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ	ที่สูง	รอ	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาป็นเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียบขาป็นเสาให้สุด
				1.3 รุเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการป็น

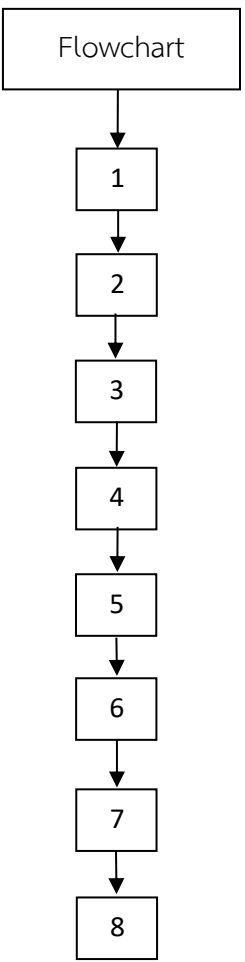
6.24.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย(SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยน Dropout Fuse Cutout		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กำหนดพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย , ป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT		
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงสูง , ไม้ชักฟิวส์ , อุปกรณ์ให้ส่องสว่างตอนกลางคืน	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	
7. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	หมวก , รองเท้านิรภัย	
8. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	
9. ปฏิบัติงานปลด Dropout Fuse Cutout โดยใช้ไม้ชักฟิวส์ใส่ในห่วงของกระบอกฟิวส์ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT และตรวจสอบระยะการปลดสับและยืนในตำแหน่งที่มั่นคง	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
10. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบโคนเสา/รอยร้าว สัตว์มีพิษ และจับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขาปีนเสาให้สุด และคล้องเกี่ยวเชือกช่วยชีวิต	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness , ไม้ชักฟิวส์	
11. ปลดสายที่เชื่อมมาที่ Dropout Fuse Cutout ที่จะทำการเปลี่ยน (ตาม WI ปลด-เชื่อมสาย) โดยตรวจสอบว่ามี การรวบเก็บปลายสาย หรือ มีการครอบ conductor cover ในกรณีที่ระยะของสายไฟใกล้กัน	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness , Clampstick Grip-All type , Conductor Cover	
12. ตรวจสอบแรงดัน (แรงต่ำและแรงสูง) โดยให้เว้นระยะห่างปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย, ขาปีนเสา , Safety Harness , Voltage Detector	
13. ติดตั้งชุดข้อต่อกราวด์หลัง Dropout Fuse Cutout สำหรับ Dropout โล้นแยก	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness , Clampstick Grip-All type , ชุดข้อต่อกราวด์	

14. รื้อถอน Dropout Fuse Cutout ที่ชำรุด โดยจับอุปกรณ์ให้แน่น ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณโคนเสา	หมวก , ถุงมือหนัง , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
15. นำ Dropout Fuse Cutout ชุดใหม่ขึ้นติดตั้ง โดยตรวจสอบการเกี่ยวสิ่งของให้มั่นคง ไม่มีสิ่งกีดขวางในแนวส่งของ	หมวก , ถุงมือหนัง , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
16. ติดตั้งฟิวส์ลิ่งค์ขนาดเดิม	หมวก , ถุงมือหนัง , รองเท้านิรภัย	
17. ทดลองปลด-สับ Dropout Fuse Cutout โดยผู้ปฏิบัติงานด้านบนเสาไฟฟ้า	หมวก , ถุงมือหนัง , ขาปีนเสา , Safety Harness	
18. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	
19. รื้อถอนชุดข้อตกราวด์ให้ระวางของร่วงหล่นใส่ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	หมวก , ถุงมือหนัง , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness , Clampstick Grip-All type	
20. ดำเนินการเชื่อมสายเข้า Dropout Fuse Cutout ที่ทำการเปลี่ยน (ตาม WI ปลด-เชื่อมสาย)	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness , Clampstick Grip-All type	
21. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ จับเสาให้มั่นคง ปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขาปีนเสาให้สุด	หมวก , ถุงมือหนัง , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
22. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง		
23. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน		
24. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน		

6.25 การเปลี่ยน ครอบ Fuse ของ Dropout Fuse Cutout

6.25.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6125	
		เอกสารหน้าที่		จาก 2	
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยน ครอบ Fuse ของ Drop Fuse Cutout		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการเปลี่ยน ครอบ Fuse ของ Drop Fuse Cutout					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
	การเปลี่ยนครอบ Fuse ของ Drop Fuse Cutout 1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE 3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน 4. นำครอบฟิวส์ลงมาเปลี่ยนพร้อมทั้งเปลี่ยนฟิวส์ลิ่งค์ 5. ตรวจสอบครอบ Fuse ของ Drop Fuse Cutout ให้มีขนาดเดียวกัน 6. นำครอบฟิวส์แขวนที่ Dropout Fuse Cutout 7. ปฏิบัติงานสับ Dropout Fuse Cutout ตาม WI 1-3 ที่เกี่ยวข้อง 8. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง 				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6125			
		เอกสารหน้าที่		จาก	2		
		เริ่มใช้งานเมื่อ					
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00			
		ผู้ตรวจสอบ					
		ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยน กระจก Fuse ของ Drop Fuse Cutout		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการเปลี่ยน กระจก Fuse ของ Drop Fuse Cutout							
ขั้นตอน		รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)					
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : - ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า - ทีมปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า							
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - สอดกลับหรือตัดฟิวส์ลั้งค์ส่วนเกินออก - ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งของแต่ละผลิตภัณฑ์							
ข้อมูลเพิ่มเติม :							
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : - มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน							

6.25.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)					
งานการเปลี่ยน ระเบิด Fuse ของ Drop Fuse Cutout					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย (Source of Hazard)	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะอันตราย Type of Hazard	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ Cause of Incident	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
4. นำระเบิดฟิวส์ลงมาเปลี่ยนพร้อมทั้งเปลี่ยน ฟิวส์ลิ่งค์	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ จากการอาร์ก	1. ฉนวนไม้ชักฟิวส์ เสื่อมสภาพ	1. ตรวจสอบสภาพ ไม้ชักฟิวส์ให้ ปลอดภัยก่อนใช้งาน
				2. ยกระเบิดฟิวส์ชนหัว Drop	2. ยกระเบิดฟิวส์ ไม่ให้สูงจนถึงหัว Drop
	2. ระเบิดฟิวส์ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน		1. ผู้ปฏิบัติงานยกแรงเกินไป	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชัก ฟิวส์ในการปลด ระเบิดฟิวส์ตามที่ ได้รับการฝึกอบรม OJT
		2. ประชาชน		2. ระเบิดฟิวส์ชำรุด	2. ตรวจสอบสภาพ ระเบิดฟิวส์ก่อน การปลด
		3. ยานพาหนะ			3. กั้นพื้นที่ในการ ปฏิบัติงาน

5. ตรวจสอบกระบอก Fuse ของ Drop Fuse Cutout ให้มีขนาดเดียวกัน	-	-	-	-	-
6. นำกระบอกฟิวส์แขวนที่ Dropout Fuse Cutout	1. กระบอกฟิวส์ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ยกไม้ชักฟิวส์ไม่ถูกวิธี	1. ขณะใส่กระบอกฟิวส์ให้ใส่ในหัวไม้ชักฟิวส์ในแนวตั้ง
		2. ประชาชน		2. กระบอกฟิวส์ชำรุด	2. ขณะยกกระบอกฟิวส์แขวนที่ฐาน Dropout Fuse Cutout ต้องวางให้ลงล็อกของฐานล่าง
		3. ยานพาหนะ		3. วางฟิวส์ไม่ลงล็อกที่ฐาน	3. กั้นพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
	2. ยานพาหนะ	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. รถชน	1. ไม่ได้ตั้งกรวยและป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน	1. กั้นพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้กรวยและป้ายเตือนอันตราย
7. ปฏิบัติงานสับ Dropout Fuse Cutout ตาม WI 1-3 ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-
8. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-

6.25.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยน กระบอก Fuse ของ Drop Fuse Cutout		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย , ป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT		
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงสูง , ไม้ชักฟิวส์ , อุปกรณ์ให้แสงสว่างตอนกลางคืน	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	
7. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	
8. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	
9. นำกระบอกฟิวส์ลงมาเปลี่ยนพร้อมทั้งเปลี่ยนฟิวส์ลิงค์ โดยจับกระบอกฟิวส์ให้แน่น และให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณโคนเสาตรวจสอบการเกี่ยวสิ่งของให้มั่นคง และไม่มีสิ่งกีดขวางในแนวส่งของ	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	
10. ตรวจสอบกระบอก Fuse ของ Drop Fuse Cutout ให้มีขนาดเดียวกัน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	
11. นำกระบอกฟิวส์แขวนที่ Dropout Fuse Cutout โดยต้องปฏิบัติดังนี้ - ขณะใส่กระบอกฟิวส์ให้ใส่ในหัวไม้ชักฟิวส์ในแนวตั้ง - ขณะยกกระบอกฟิวส์แขวนที่ฐาน Dropout Fuse Cutout ต้องวางให้ลงล็อกของฐานล่าง	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
12. ปฏิบัติงานสับ Dropout Fuse Cutout ตาม WI 1-3 ที่เกี่ยวข้อง	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
13. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
14. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง		
15. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน		
16. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน		

6.26 การเปลี่ยน Fuse ของ Fix Capacitor

6.26.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6126		
		เอกสารหน้าที่			จาก	2
		เริ่มใช้งานเมื่อ				
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ			ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ				
		ผู้ปรับปรุง				
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยน Fuse ของ Fix Capacitor		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง				
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการเปลี่ยน Fuse ของ Fix Capacitor						
ขั้นตอน		รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
Flowchart ↓ 1 ↓ 2 ↓ 3 ↓ 4 ↓ 5 ↓ 6 ↓ 7 ↓ 8 ↓ 9		การเปลี่ยนกระบอก Fuse ของ Drop Fuse Cutout 1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE 3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน 4. ปฏิบัติงานปลด Dropout Fuse Cutout สำหรับอุปกรณ์ Fixed Capacitor (สำหรับขนาดไม่เกิน 3x100 kVAR) ตาม WI 3 5. นำกระบอกฟิวส์ลงมาเปลี่ยนฟิวส์ลิ่งค์ 6. ตรวจสอบขนาดฟิวส์ลิ่งค์ของ Drop Fuse Cutout ให้มีขนาดเดียวกัน 7. นำกระบอกฟิวส์แขวนที่ Dropout Fuse Cutout 8. ปฏิบัติงานสับ Dropout Fuse Cutout สำหรับอุปกรณ์ Fixed Capacitor (สำหรับขนาดไม่เกิน 3x100 kVAR) ตาม WI 3 9. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง 				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6126			
		เอกสารหน้าที่		จาก	2		
		เริ่มใช้งานเมื่อ					
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00			
		ผู้ตรวจสอบ					
		ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยน Fuse ของ Fix Capacitor		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการเปลี่ยน Fuse ของ Fix Capacitor							
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)						
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : - ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า - ทีมปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า							
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - สอดกลับหรือตัดฟิวส์ลิ่งค์ส่วนเกินออก - ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งของแต่ละผลิตภัณฑ์ - ต้องสับให้สนิหระวังเกิดการระเบิด							
ข้อมูลเพิ่มเติม :							

6.26.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การเปลี่ยน Fuse ของ Fix Capacitor					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
การเปลี่ยนกระบอก Fuse ของ Drop Fuse Cutout					
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
4. ปฏิบัติงานปลด Dropout Fuse Cutout สำหรับ อุปกรณ์ Fixed Capacitor (สำหรับขนาดไม่เกิน 3x100 kVAR) ตาม WI3 โดยการใช้ Load Buster					
5. นำกระบอกฟิวส์ลงมาเปลี่ยนฟิวส์ลิ่งค์	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ จากการอาร์ก	1. ฉนวนไม้ชักฟิวส์เสื่อมสภาพ	1. ตรวจสอบสภาพไม้ชักฟิวส์ให้ ปลอดภัยก่อนใช้งาน
				2. ยกกระบอกฟิวส์ชนหัว Drop	2. ยกกระบอกฟิวส์ไม่ให้สูงจนถึงหัว Drop
	2. กระบอก ฟิวส์ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานยกแรงเกินไป	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการ ปลดกระบอกฟิวส์ตามที่ได้รับการ ฝึกอบรม OJT
		2. ประชาชน		2. กระบอกฟิวส์ชำรุด	2. ตรวจสอบสภาพกระบอกฟิวส์ก่อน การปลด
		3. ยานพาหนะ			3. กั้นพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
6. ตรวจสอบขนาดฟิวส์ลิ่งค์ของ Drop Fuse Cutout ให้มีขนาดเดียวกัน	-	-	-	-	-

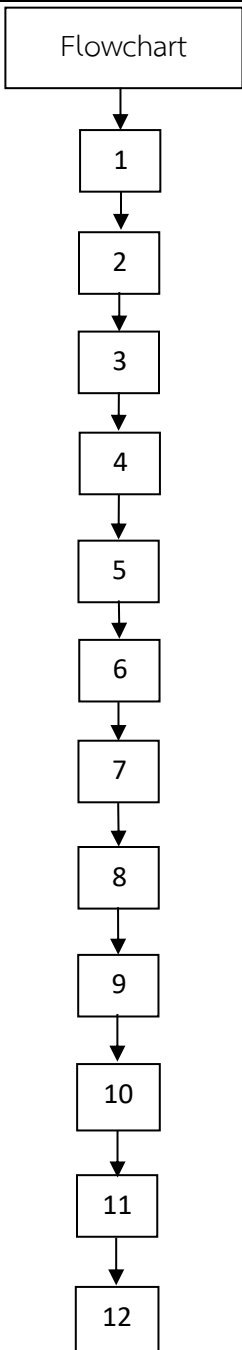
7. นำกระบอกฟิวส์แขวนที่ Dropout Fuse Cutout	1. กระบอกฟิวส์ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ยกไม้ชักฟิวส์ไม่ถูกวิธี	1. ขณะใส่กระบอกฟิวส์ให้ใส่ในหัวไม้ชักฟิวส์ในแนวตั้ง
		2. ประชาชน		2. กระบอกฟิวส์ชำรุด	2. ขณะยกกระบอกฟิวส์แขวนที่ฐาน Dropout Fuse Cutout ต้องวางให้ลงลิ้นคของฐานล่าง
		3. ยานพาหนะ		3. วางฟิวส์ไม่ลงลิ้นคที่ฐาน	3. กั้นพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
	2. ยานพาหนะ	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. รถชน	1. ไม่ได้ตั้งกรวยและป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน	1. กั้นพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้กรวยและป้ายเตือนอันตราย
8. ปฏิบัติงานสับ Dropout Fuse Cutout สำหรับอุปกรณ์ Fixed Capacitor (สำหรับขนาดไม่เกิน 3x100 kVAR) ตาม WI 3	-	-	-	-	-
9. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-

6.26.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยน Fuse ของ Fix Capacitor		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย , ป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT		
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงสูง , ไม้ชักฟิวส์ , อุปกรณ์ให้แสงสว่างตอนกลางคืน	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	
7. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	
8. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	
9. ปฏิบัติงานปลด Dropout Fuse Cutout สำหรับอุปกรณ์ Fixed Capacitor (สำหรับขนาดไม่เกิน 3x100 kVAR) ตาม WI3 โดยการใช้ Load Buster	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
10. นำกระบอกระเบิดไฟสลับมาเปลี่ยนพร้อมทั้งเปลี่ยนฟิวส์ลิ่งค์ โดยต้องปฏิบัติดังนี้ - ตรวจสอบสภาพกระบอกระเบิดไฟสลับก่อนการปลด - ยกกระบอกระเบิดไฟสลับให้สูงจนถึงหัว Drop - ใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลดกระบอกระเบิดไฟสลับตามที่ได้รับฝึกอบรม OJT	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
11. ตรวจสอบขนาดฟิวส์ลิ่งค์ของ Drop Fuse Cutout ให้มีขนาดเดียวกัน	-	
12. นำกระบอกระเบิดไฟสลับที่ Dropout Fuse Cutout โดยต้องปฏิบัติดังนี้ - ขณะใส่กระบอกระเบิดไฟสลับให้ใส่ในหัวไม้ชักฟิวส์ในแนวตั้ง - ขณะยกกระบอกระเบิดไฟสลับที่ฐาน Dropout Fuse Cutout ต้องวางให้หลังล้อของฐานล่าง	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
13. ปฏิบัติงานสับ Dropout Fuse Cutout สำหรับอุปกรณ์ Fixed Capacitor (สำหรับขนาดไม่เกิน 3x100 kVAR) ตาม WI 3	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
14. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
15. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง		
16. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน		
17. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน		

6.27 การเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูงชำรุด

6.27.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าชำรุด

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6127			
		เอกสารหน้าที่		จาก	3	
		เริ่มใช้งานเมื่อ				
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00	
		ผู้ตรวจสอบ				
		ผู้ปรับปรุง				
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูงชำรุด		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง				
วัตถุประสงค์และขอบเขต : - เพื่อการเปลี่ยนลูกถ้วยก้านตรงแรงสูงชำรุด - เพื่อการเปลี่ยนลูกถ้วยแขนแรงสูงชำรุด						
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)					
Flowchart 	ปฏิบัติงานหลังจากดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าตาม WI 1-9 ที่เกี่ยวข้อง กรณีลูกถ้วยก้านตรง 1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE 3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน 4. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าจุดปฏิบัติงาน 5. ตรวจสอบแรงดัน (แรงต่ำและแรงสูง) 6. ติดตั้งชุดข้อต่อกราวด์ 7. รื้อถอนลูกถ้วยแรงสูงที่ชำรุด 8. นำลูกถ้วยแรงสูงใหม่ขึ้นติดตั้ง 9. พัน Tie Wire ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. SA1-015/32041/Cover Tie Wire ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. SA2-015/51018 การผูกสายหุ้มฉนวนแรงสูงกับลูกถ้วยด้วยอลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน 10. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง 11. รื้อถอนชุดข้อต่อกราวด์ 12. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าเก็บ 					

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่ WI1-SOH3-S03-6127	
		เอกสารหน้าที่	จาก 3
		เริ่มใช้งานเมื่อ	
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ	ครั้งที่ 00
		ผู้ตรวจสอบ	
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูงชำรุด		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	
วัตถุประสงค์และขอบเขต : - เพื่อการเปลี่ยนลูกถ้วยก้านตรงแรงสูงชำรุด - เพื่อการเปลี่ยนลูกถ้วยแขวนแรงสูงชำรุด			
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)		
Flowchart 1 ↓ 2 ↓ 3 ↓ 4 ↓ 5 ↓ 6 ↓ 7 ↓ 8 ↓ 9 ↓ 10 ↓ 11 ↓ 12 ↓ 13 ↓ 14	กรณีลูกถ้วยแขวน 1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE 3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าจุดปฏิบัติงาน 4. ตรวจสอบแรงดัน (แรงต่ำและแรงสูง) 5. ติดตั้งชุดข้อต่อกราวด์ 6. โลว์แมนติดตั้ง Coffing Hoists 7. โลว์แมนใช้อุปกรณ์จับสายไฟเพื่อยึด กรณีสายเปลือยใช้คีมอะลองจับสายไฟฟ้า/กรณี 8. สายหุ้มฉนวนใช้พรีฟอร์ม (Preformed) จับสายไฟฟ้า 9. โลว์แมนใช้ Coffing Hoists เกี่ยวที่ห่วงคีมอะลองหรือใช้พรีฟอร์ม (Preformed) แล้วแต่กรณี 10. โลว์แมนดึงสายไฟฟ้าให้ตึง เพื่อให้รับแรงแทนลูกถ้วยแขวน 11. รื้อถอนลูกถ้วยแรงสูงที่ชำรุดลงมาทั้งชุด 12. นำลูกถ้วยแรงสูงใหม่ขึ้นติดตั้ง 13. โลว์แมนรื้อ คีมอะลอง/พรีฟอร์ม และ Coffing Hoists ออก 14. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง 15. รื้อถอนชุดข้อต่อกราวด์ 16. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าเก็บ 		

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6127	
		เอกสารหน้าที่		จาก 3	
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูงชำรุด		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : - เพื่อการเปลี่ยนลูกถ้วยก้านตรงแรงสูงชำรุด - เพื่อการเปลี่ยนลูกถ้วยแขวนแรงสูงชำรุด					
ขั้นตอน 	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : - ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า - ทีมปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า					
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ระวังลูกถ้วยร่วง - ระวังสัตว์มีพิษ - ตรวจสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์ประกอบห้วเสา					
ข้อมูลเพิ่มเติม :					
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : - มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน					

6.27.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูงชำรุด					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
ปฏิบัติงานหลังจากดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าตาม WI 1-9 ที่เกี่ยวข้องกรณีลูกถ้วยก้านตรง					
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
4. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาป็นเสา เหมาะสม	1.2.1 เสียบขาป็นเสาให้สุด
				1.3 รุเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรู เสาในการป็น
			2. ตกจากกระเช้า	2.1 ไม่คล้องเกี่ยว 2.2 กระเช้าทรุด	2.1.1 คล้องเกี่ยวเชือกช่วยชีวิต 2.1.2 ตรวจสอบรถกระเช้า
5. ตรวจสอบแรงดัน (แรงต่ำและแรงสูง)	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟฟ้าช็อต/ดูด	1. ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ใน ตำแหน่งใกล้กับสายไฟ	เว้นระยะห่างตามมาตรฐาน ความปลอดภัยที่กำหนด
6. ติดตั้งชุดข้อต่อกราวด์	ชุดกราวด์	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	อุปกรณ์ตกหล่น จากที่สูง	ของตกจากเชือกส่ง ของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของ ไม่มีสิ่ง กีดขวาง

7. รื้อถอนลูกถ้วยแรงสูงที่ชำรุด	ลูกถ้วย	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	จับไม่แน่น	1. จับให้แน่น 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณโคนเสา
8. นำลูกถ้วยแรงสูงใหม่ขึ้นติดตั้ง	ลูกถ้วย	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	จับไม่แน่น	1. จับให้แน่น 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณโคนเสา
9. พัน Tie Wire ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. SA1-015/32041/Cover Tie Wire ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. SA2-015/51018 การผูกสายหุ้มฉนวนแรงสูงกับลูกถ้วยด้วยอลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน	-	-	-	-	-
10. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-
11. รื้อถอนชุดช็อคกราวด์	ชุดกราวด์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	ของตกจากเชือกส่งของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
12. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ	ที่สูง	รอ	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาปีนเสาไม่เหมาะสม	1.2.1 เสียบขาปีนเสาให้สุด
				1.3 รุเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
กรณีลูกถ้วยแขวน					
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
4. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาป็นเสา เหมาะสม	1.2.1 เสียบขาป็นเสาให้สุด
				1.3 รุเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรู เสาในการป็น
			2. ตกจากกระเช้า	2.1 ไม่คล้องเกี่ยว 2.2 กระเช้าทรุด	2.1.1 คล้องเกี่ยวเชือกช่วยชีวิต 2.1.2 ตรวจสอบรถกระเช้า
5. ตรวจสอบแรงดัน (แรงต่ำและแรงสูง)	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟฟ้าช็อต/ดูด	1.ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ใน ตำแหน่งใกล้กับสายไฟ	เว้นระยะห่างตามมาตรฐาน ความปลอดภัยที่กำหนด
6. ติดตั้งชุดช็อตกราวด์	ชุดกราวด์	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	อุปกรณ์ตกหล่น จากที่สูง	ของตกจากเชือกส่ง ของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของ ไม่มีสิ่ง กีดขวาง
7. ไลน์แมนติดตั้ง Coffing Hoists	Coffing Hoists	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง ทรัพย์สินประชาชน	Coffing Hoists หลุดร่วงลงถูก ผู้ปฏิบัติงาน	Hook ของ Coffing Hoists เกี่ยวกับ อุปกรณ์ไม่แน่น	ติดตั้ง/เกี่ยว Hook ของ Coffing Hoists กับอุปกรณ์ให้ มั่นคงและทำการตรวจสอบซ้ำ
8. ไลน์แมนใช้อุปกรณ์จับสายไฟเพื่อดึง กรณีสาย เปลี่ยนใช้คีมอะลองจับสายไฟฟ้า/กรณีสายหุ้ม ฉนวนใช้พรีฟอร์ม (Preformed) จับสายไฟฟ้า	-	-	-	-	-

9. โลว์แมนใช้ Coffing Hoists เกี่ยวที่ห้วงคัมอะลองหรือใช้พรีฟอร์ม (Preformed) แล้วแต่กรณี	-	-	-	-	-
10. โลว์แมนดึงสายไฟฟ้าให้ตึง เพื่อให้รับแรงแทนลูกถ้วยแขวน	เสาไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	เสาล้ม	สายตึงเกินไป	ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบระยะสายหย่อนกลาง span
11. รื้อถอนลูกถ้วยแขวนแรงสูงที่ชำรุดลงมาทั้งชุด	ลูกถ้วยแขวน	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	จับไม่แน่น	1. จับให้แน่น 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณโคนเสา
12. นำลูกถ้วยแรงสูงใหม่ขึ้นติดตั้ง					1. จับให้แน่น 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณโคนเสา
13. โลว์แมนรื้อ คัมอะลอง/พรีฟอร์ม และ Coffing Hoists ออก	คัมอะลอง/พรีฟอร์ม และ Coffing Hoists	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง ทรัพย์สินประชาชน	คัมอะลอง/พรีฟอร์ม และ Coffing Hoists หลุดร่วงลงถูกผู้ปฏิบัติงาน		1. จับให้แน่น 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณโคนเสา
14. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-
15. รื้อถอนชุดข้อตกราวด์	ชุดกราวด์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	ของตกจากเชือกส่งของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
16. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาป็นเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียบขาป็นเสาให้สุด
				1.3 รุเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการป็น

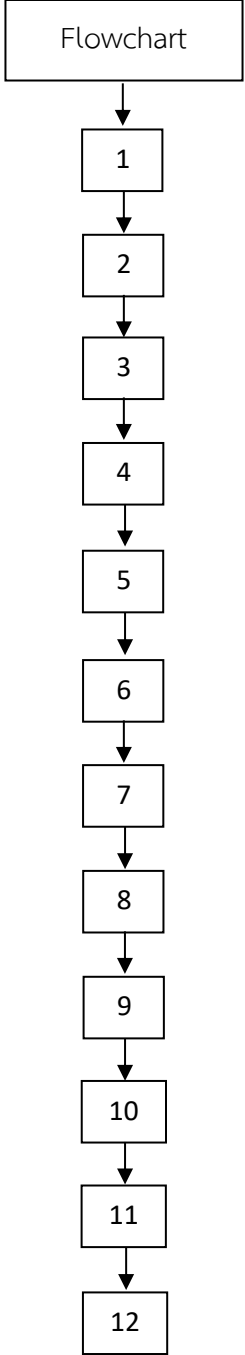
6.27.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูงชำรุด		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กันพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย , ป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT		
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงสูง , ไม้ชักฟิวส์ , อุปกรณ์ให้ส่องสว่างตอนกลางคืน	
ขณะปฏิบัติงาน		
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	
4. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบโคนเสา/รอยร้าว สัตว์มีพิษ และจับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขาปีนเสาให้สุด และคล้องเกี่ยวเชือกช่วยชีวิต	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
5. ตรวจสอบแรงดัน (แรงต่ำและแรงสูง) โดยให้เว้นระยะห่างปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness , Voltage Dectector	
6. ติดตั้งข้อตกราวด์ตามมาตรฐานให้ระวังของร้วงหล่นใส่ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness , ชุดข้อตกราวด์ , Clampstick Grip-all Type	
กรณีลูกถ้วยก้านตรง		
1. รื้อถอนลูกถ้วยแรงสูงที่ชำรุด ให้จับวัสดุให้แน่นและระมัดระวังของร้วงหล่นใส่ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
2. นำลูกถ้วยแรงสูงใหม่ขึ้นติดตั้ง	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	

3. พัน Tie Wire ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. SA1-015/32041/Cover Tie Wire ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. SA2-015/51018 การผูกสายหุ้มฉนวนแรงสูงกับลูกถ้วยด้วยลวดมัลลัมมัลลัม	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
กรณีลูกถ้วยแขวน		
1. โลว์แมนติดตั้ง Coffing Hoists โดยติดตั้ง/เกี่ยว Hook ของ Coffing Hoists กับอุปกรณ์ให้มันคง และทำการตรวจสอบซ้ำ	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
2. โลว์แมนใช้อุปกรณ์จับสายไฟเพื่อยึด กรณีสายเปลี่ยนใช้คีมอะลองจับสายไฟฟ้า/กรณีสายหุ้มฉนวนใช้ฟริฟอร์ม (Preformed) จับสายไฟฟ้า	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
3. โลว์แมนใช้ Coffing Hoists เกี่ยวที่ห่วงคีมอะลองหรือใช้ฟริฟอร์ม (Preformed) แล้วแต่กรณี	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
4. โลว์แมนดึงสายไฟฟ้าให้ตึง เพื่อให้รับแรงแทนลูกถ้วยแขวน โดยผู้ควบคุมงานตรวจสอบระยะสายหย่อนกลาง span	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
5. รื้อถอนลูกถ้วยแขวนแรงสูงที่ชำรุดลงมาทั้งชุด ให้จับวัสดุให้แน่น และระมัดระวังของร่วงหล่นใส่ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
6. นำลูกถ้วยแรงสูงใหม่ขึ้นติดตั้ง	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
7. โลว์แมนรื้อ คีมอะลอง/ฟริฟอร์ม และ Coffing Hoists ออก	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
8. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	
9. รื้อถอนชุดข้อต่อกราวด์ ให้ระวังของร่วงหล่นใส่ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
10. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขาปีนเสาให้สุด	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
1. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง		
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน		
3. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน		

6.28 การเปลี่ยนคอนสปีนชำรุด

6.28.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6128				
		เอกสารหน้าที่		จาก	2		
		เริ่มใช้งานเมื่อ					
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00		
		ผู้ตรวจสอบ					
		ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยนคอนสปีนทางตรงชำรุด		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการเปลี่ยนคอนสปีนทางตรงชำรุด							
ขั้นตอน		รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)					
Flowchart 		ปฏิบัติงานหลังจากดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าตาม WI 2 และ 4-7 ที่เกี่ยวข้อง 1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE 3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน 4. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าจุดปฏิบัติงาน 5. ตรวจสอบแรงดัน (แรงต่ำและแรงสูง) 6. ติดตั้งชุดข้อต่อกราวด์ 7. รื้ออุปกรณ์ประกอบหัวเสา 8. รื้อถอนคอนสปีนที่ชำรุด 9. นำคอนสปีนใหม่ขึ้นติดตั้ง 10. ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา 11. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง 12. รื้อถอนชุดข้อต่อกราวด์ 13. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าเก็บ 					

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6128			
		เอกสารหน้าที่		จาก	2		
		เริ่มใช้งานเมื่อ					
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00			
		ผู้ตรวจสอบ					
		ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยนคอนสับันทางตรงชำรุด		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการเปลี่ยนคอนสับันทางตรงชำรุด							
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)						
↓ 13							
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : - ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า - ทีมปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า							
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ระวังลูกถ้วยร่วง - ระวังสัตว์มีพิษ - ตรวจสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์ประกอบหัวเสา							
ข้อมูลเพิ่มเติม :							
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : - มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน - ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. SA1-015/32041 การผูกสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดกับลูกถ้วยก้านตรงแรงสูง - ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. SA2-015/51018 การผูกสายหุ้มฉนวนแรงสูงกับลูกถ้วยด้วยอลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน - ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. สายเปลือย							

6.28.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การเปลี่ยนคอนสปีนทางตรงชำรุด					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
ปฏิบัติงานหลังจากดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าตาม WI 2 และ 4-7 ที่เกี่ยวข้อง					
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
4. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าจุดปฏิบัติงาน	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาปีนเสา เหมาะสม	1.2.1 เสียบขาปีนเสาให้สุด
				1.3 รุเสาต้น	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรู เสาในการปีน
			2. ตกจากกระแส	2.1 ไม่คล้องเกี่ยว 2.2 กระเช้าหลุด	2.1.1 คล้องเกี่ยวเชือกช่วยชีวิต 2.1.2 ตรวจสอบรถกระเช้า
5. ตรวจสอบแรงดัน (แรงต่ำและแรงสูง)	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟฟ้าช็อต/ดูด	1. ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ใน ตำแหน่งใกล้กับสายไฟ	เว้นระยะห่างตามมาตรฐาน ความปลอดภัยที่กำหนด
6. ติดตั้งชุดช็อตกราวด์	ชุดกราวด์	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	อุปกรณ์ตกหล่น จากที่สูง	ของตกจากเชือกส่งของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของ ไม่มีสิ่ง กีดขวาง

7. รื้ออุปกรณ์ประกอบหัวเสา	อุปกรณ์	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	จับไม่แน่น	1. จับให้แน่น 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณโคนเสา
8. รื้อถอนคอนสปีนที่ชำรุด	คอน	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์หล่นทับกระแทก	จังหวะการรื้อถอนของผู้ปฏิบัติงาน บนเสาไม่สัมพันธ์	ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการสื่อสารกันให้เข้าใจ ทั้งบนเสา และ กราตัวแมน
9. นำคอนสปีนใหม่ขึ้นติดตั้ง	คอน	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์หล่นทับกระแทก	จังหวะการรื้อถอนของผู้ปฏิบัติงาน บนเสาไม่สัมพันธ์	ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการสื่อสารกันให้เข้าใจ ทั้งบนเสา และ กราตัวแมน
10. ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา	อุปกรณ์	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	จับไม่แน่น	1. จับให้แน่น 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณโคนเสา
11. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-
12. รื้อถอนชุดข้อตกราวด์	ชุดกราวด์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	ของตกจากเชือกส่งของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
13. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียขาปีนเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียขาปีนเสาให้สุด
				1.3 รุเสาต้น	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน

6.28.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนคอนสปีนทางตรงชำรุด		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย , ป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT		
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงสูง , ไม้ชักฟิวส์ , อุปกรณ์ให้ส่องสว่างตอนกลางคืน	
ขณะปฏิบัติงาน		
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	
4. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบโคนเสา/รอยร้าว สัตว์มีพิษ และจับเสาให้มั่นคง ปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขาปีนเสาให้สุด และคล้องเกี่ยวเชือกช่วยชีวิต	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
5. ตรวจสอบแรงดัน (แรงต่ำและแรงสูง) โดยให้เว้นระยะห่างปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness , Voltage Dectector	
6. ติดตั้งข้อตกราวด์ตามมาตรฐานให้ระวังของร่วงหล่นใส่ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness , ชุดข้อตกราวด์ , Clampstick Grip-all Type	
7. รื้ออุปกรณ์ประกอบหัวเสา ให้จับวัสดุให้แน่น และระมัดระวังของร่วงหล่นใส่ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	

8. รื้อถอนคอนสปีนที่ชำรุด ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการสื่อสารกันให้เข้าใจ ทั้งบนเสา และ กราวด์แมน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
9. นำคอนสปีนใหม่ขึ้นติดตั้ง	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
10. ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
11. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	
12. รื้อถอนชุดข้อตกราวด์ ให้ระวังของร่วงหล่นใส่ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
13. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบบาปีนเสาให้สุด	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
1. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนึ่งและถุงมือยางแรงสูง		
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน		
3. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน		

6.29 การเปลี่ยน Hotline Clamp/ Bail Clamp ขำรุด (ใช้ WI ฮอทไลน์)

6.29.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6129		
		เอกสารหน้าที่		จาก	2
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยน Hotline Clamp/ Bail Clamp ขำรุด		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการเปลี่ยน Hotline Clamp/ Bail Clamp ขำรุด					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
Flowchart ↓ 1 ↓ 2 ↓ 3 ↓ 4 ↓ 5 ↓ 6 ↓ 7 ↓ 8 ↓ 9 ↓ 10 ↓ 11	ปฏิบัติงานหลังจากดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าตาม WI 2 และ 4-7 ที่เกี่ยวข้อง 1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE 3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน 4. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าเข้าจุดปฏิบัติงาน 5. ตรวจสอบแรงดัน (แรงต่ำและแรงสูง) 6. ติดตั้งชุดช็อตกราวด์ 7. ขึ้น และรื้อ Hotline Clamp/ Bail Clamp ที่ขำรุดออก 8. ติดตั้ง Hotline Clamp/ Bail Clamp ชุดใหม่ และขันให้แน่น 9. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง 10. รื้อถอนชุดช็อตกราวด์ 11. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าเก็บ 				

	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6129		
		เอกสารหน้าที่		จาก	2
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยน Hotline Clamp/ Bail Clamp ขำรุด		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการเปลี่ยน Hotline Clamp/ Bail Clamp ขำรุด					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : - พนักงานช่าง กฟภ. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเชื่อมสายโดยวิธีไม่ดับไฟ - พนักงานช่างฮอทไลน์					
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ระวังอุปกรณ์ร่วง - ระวังสัตว์มีพิษ - ตรวจสอบจุดขึ้น					
ข้อมูลเพิ่มเติม :					
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : - มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน - ตามมาตรฐานการพันของ กฟภ. SA1-015/32041 การผูกสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดกับลูกถ้วยก้านตรงแรงสูง - ตามมาตรฐานการพันของ กฟภ. SA2-015/51018 การผูกสายหุ้มฉนวนแรงสูงกับลูกถ้วยด้วยอลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน - ตามมาตรฐานการพันของ กฟภ. สายเปลือย					

6.29.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การเปลี่ยน Hotline Clamp/ Bail Clamp ขำรุด					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
ปฏิบัติงานหลังจากดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าตาม WI 2 และ 4-7 ที่เกี่ยวข้อง					
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
4. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าเข้าจุดปฏิบัติงาน	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาป็นเสา	1.2.1 เสียบขาป็นเสาให้สุดเหมาะสม
				1.3 รุเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน
			2. ตกจากกระแส	2.1 ไม่คล้องเกี่ยว 2.2 กระแสหลุด	2.1.1 คล้องเกี่ยวเชือกช่วยชีวิต 2.1.2 ตรวจสอบรถกระแส
5. ตรวจสอบแรงดัน (แรงต่ำและแรงสูง)	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟฟ้าช็อต/ดูด	1. ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในตำแหน่งใกล้กับสายไฟ	เว้นระยะห่างตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด

6. ติดตั้งชุดข้อต่อกราวด์	ชุดกราวด์	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	ของตกจากเชือกส่งของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
7.ขัน และรื้อ Hotline Clamp/ Bail Clamp ที่ชำรุดออก	อุปกรณ์	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	จับไม่แน่น	1. จับให้แน่น 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณโคนเสา
8. ติดตั้ง Hotline Clamp/ Bail Clamp ชุดใหม่ และขันให้แน่น	อุปกรณ์	ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	จับไม่แน่น	1. จับให้แน่น 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณโคนเสา
9. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-
10. รื้อถอนชุดข้อต่อกราวด์	ชุดกราวด์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกหล่นจากที่สูง	ของตกจากเชือกส่งของ	1. ตรวจสอบการเกี่ยวให้มั่นคง 2. ตรวจสอบแนวส่งของ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
11. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาป็นเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียบขาป็นเสาให้สุด
				1.3 รุเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการป็น

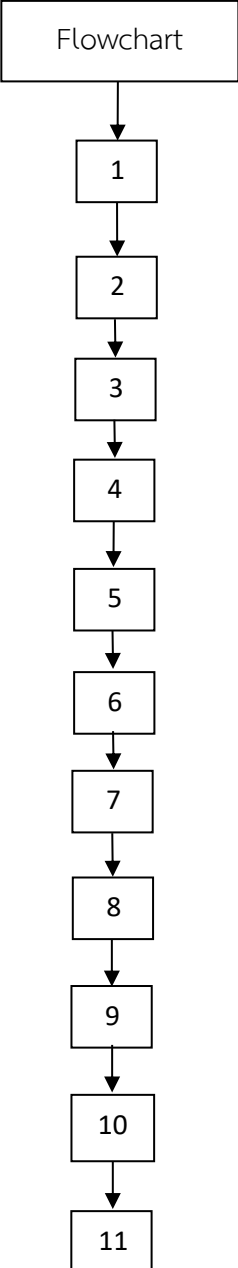
6.29.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยน Hotline Clamp/ Bail Clamp ขำรุด		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบเช็ควานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย , ป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT		
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงสูง , ไม้ชักฟิวส์ , อุปกรณ์ให้ส่องสว่างตอนกลางคืน	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	
7. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	
8. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	
9. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบโคนเสา/รอยร้าว สัตว์มีพิษ และจับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบบาป็นเสาให้สุด และคล้องเกี่ยวเชือกช่วยชีวิต	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ขาปืนเสา , Safety Harness	
10. ตรวจสอบแรงดัน (แรงต่ำและแรงสูง) โดยให้เว้นระยะห่างปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ขาปืนเสา , Safety Harness , Voltage Dectector	
11. ติดตั้งข้อตกราวด์ตามมาตรฐานให้ระวังของร่วงหล่นใส่ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ขาปืนเสา , Safety Harness , ชุดข้อตกราวด์ , Clampstick Grip-all Type	
12. ขึ้น และรื้อ Hotline Clamp/ Bail Clamp ที่ชำรุดออก ให้ระวังของร่วงหล่นใส่ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปืนเสา , Safety Harness	
13. ติดตั้ง Hotline Clamp/ Bail Clamp ชุดใหม่ และขึ้นให้แน่น	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปืนเสา , Safety Harness	
14. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	
15. รื้อถอนชุดข้อตกราวด์ ให้ระวังของร่วงหล่นใส่ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปืนเสา , Safety Harness	

16. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ จับเสาให้มั่นคง ปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบบา ปีนเสาให้สุด	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขา ปีนเสา , Safety Harness	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
17. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรง สูง		
18. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือ ปฏิบัติงาน		
19. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการ ปฏิบัติงาน		

6.30 การเปลี่ยนหม้อแปลงชำรุด

6.30.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6130			
		เอกสารหน้าที่		จาก	2	
		เริ่มใช้งานเมื่อ				
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00	
		ผู้ตรวจสอบ				
		ผู้ปรับปรุง				
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยนหม้อแปลงชำรุด		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง				
วัตถุประสงค์และขอบเขต : - เพื่อการเปลี่ยนหม้อแปลงแบบแขวนชำรุด - เพื่อการเปลี่ยนหม้อแปลงแบบนั่งร้านชำรุด						
ขั้นตอน		รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
Flowchart 		ปฏิบัติงานหลังจากดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าตาม WI 1 และ 11 1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE 3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน 4. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน 5. ตรวจสอบแรงดัน (แรงต่ำและแรงสูง) 6. ทำสัญลักษณ์บ่งบอกเฟส 7. รื้อสายไฟฟ้าที่บushing แรงต่ำ, ที่bushing แรงสูง และกราวด์ถึงของหม้อแปลง 8. รื้อถอนหม้อแปลงโดยรถเครน (ตาม WI ของชุดปรับปรุง) 9. นำหม้อแปลงใหม่ขึ้นติดตั้งโดยรถเครน (ตาม WI ของชุดปรับปรุง) 10. ติดตั้งสายไฟฟ้าที่bushing แรงต่ำ, ที่bushing แรงสูง และกราวด์ถึงของหม้อแปลง 11. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง 12. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ 13. จ่ายไฟด้านแรงสูง (ตาม WI 1) 14. ตรวจสอบแรงดัน ก่อนจ่ายไฟด้านแรงต่ำ 15. จ่ายไฟด้านแรงต่ำ (ตาม WI 8-10)				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6130								
		เอกสารหน้าที่	จาก	2							
		เริ่มใช้งานเมื่อ									
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00							
		ผู้ตรวจสอบ									
		ผู้ปรับปรุง									
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยนหม้อแปลงชำรุด		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง									
วัตถุประสงค์และขอบเขต : - เพื่อการเปลี่ยนหม้อแปลงแบบแขวนชำรุด - เพื่อการเปลี่ยนหม้อแปลงแบบนั่งร้านชำรุด											
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)										
											
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : - พนักงานช่าง กฟภ. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเชื่อมสายโดยวิธีไม่ดับไฟ - พนักงานช่างฮอทไลน์											
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ระวังลูกถ้วยร่วง - ระวังสัตว์มีพิษ - ตรวจสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์ประกอบหั่วเสา											
ข้อมูลเพิ่มเติม :											
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : - มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน - ตามมาตรฐานการพันของ กฟภ. SA1-015/32041 การผูกสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดกับลูกถ้วยก้านตรงแรงสูง - ตามมาตรฐานการพันของ กฟภ. SA2-015/51018 การผูกสายหุ้มฉนวนแรงสูงกับลูกถ้วยด้วยลวดมัลลิกมัลลิกหุ้มฉนวน - ตามมาตรฐานการพันของ กฟภ. สายเปลือย											

6.30.2.) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การเปลี่ยนหม้อแปลงชำรุด					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย
ปฏิบัติงานหลังจากดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าตาม WI 1 และ 11					
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
4. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าเข้าจุด ปฏิบัติงาน	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคง ปลอดภัย
				1.2 เสียบขาป็นเสา เหมาะสม	1.2.1 เสียบขาป็นเสาให้สุด
				1.3 รุเสาต้น	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/ เปลี่ยนรูเสาในการป็น
			2. ตกจากกระแส	2.1 ไม่คล้องเกี่ยว 2.2 กระแสหลุด	2.1.1 คล้องเกี่ยวเชือก ช่วยชีวิต 2.1.2 ตรวจสอบรถกระแส
5. ตรวจสอบแรงดัน (แรงต่ำและแรงสูง)	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟฟ้าช็อต/ดูด	1. ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ใน ตำแหน่งใกล้กับสายไฟ	เว้นระยะห่างตามมาตรฐาน ความปลอดภัยที่กำหนด
6. ทำสัญลักษณ์บ่งบอกเฟส	-	-	-	-	-
7. รื้อสายไฟฟ้าที่บุงชิ่งแรงต่ำ, ที่บุงชิ่งแรง สูง และกราวด์ถึงของหม้อแปลง	อุปกรณ์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกจากที่สูง	1. ของตกจากที่สูง	เน้นย้ำการสวมใส่อุปกรณ์ PPE

8. รื้อถอนหม้อแปลงโดยรถเครน (ตาม WI ของชุดปรับปรุง)	-	-	-	-	-
9. นำหม้อแปลงใหม่ขึ้นติดตั้งโดยรถเครน (ตาม WI ของชุดปรับปรุง)	-	-	-	-	-
10. ติดตั้งสายไฟฟ้าที่บู่ชิงแรงต่ำ, ที่บู่ชิงแรงสูง และกราวด์ถึงของหม้อแปลง	อุปกรณ์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกจากที่สูง	1. ของตกจากที่สูง	เน้นย้ำการสวมใส่อุปกรณ์ PPE
11. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-
12. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาปีนเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียบขาปีนเสาให้สุดเหมาะสม
				1.3 รุเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน
13. จ่ายไฟด้านแรงสูง (ตาม WI 1)	-	-	-	-	-
14. ตรวจสอบแรงดัน ก่อนจ่ายไฟด้านแรงต่ำ	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟฟ้าช็อต/ดูด	1. ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในตำแหน่งใกล้กับสายไฟ	เว้นระยะห่างตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด
15. จ่ายไฟด้านแรงต่ำ (ตาม WI 8-10)	-	-	-	-	-

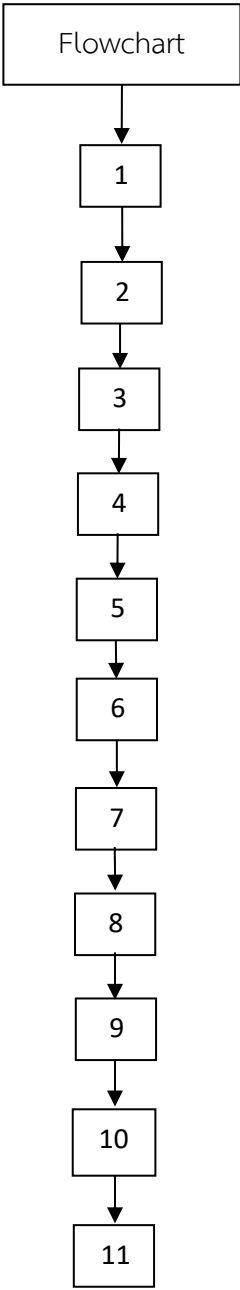
6.30.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนหม้อแปลงชำรุด		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย , ป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT		
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงสูง , ไม้ชักฟิวส์ , อุปกรณ์ให้แสงสว่างตอนกลางคืน	
ขณะปฏิบัติงาน		
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	
3. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน	-	
4. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าสู่จุดปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบโคนเสา/รอยร้าว สัตว์มีพิษ และจับเสาให้มั่นคง ปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียขา ปีนเสาให้สุด และคล้องเกี่ยวเชือกช่วยชีวิต	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ขาปืนเสา , Safety Harness	
5. ตรวจสอบแรงดัน (แรงต่ำและแรงสูง) โดยให้เว้นระยะห่างปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ขาปืนเสา , Safety Harness , Voltage Dectector	
6. ทำสัญลักษณ์บ่งบอกเฟส	เทปสี	
7. รื้อสายไฟฟ้าที่บู่ชิงแรงต่ำ, ที่บู่ชิงแรงสูง และกราวด์ถึงของหม้อแปลง	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปืนเสา , Safety Harness	
8. รื้อถอนหม้อแปลงโดยรถเครน (ตาม WI ของชุดปรับปรุง)	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปืนเสา , Safety Harness	
9. นำหม้อแปลงใหม่ขึ้นติดตั้งโดยรถเครน (ตาม WI ของชุดปรับปรุง)	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปืนเสา , Safety Harness	
10. ติดตั้งสายไฟฟ้าที่บู่ชิงแรงต่ำ, ที่บู่ชิงแรงสูง และกราวด์ถึงของหม้อแปลง	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปืนเสา , Safety Harness	
11. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	

12. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ จับเสาให้มั่นคง ปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบบ ปีนเสาให้สุด	หมวกนิรภัย, ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
13. จ่ายไฟด้านแรงสูง	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
14. ตรวจสอบแรงดัน ก่อนจ่ายไฟด้านแรงต่ำ	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , Voltage Dectector	
15. จ่ายไฟด้านแรงต่ำ	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
1. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง		
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือ ปฏิบัติงาน		
3. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการ ปฏิบัติงาน		

6.31 การเปลี่ยนล่อฟ้าแรงต่ำชำรุด

6.31.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6131	
		เอกสารหน้าที่		จาก 2	
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยนล่อฟ้าแรงต่ำชำรุด		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการเปลี่ยนล่อฟ้าแรงต่ำชำรุด					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
 Flowchart	1. ตรวจสอบและพิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับปีนเสา 3. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110 4. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน 5. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปีนเสาไฟฟ้า 6. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน 7. รื้อถอนล่อฟ้าแรงต่ำชำรุด 8. นำล่อฟ้าแรงต่ำชุดใหม่ขึ้นติดตั้ง 9. ตรวจสอบการต่อลงดินของชุดล่อฟ้า 10. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง 11. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ 12. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6110 				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6131	
		เอกสารหน้าที่		จาก 2	
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยนล่อฟ้าแรงต่ำชำรุด		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการเปลี่ยนล่อฟ้าแรงต่ำชำรุด					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
					
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : - ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าพนักงานช่าง กฟภ. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเชื่อมสายโดยวิธีไม่ดับไฟ - พนักงานช่างฮอทไลน์					
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน					
ข้อมูลเพิ่มเติม :					
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : - มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน - ตามมาตรฐานการพันของ กฟภ. SA1-015/32041 การผูกสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดกับลูกถ้วยก้านตรงแรงสูง - ตามมาตรฐานการพันของ กฟภ. SA2-015/51018 การผูกสายหุ้มฉนวนแรงสูงกับลูกถ้วยด้วยอลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน - ตามมาตรฐานการพันของ กฟภ. สายเปลือย					

6.31.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไร ได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
การเปลี่ยนล่อฟ้าแรงต่ำชำรุด					
1. ตรวจสอบและพิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับปีนเสา	-	-	-	-	-
3. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ	1. LT Switch อยู่ใกล้กัน	1. ปลดเฟสที่อยู่ริมด้านนอกก่อน
	2. LT Switch ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานดึงแรงเกินไป 2. ไม่นำไม้ชักฟิวส์ใส่ห้วง LT Switch 3. LT ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT 2. ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห้วงของ LT Switch 3. ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด 4. กันพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟฟ้าช็อต/ดูด	1. ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในตำแหน่งใกล้กับสายไฟ	เว้นระยะห่างตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด
5. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปีนเสาไฟฟ้า	-	-	-	-	-
6. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาปีนเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียบขาปีนเสาให้สุด
				1.3 รุเสาต้น	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน

			2. ตกลงจากกระเช้า	2.1 ไม่คล้องเกี่ยว 2.2 กระเช้าทรุด	2.1.1 คล้องเกี่ยวเชือกช่วยชีวิต 2.1.2 ตรวจสอบรถกระเช้า
7. รื้อถอนล่อฟ้าแรงต่ำชำรุด	อุปกรณ์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกจากที่สูง	1.ของตกจากที่สูง	เน้นย้ำการสวมใส่อุปกรณ์ PPE
8. นำล่อฟ้าแรงต่ำชุดใหม่ขึ้นติดตั้ง	อุปกรณ์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกจากที่สูง	1.ของตกจากที่สูง	เน้นย้ำการสวมใส่อุปกรณ์ PPE
9. ตรวจสอบการต่อลงดินของชุดล่อฟ้า	-	-	-	-	-
10. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-
11. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาปีนเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียบขาปีนเสาให้สุด
				1.3 รุเสาดัน	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน
12. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6110	1. LT Switch ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานสับแรงเกินไป 2. ไม่นำไม้ชักฟิวส์ใส่ห้วง LT Switch 3. LT ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการสับ LT Switch ตามที่ได้รับ การฝึกอบรม OJT 2. ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห้วงของ LT Switch 3. ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด 4. กันพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
	2. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ	1. LT Switch อยู่ใกล้กัน	1. สับเฟส B ก่อน

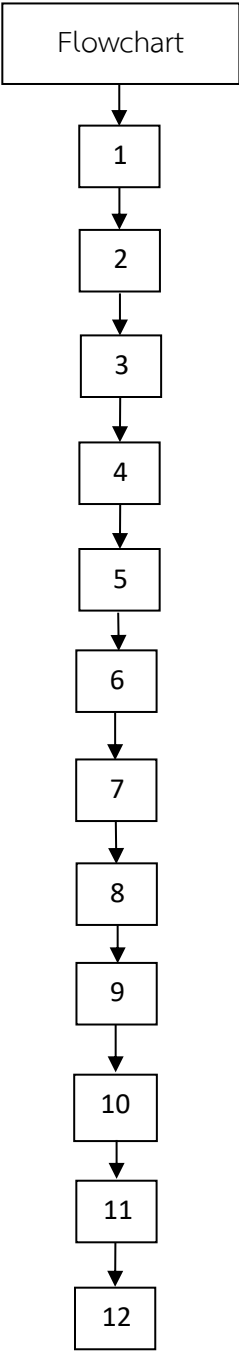
6.31.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนล่อฟ้าแรงต่ำชำรุด		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย , ป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT		
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงสูง , ไม้ชักฟิวส์ , อุปกรณ์ให้ส่องสว่างตอนกลางคืน	
ขณะปฏิบัติงาน		
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	
3. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110 โดยปลดเฟสที่อยู่ริมด้านนอกก่อน ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT และให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห่วงของ LT Switch และตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงต่ำ , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
4. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน โดยให้เว้นระยะห่างปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงต่ำ , รองเท้านิรภัย , Voltage Dectector	
5. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปืนเสาไฟฟ้า	-	
6. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าสู่จุดปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบโคนเสา/รอยร้าว สัตว์มีพิษ และจับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขาปืนเสาให้สุด และคล้องเกี่ยวเชือกช่วยชีวิต	หมวก , ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปืนเสา , Safety Harness	
7. รื้อถอนล่อฟ้าแรงต่ำชำรุด ให้ระวังของร่วงหล่นใส่ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	หมวก , ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปืนเสา , Safety Harness	
8. นำล่อฟ้าแรงต่ำชุดใหม่ขึ้นติดตั้ง	หมวก , ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปืนเสา , Safety Harness	
9. ตรวจสอบการต่อลงดินของชุดล่อฟ้า	-	

10. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	
11. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขาปีนเสาให้สุด	หมวก , ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
12. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6110 โดยไม้ชักฟิวส์ โดยสับเฟสที่อยู่ด้านในก่อน ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT และให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห่วงของ LT Switch และตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงต่ำ , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
1. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง		
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน		
3. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน		

6.32 การเปลี่ยน LT Switch

6.32.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6132				
		เอกสารหน้าที่		จาก	2		
		เริ่มใช้งานเมื่อ					
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00			
		ผู้ตรวจสอบ					
		ผู้ปรับปรุง					
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยน LT Switch		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง					
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการเปลี่ยน LT Switch							
ขั้นตอน		รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)					
Flowchart 		1. ตรวจสอบและพิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับปีนเสา 3. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110 4. ดำเนินการปลด Dropout Fuse Cutout สำหรับหม้อแปลง ตาม WI 6101 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน 6. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปีนเสาไฟฟ้า 7. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าจุดปฏิบัติงาน 8. ทำการต่อชุดช็อตกราวด์ระบบแรงต่ำ 9. รื้อถอน LT Switch ชำรุด 10. นำ LT Switch ชุดใหม่ขึ้นติดตั้ง 11. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง 12. รื้อถอนชุดช็อตกราวด์ระบบแรงต่ำ 13. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระแสเข้าเก็บ 14. ดำเนินการสับ Dropout Fuse Cutout สำหรับหม้อแปลง ตาม WI 6101 15. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 611 					

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6132	
		เอกสารหน้าที่		จาก 2	
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยน LT Switch		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการเปลี่ยน LT Switch					
ขั้นตอน 	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : - ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า					
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ต้องให้แน่ใจว่าก่อนที่จะทำการปลด-สับ Dropout Fuse Cutout ไม่มีโหลดในระบบจำหน่ายดังกล่าว					
ข้อมูลเพิ่มเติม :					
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : - มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน - ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. SA1-015/32041 การผูกสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดกับลูกถ้วยก้านตรงแรงสูง - ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. SA2-015/51018 การผูกสายหุ้มฉนวนแรงสูงกับลูกถ้วยด้วยอลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน - ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. สายเปลือย					

6.32.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไร ได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
การเปลี่ยน LT Switch					
1. ตรวจสอบและพิจารณาสภาพหน้า งานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับป็นเสา	-	-	-	-	-
3. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ	1. LT Switch อยู่ใกล้กัน	1. ปลดเฟสที่อยู่ริมด้านนอกก่อน
	2. LT Switch ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานดึงแรงเกินไป 2. ไม่นำไม้ชักฟิวส์ใส่ห้วง LT Switch 3. LT ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ใน การปลด LT Switch ตามที่ได้รับ การฝึกอบรม OJT 2. ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไป ในห้วงของ LT Switch 3. ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด 4. กันพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
4. ดำเนินการปลด Dropout Fuse Cutout สำหรับหม้อแปลงตาม WI 6101	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ จากการอาร์ก	1. ฉนวนไม้ชักฟิวส์เสื่อมสภาพ 2. ไม้ชักฟิวส์ค้ำพื้น	1. ตรวจสอบสภาพไม้ชักฟิวส์ให้ ปลอดภัยก่อนใช้งาน 2.1 ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ใน การปลดกระบอกฟิวส์ตามที่ได้รับ การฝึกอบรม OJT 2.2 ตรวจสอบระยะการปลดสับ และยืนในตำแหน่งที่มั่นคง

	2. กระบอกฟิวส์ ร่ว่ง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานดึงแรงเกินไป 2. กระบอกฟิวส์ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลดกระบอกฟิวส์ตามที่ได้รับ การฝึกอบรม OJT 2. ตรวจสอบสภาพกระบอกฟิวส์ ก่อนการปลด 3. กั้นพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการ ปฏิบัติงาน	ไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงาน	ไฟฟ้าช็อต/ดูด	1. ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในตำแหน่งใกล้ กับสายไฟ	เว้นระยะห่างตามมาตรฐานความ ปลอดภัยที่กำหนด
6. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนป็นเสาไฟฟ้า	-	-	-	-	-
7. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุด ปฏิบัติงาน	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาป็นเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียบขาป็นเสาให้สุด
				1.3 รุเสาต้น	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรู เสาในการป็น
			2. ตกจากกระเช้า	2.1 ไม่คล้องเกี่ยว 2.2 กระเช้าทรุด	2.1.1 คล้องเกี่ยวเชือกช่วยชีวิต 2.1.2 ตรวจสอบรถกระเช้า
8. ทำการต่อชุดข้อต่อกราวด์ระบบแรงต่ำ	-	-	-	-	-
9. รื้อถอน LT Switch ชำรุด	อุปกรณ์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกจากที่สูง	1. ของตกจากที่สูง	เน้นย้ำการสวมใส่อุปกรณ์ PPE
10. นำ LT Switch ชุดใหม่ขึ้นติดตั้ง	อุปกรณ์	ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ตกจากที่สูง	1. ของตกจากที่สูง	เน้นย้ำการสวมใส่อุปกรณ์ PPE
11. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-
12. รื้อถอนชุดข้อต่อกราวด์ระบบแรงต่ำ	-	-	-	-	-
13. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ	ที่สูง	ผู้ปฏิบัติงาน	1. ลื่น/ตกเสา	1.1 จับเสาไม่มั่นคง	1.1.1 จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย
				1.2 เสียบขาป็นเสาเหมาะสม	1.2.1 เสียบขาป็นเสาให้สุด
				1.3 รุเสาต้น	1.3.1 ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรู เสาในการป็น

14. ดำเนินการสับ Dropout Fuse Cutout สำหรับหม้อแปลง ตาม WI 6101	1. ระเบิดอกฟิวส์ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ยกไม้ชักฟิวส์ไม่ถูกวิธี	1. ขณะใส่ระเบิดอกฟิวส์ให้ใส่ในหัวไม้ชักฟิวส์ในแนวตั้ง
		2. ประชาชน		2. ระเบิดอกฟิวส์ชำรุด	2. ขณะยกระเบิดอกฟิวส์แขวนที่ฐาน Dropout Fuse Cutout ต้องวางให้ลงล็อกของฐานล่าง
		3. ยานพาหนะ		3. วางฟิวส์ไม่ลงล็อกที่ฐาน	3. กั้นพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
	2. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟจากการอาร์ก	1. ฉนวนไม้ชักฟิวส์เสื่อมสภาพ	1. ตรวจสอบสภาพไม้ชักฟิวส์ให้ปลอดภัยก่อนใช้งาน
				2. ใช้แรงสับมากหรือน้อยเกินไป	2.1 ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการสับระเบิดอกฟิวส์ตามที่ได้รับ การฝึกอบรม OJT
					2.2 ตรวจสอบระยะการปลดสับและยืนในตำแหน่งที่มั่นคง
15. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6110	1. LT Switch ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานสับแรงเกินไป 2. ไม้ชักฟิวส์ใส่ห้วง LT Switch 3. LT ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการสับ LT Switch ตามที่ได้รับ การฝึกอบรม OJT 2. ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห้วงของ LT Switch 3. ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด 4. กั้นพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
	2. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ	1. LT Switch อยู่ใกล้กัน	1. สับเฟส B ก่อน

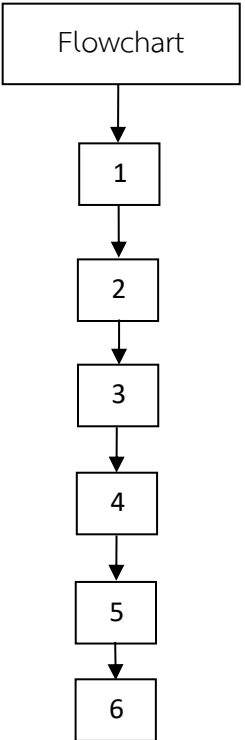
6.32.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยน LT Switch		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบเช็คยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย , ป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT		
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงสูง , ไม้ชักฟิวส์ , อุปกรณ์ให้ส่องสว่างตอนกลางคืน	
ขณะปฏิบัติงาน		
1. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	
3. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110 โดยปลดเฟสที่อยู่ริมด้านนอกก่อน ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT และให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห่วงของ LT Switchและตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงต่ำ , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
4. ดำเนินการปลด Dropout Fuse Cutout สำหรับหม้อแปลง ตาม WI 6101	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน โดยให้เว้นระยะห่างปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , Voltage Dectector	
6. ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนปีนเสาไฟฟ้า	-	
7. ขึ้นเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเข้าจุดปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบโคนเสา/รอยร้าว สัตว์มีพิษ และจับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีนเสียบขาปีนเสาให้สุด และคล้องเกี่ยวเชือกช่วยชีวิต	หมวก , ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
8. ทำการต่อชุดข้อต่อกราวด์ระบบแรงต่ำ	หมวก , ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	

9. รื้อถอน LT Switch ชำรุด ให้ระวังของร่วงหล่นใส่ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง	หมวก , ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
10. นำ LT Switch ชุดใหม่ขึ้นติดตั้ง	หมวก , ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
11. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	
12. รื้อถอนชุดข้อต่อกราวด์ระบบแรงต่ำ	หมวก , ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
13. ลงจากเสาไฟฟ้า/บังคับกระเช้าเก็บ จับเสาให้มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบรูเสา/เปลี่ยนรูเสาในการปีน เสียบขาปีนเสาให้สุด	หมวก , ถุงมือปีนเสา , รองเท้านิรภัย , ขาปีนเสา , Safety Harness	
14. ดำเนินการสับ Dropout Fuse Cutout สำหรับหม้อแปลง ตาม WI 6101	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงสูง , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
15. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6110 โดยไม้ชักฟิวส์ โดยสับเฟสที่อยู่ด้านในก่อน ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT และให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห่วงของ LT Switch และตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงต่ำ , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
1. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง		
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน		
3. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน		

6.33 การเปลี่ยน Fuse แรงต่ำ

6.33.1.) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่ WI1-SOH3-S03-6133	
		เอกสารหน้าที่	จาก 2
		เริ่มใช้งานเมื่อ	
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ	ครั้งที่ 00
		ผู้ตรวจสอบ	
		ผู้ปรับปรุง	
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยน Fuse แรงต่ำ		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการเปลี่ยน Fuse แรงต่ำ			
ขั้นตอน 	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ) 1. ตรวจสอบและพิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับป็นเสา 3. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110 4. เปลี่ยน Fuse แรงต่ำ ที่ชำรุด 5. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง 6. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6110 		
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า			
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ก่อนดำเนินการจ่ายไฟให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงต่ำ - ต้องให้แน่ใจว่าก่อนที่จะทำการปลด-สับ Dropout Fuse Cutout ไม่มีโหลดในระบบจำหน่ายดังกล่าว			
ข้อมูลเพิ่มเติม :			

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6133		
		เอกสารหน้าที่		จาก	2
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่	00
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยน Fuse แรงต่ำ		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : -เพื่อการเปลี่ยน Fuse แรงต่ำ					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : - มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน - ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. SA1-015/32041 การผูกสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด กับลูกถ้วยก้านตรงแรงสูง - ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. SA2-015/51018 การผูกสายหุ้มฉนวนแรงสูงกับลูกถ้วย ด้วยอลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน - ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. สายเปลือย					

6.33.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับ อันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
การเปลี่ยน Fuse แรงต่ำ					
1. ตรวจสอบและพิจารณาสภาพหน้า งานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE สำหรับป็นเสา	-	-	-	-	-
3. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ	1. LT Switch อยู่ใกล้กัน	1. ปลดเฟสที่อยู่ริมด้านนอกก่อน
	2. LT Switch ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานดึงแรงเกินไป 2. ไม่นำไม้ชักฟิวส์ใส่ห้วง LT Switch 3. LT ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการ ปลด LT Switch ตามที่ได้รับการ ฝึกอบรม OJT 2. ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปใน ห้วงของ LT Switch 3. ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด 4. กั้นพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
4. เปลี่ยน Fuse แรงต่ำ ที่ชำรุด	ยานพาหนะ	ผู้ปฏิบัติงาน	รถชน	ไม่ได้ตั้งกรวยและป้ายเตือน บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน	กั้นพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้กรวย และป้ายเตือนอันตราย
5. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-

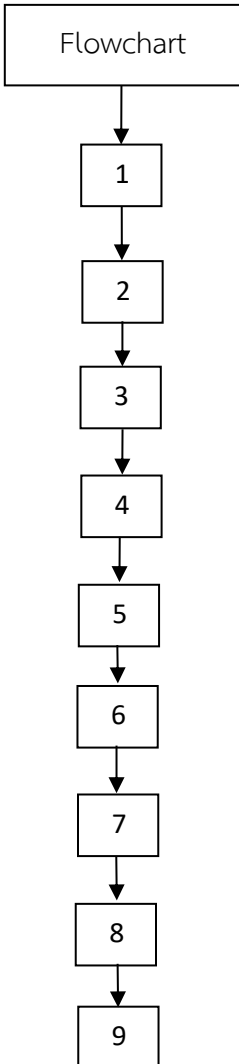
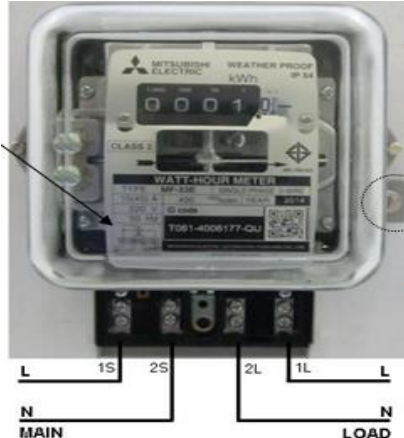
6. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6110	1. LT Switch ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานสับแรงเกินไป 2. ไม่นำไม้ชักฟิวส์ใส่ห้วง LT Switch 3. LT ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการสับ LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT 2. ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห้วงของ LT Switch 3. ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด 4. กั้นพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
	2. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ	1. LT Switch อยู่ใกล้กัน	1. สับเฟส B ก่อน

 
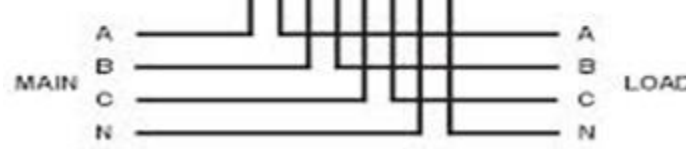
6.33.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยน Fuse แรงต่ำ		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบแผนงานและวิธีปฏิบัติงานก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิธีปฏิบัติงาน	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย , ป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT		
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงสูง , ไม้ชักฟิวส์ , อุปกรณ์ให้แสงสว่างตอนกลางคืน	
ขณะปฏิบัติงาน		
6. พิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	
7. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	
8. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110 โดยปลดเฟสที่อยู่ริมด้านนอกก่อน ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT และให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห่วงของ LT Switch และตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงต่ำ , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
9. เปลี่ยน Fuse แรงต่ำที่ชำรุด	หมวกนิรภัย, ถุงมือปืนเสา , รองเท้านิรภัย	
10. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	
11. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6110 โดยไม้ชักฟิวส์ โดยสับเฟสที่อยู่ด้านในก่อน ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT และให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห่วงของ LT Switch และตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงต่ำ , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
12. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง		
13. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน		
14. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน		

6.34 การเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด

6.34.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่	WI1-SOH3-S03-6134			
		เอกสารหน้าที่		จาก	3	
		เริ่มใช้งานเมื่อ				
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00		
		ผู้ตรวจสอบ				
		ผู้ปรับปรุง				
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด		กลุ่มงานหลัก : แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง				
วัตถุประสงค์และขอบเขต : - เพื่อการเปลี่ยน มิเตอร์ชำรุด 1 เฟส 2 สาย - เพื่อการเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด 3 เฟส 4 สาย						
ขั้นตอน		รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
Flowchart 		ขั้นตอนเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด 1 เฟส 2 สาย 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไฟปลดโหลดทั้งหมดแล้วเท่านั้น 2. ตรวจสอบจุดเสี่ยงและพิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 3. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE หน้ากากป้องกันอันตราย และสวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ 4. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110 5. ทำสัญลักษณ์บ่งบอกเฟส 6. เปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด 1 เฟส 2 สาย 7. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง 8. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6110 9. แจ้งผู้ใช้ไฟ เพื่อทำการทดลองจ่ายไฟ และวัดแรงดัน 				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6134	
		เอกสารหน้าที่		จาก 3	
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : - เพื่อการเปลี่ยน มิเตอร์ชำรุด 1 เฟส 2 สาย - เพื่อการเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด 3 เฟส 4 สาย					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
Flowchart  <pre> graph TD FC[Flowchart] --> 1[1] 1 --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4[4] 4 --> 5[5] 5 --> 6[6] 6 --> 7[7] 7 --> 8[8] 8 --> 9[9] </pre>	ขั้นตอนเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด 3 เฟส 4 สาย 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไฟปลดโหลดทั้งหมดแล้วเท่านั้น 2. ตรวจสอบจุดเสี่ยงและพิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน 3. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE หน้ากากป้องกันอันตราย และสวมถุงมือยาง ประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ 4. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110 5. ทำสัญลักษณ์บ่งบอกเฟส 6. เปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด 3 เฟส 4 สาย 7. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง 8. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6110 9. แจ้งผู้ใช้ไฟ เพื่อทำการทดลองจ่ายไฟ และวัดแรงดัน  				

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	เอกสารเลขที่		WI1-SOH3-S03-6134	
		เอกสารหน้าที่		จาก 3	
		เริ่มใช้งานเมื่อ			
		ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ		ครั้งที่ 00	
		ผู้ตรวจสอบ			
		ผู้ปรับปรุง			
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: การเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด		กลุ่มงานหลัก : แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
วัตถุประสงค์และขอบเขต : - เพื่อการเปลี่ยน มิเตอร์ชำรุด 1 เฟส 2 สาย - เพื่อการเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด 3 เฟส 4 สาย					
ขั้นตอน	รายละเอียด (พร้อมรูปภาพประกอบที่สำคัญ)				
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน : ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า					
ข้อควรระวัง : - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงาน - ก่อนดำเนินการจ่ายไฟให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงต่ำต้องให้แน่ใจว่าก่อนที่จะทำการปลด-สับ Dropout Fuse Cutout ไม่มีโหลดในระบบจำหน่ายดังกล่าว					
ข้อมูลเพิ่มเติม :					
มาตรฐานหรือเอกสารอ้างอิง : - มาตรฐานขั้นต่ำของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน - ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. SA1-015/32041 การผูกสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดกับลูกถ้วยก้านตรงแรงสูง - ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. SA2-015/51018 การผูกสายหุ้มฉนวนแรงสูงกับลูกถ้วยด้วยอลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน - ตามมาตรฐานการพันของ กฟผ. สายเปลือย					

6.34.2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)

การเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Sequences of Basic Job Step)	แหล่งอันตราย	ใคร/อะไรได้รับอันตราย	ลักษณะอันตราย	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	มาตรการควบคุม/ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
ขั้นตอนเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด 1 เฟส สาย					
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไฟปลด โหลดทั้งหมดแล้วเท่านั้น	-	-	-	-	-
2. ตรวจสอบจุดเสี่ยงและพิจารณาสภาพ หน้างานในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
3. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE หน้ากากป้องกันอันตราย และสวม ถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	-	-	-	-	-
4. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110	1. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ	1. LT Switch อยู่ใกล้ กัน	1. ปลดเฟสที่อยู่ริมด้านนอก ก่อน
	2. LT Switch ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานดึงแรง เกินไป 2. ไม่นำไม้ชักฟิวส์ใส่ ห้วง LT Switch 3. LT ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ใน การปลด LT Switch ตามที่ ได้รับการฝึกอบรม OJT 2. ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้า ไปในห้วงของ LT Switch 3. ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด 4. กันพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
5. ทำสัญลักษณ์บ่งบอกเฟส	-	-	-	-	-

6. เปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด 1 เฟส 2 สาย	-	-	-	-	-
7. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	-	-	-	-
8. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6110	1. LT Switch ร่วง	1. ผู้ปฏิบัติงาน 2. ประชาชน 3. ยานพาหนะ	1. วัสดุตกจากที่สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานสับแรงเกินไป 2. ไม่นำไม้ชักฟิวส์ใส่ห้วง LT Switch 3. LT ชำรุด	1. ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการสับ LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT 2. ให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห้วงของ LT Switch 3. ตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด 4. กั้นพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
	2. ไฟฟ้า	1. ผู้ปฏิบัติงาน	1. ถูกประกายไฟ	1. LT Switch อยู่ใกล้กัน	1. สับเฟส B ก่อน
9. แจ้งผู้ใช้ไฟ เพื่อทำการทดลองจ่ายไฟและวัดแรงดัน	-	-	-	-	-

6.34.3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (SSOP)		
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	เครื่องมือ,อุปกรณ์ป้องกันภัย, PPE	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด		
ก่อนปฏิบัติงาน (Before)		
1. ตรวจสอบยานพาหนะและวิทยุสื่อสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง	วิทยุสื่อสาร	EA3-F01-5803
2. กั้นพื้นที่การปฏิบัติงาน	กรวย , ป้ายเตือนอันตราย	
3. มีการชี้แจงวางแผนการปฏิบัติงาน และทำ KYT		
4. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดขณะปฏิบัติงาน	หมวกนิรภัย, ถุงมือป็นเส้า , รองเท้านิรภัย	FM1-SOH1-S04-6101
5. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้พร้อม	ถุงมือยางและถุงมือหนังแรงสูง , ไม้ชักฟิวส์ , อุปกรณ์ให้ส่องสว่างตอนกลางคืน	
ขณะปฏิบัติงาน		
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไฟปลดโหลดทั้งหมดแล้วเท่านั้น	-	
2. ตรวจสอบจุดเสี่ยงและพิจารณาสภาพหน้างานในการปฏิบัติงาน	-	
3. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE หน้ากากป้องกันอันตราย และสวมถุงมือยางประกอบถุงมือหนังแรงต่ำ	หมวกนิรภัย, หน้ากากป้องกันอันตราย , ถุงมือยางและหนังแรงต่ำ , รองเท้านิรภัย	
4. ดำเนินการปลด LT Switch ตาม WI 6110 โดยปลดเฟสที่อยู่ริมด้านนอกก่อน ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT และให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห่วงของ LT Switch และตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงต่ำ , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	
5. ทำสัญลักษณ์บ่งบอกเฟส	หมวกนิรภัย, หน้ากากป้องกันอันตราย , ถุงมือป็นเส้า , รองเท้านิรภัย , เทปสี	
6. เปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด 1 เฟส 2 สาย หรือ 3 เฟส 4 สาย	หมวก , ถุงมือป็นเส้า , รองเท้านิรภัย	
7. ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง	-	
8. ดำเนินการสับ LT Switch ตาม WI 6110 โดยไม้ชักฟิวส์ โดยสับเฟสที่อยู่ด้านในก่อน ผู้ปฏิบัติงานใช้ไม้ชักฟิวส์ในการปลด LT Switch ตามที่ได้รับการฝึกอบรม OJT และให้นำหัวไม้ชักฟิวส์สอดเข้าไปในห่วงของ LT Switch และตรวจสอบสภาพ LT Switch ก่อนการปลด	หมวกนิรภัย, ถุงมือยางและหนังแรงต่ำ , รองเท้านิรภัย , ไม้ชักฟิวส์	

9. แจ้งผู้ใช้ไฟ เพื่อทำการทดลองจ่ายไฟ และวัดแรงดัน	หมวก , ถุงมือยางและหนังแรงต่ำ , รองเท้านิรภัย , Volt Amp Meter Clamp-on	
ภายหลังปฏิบัติงาน (After)		
1. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถอดถุงมือหนังและถุงมือยางแรงสูง		
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือปฏิบัติงาน		
3. จัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน		

7. เอกสารสนับสนุน (Supporting Document)

7.1 แบบอุปกรณ์แจ้งเตือนในการปฏิบัติงานบนถนนหรือไหล่ทาง (กรวย) (แบบเลขที่ SB1-015/56001)

7.2 แบบการติดตั้งกรวย สัญญาณไฟกระพริบ และป้ายแจ้งเตือนการปฏิบัติงานบนถนนหรือไหล่ทาง (เขตในเมือง) (แบบเลขที่ SB1-015/56002)

7.3 แบบการติดตั้งกรวย สัญญาณไฟกระพริบ และป้ายแจ้งเตือนการปฏิบัติงานบนถนนหรือไหล่ทาง (เขตนอกเมือง) (แบบเลขที่ SB1-015/56003)

7.4 แบบรายละเอียดอุปกรณ์แจ้งเตือนในการปฏิบัติงานบนถนนหรือไหล่ทาง (แบบเลขที่ SB-015/56004)

7.5 แบบรายละเอียดโครงสร้างเสาต้นขึ้นหัวสายเคเบิลใต้น้ำ 22 kV., 33 kV. เสาคู่ต้นสุดท้าย (แบบเลขที่ SA1-015/53007)

7.6 แบบรายละเอียดการจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย (แบบเลขที่ SA2-015/52014)

7.7 การเขียนคู่มือปฏิบัติงานบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน และเคเบิลใต้น้ำ ของ กบร. (สิงหาคม 2559)

7.8 แบบฟอร์มการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ (แบบฟอร์มหมายเลข F01-SOH3-S04-6103)

ภาคผนวก



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ พ.ก) 81 /2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

เพื่อให้ระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. เป็นไปตามกลยุทธ์บริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Safety Excellence มุ่งสู่ Safety Performance ที่เป็นเลิศ รวมทั้งให้ กฟภ. มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยที่สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และพนักงาน ลูกจ้าง และคนงานมีวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) สำหรับศึกษาและใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ดังนี้

1 คณะกรรมการจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) ดังนี้

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1) อส.วก | เป็น ประธานกรรมการ |
| 2) อฝ.บส. | เป็น รองประธานกรรมการ |
| 3) อก.ปภ. | เป็น กรรมการ |
| 4) ทผ.ปอ.กvw.(น.1) | เป็น กรรมการ |
| 5) ทผ.ปอ.กvw.(น.2) | เป็น กรรมการ |
| 6) ทผ.ปอ.กvw.(น.3) | เป็น กรรมการ |
| 7) ทผ.ปอ.กvw.(ฉ.1) | เป็น กรรมการ |
| 8) ทผ.ปอ.กvw.(ฉ.2) | เป็น กรรมการ |
| 9) ทผ.ปอ.กvw.(ฉ.3) | เป็น กรรมการ |
| 10) ทผ.ปอ.กvw.(ก.1) | เป็น กรรมการ |
| 11) ทผ.ปอ.กvw.(ก.2) | เป็น กรรมการ |
| 12) ทผ.ปอ.กvw.(ก.3) | เป็น กรรมการ |
| 13) ทผ.ปอ.กvw.(ต.1) | เป็น กรรมการ |
| 14) ทผ.ปอ.กvw.(ต.2) | เป็น กรรมการ |

15) ทผ...

-2-

- 15) ฬผ.ปอ.กาว.(ต.3) เป็น กรรมการ
 16) ฬผ.ตภ.กปภ. เป็น กรรมการและเลขานุการ
 17) วศก.6 ผตภ.กปภ. (นายอรรคเดช ถิ่นวิมล) เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฯ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) วางระบบพิจารณากำหนดรูปแบบวิธีการจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)
- 2) กำหนดกลุ่มงานที่จะนำมาจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)
- 3) พิจารณากลับการรองการจัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) ในกลุ่มงานต่างๆ
- 4) ประสานงานและติดตามการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) ของ กฟภ. สัมฤทธิ์ผล
- 5) สามารถเชิญบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมพิจารณาหารือให้ข้อมูลหรือชี้แจงได้ตามความเหมาะสม

2 คณะทำงานจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) กลุ่มงานก่อสร้าง ดังนี้

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------|---------------------------|
| 1) นายภาคย์ เทพวัลย์ | อก.ปภ. | ผบส. | เป็น ประธานคณะทำงาน |
| 2) นายนาวี อิมภรณ์ | รภ.กฟ.1 | ผกร. | เป็น คณะทำงาน |
| 3) นายศิริ เครือวงศ์ | ชผ.กร. | กคค.ผวบ.(น.1) | เป็น คณะทำงาน |
| 4) นายประจวบ ทิพย์อนันต์สกุล | ชผ.กส. | กฟจ.มส. | เป็น คณะทำงาน |
| 5) นายยุทธศักดิ์ โลมาอินทร์ | พชง.7 | ผปอ.กาว.(อ.1) | เป็น คณะทำงาน |
| 6) นายศราวุธ พาอ่อน | วศก.7 | ผกส.กฟจ.อด2(นิตโย) | เป็น คณะทำงาน |
| 7) นายมนตรี มุ่งดี | ชผ.กร. | กคค.(ก.1) | เป็น คณะทำงาน |
| 8) นายสุทัศน์ เจริญก่อบุญมา | พชง.6 | ผกป.กฟส.อ.นล. | เป็น คณะทำงาน |
| 9) นายอนุสรณ์ สุกุลอินทร์ | วศก.5 | ผกร.กคค.(ต.1) | เป็น คณะทำงาน |
| 10) นายพัชรชัย พิชร์วีระรัชต์ | ชผ.กส. | กฟจ.พบ. | เป็น คณะทำงาน |
| 11) นายอิทธิ เตือนเจริญ | นทท.4 | ผตภ.กปภ. | เป็น คณะทำงานและเลขานุการ |

คณะทำงาน...

-3-

คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) สำรวจ รวบรวมงานในกลุ่มงานก่อสร้าง เพื่อจัดทำบัญชีงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
- 2) พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง เพื่อจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ตามรูปแบบวิธีการจัดทำ WI ของ กฟผ. โดยพิจารณาตามงานในบัญชีงานที่สำรวจในข้อที่ 1
- 3) นำเสนอวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) กลุ่มงานก่อสร้างให้คณะกรรมการจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) พิจารณาเพื่อเผยแพร่ใช้งานต่อไป
- 4) ดำเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

3 คณะทำงานจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) กลุ่มงานแก่กระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง ดังนี้

- | | | | |
|-------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1) นายสมถวิล | แสนชมพู | รท.ปท. กปท. | เป็น ประธานคณะกรรมการ |
| 2) นายวัฒนรัฐ | อ่อนหยับ | วศก.9 ศสพ. | เป็น คณะทำงาน |
| 3) นายเชิดศักดิ์ | เนียบอยู่ | วศก.5 ผคพ.กปท.ฟปบ.(น.2) | เป็น คณะทำงาน |
| 4) นายไพศาล | เสนะจำนงค์ | พชง.7 ผปบ.กฟจ.พจ. | เป็น คณะทำงาน |
| 5) นายทรงพล | ยอดสุบัน | ทผ.ตบ. กบช.ฟปบ.(อ.2) | เป็น คณะทำงาน |
| 6) นายเวชยันต์ | สินแสง | ชผ.ปบ. กฟจ.มค. | เป็น คณะทำงาน |
| 7) นายสัมพันธ์ | เมฆทัต | ผจก. กฟย.อนญ. | เป็น คณะทำงาน |
| 8) นายสุกิจ | ทองใบ | วศก.6 ผคพ.กปท.(ก.2) | เป็น คณะทำงาน |
| 9) น.ส.ปรายปวิทย์ | จันทร์वास | วศก.6 ผตบ.กบช.ฟปบ.(ด.2) | เป็น คณะทำงาน |
| 10) นายสิทธิโชค | ระรวยทรง | ชผ.ปบ. กฟจ.กบ | เป็น คณะทำงาน |
| 11) นายอรรคเดช | ถิ่นวิมล | วศก.6 ผตบ.กปท. | เป็น คณะทำงานและเลขานุการ |

คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) สำรวจ รวบรวมงานในกลุ่มงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อจัดทำบัญชีงานเกี่ยวกับงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- 2) พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการงานเกี่ยวกับงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ตามรูปแบบวิธีการจัดทำ WI ของ กฟผ. โดยพิจารณาตามงานในบัญชีงานที่สำรวจในข้อที่ 1
- 3) นำเสนอวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) กลุ่มงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องให้คณะกรรมการจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) พิจารณาเพื่อเผยแพร่ใช้งานต่อไป
- 4) ดำเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

4 คณะทำงาน...

-4-

4 คณะทำงานจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) กลุ่มงานซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1) นายอาทิตย์ เสรีกุล | รท.ปภ. กปภ. | เป็น ประธานคณะทำงาน |
| 2) นายอานนท์ รอดรักษา | ชก.บร. กบร | เป็น คณะทำงาน |
| 3) นายอัมพร ตระกูลใจดี | ผชน.9 กบข.ฟปบ.(น.3) | เป็น คณะทำงาน |
| 4) ว่าที่ร้อยตรีอุดมพร ทวีการไธ | ชผ.ปบ กฟจ.อน. | เป็น คณะทำงาน |
| 5) นายประกิจ สุขดี | ทผ.ตบ กบข.ฟปบ.(ฉ.3) | เป็น คณะทำงาน |
| 6) นายชัยชัย นุใจกอง | ทผ.กป. กฟส.จร.(ฉ.3) | เป็น คณะทำงาน |
| 7) นายณัฏฐ์ เขาวรักษ์ | ทผ.ตบ. กบข.(ก.3) | เป็น คณะทำงาน |
| 8) นายนรุตมชัย เกษมณี | ทผ.กป. กฟส.อ.สพน. | เป็น คณะทำงาน |
| 9) นายอมร จำรัส | นทน.8 กปภ. | เป็น คณะทำงาน |
| 10) นายประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์ | ชผ.ปบ. กฟอ.หญ. | เป็น คณะทำงาน |
| 11) นายเขมชาติ อรุณกิจจานง | วศก.5 ผตบ.กบข.ฟปบ.(ต.3) | เป็น คณะทำงาน |
| 12) นายศุภวัฒน์ ศรีผางค์ | วศก.4 ผวก.กปภ. | เป็น คณะทำงานและเลขานุการ |

คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) สำรวจ รวบรวมงานในกลุ่มงานซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อจัดทำบัญชีงานเกี่ยวกับงานซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- 2) พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการงานเกี่ยวกับงานซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ตามรูปแบบวิธีการจัดทำ WI ของ กฟภ. โดยพิจารณาตามงานในบัญชีงานที่สำรวจในข้อที่ 1
- 3) นำเสนอวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) กลุ่มงานซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้คณะกรรมการจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) พิจารณาเพื่อเผยแพร่ใช้งานต่อไป
- 4) ดำเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

5 คณะทำงานจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) กลุ่มงานฮอตไลน์ ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|------------------|---------------------|
| 1) นายไพโรจน์ ศรีสุภาพ | นบท.9 กปภ. | เป็น ประธานคณะทำงาน |
| 2) นายธกรกฤษ ภู่อันชัย | นบท.9 กฝช. | เป็น คณะทำงาน |
| 3) นายกรวิทย์ เส้นแก้วใส | ทผ.วภ. กปภ | เป็น คณะทำงาน |
| 4) นายทองสุข ตั้งจิตรตรง | ทผ.อช. กฝช. | เป็น คณะทำงาน |
| 5) นายเศกสรร ทักมี | ชผ.อช. กฝช. | เป็น คณะทำงาน |
| 6) นายปิยชาติ จันแดง | ทผ.ปช. กบข.(น.3) | เป็น คณะทำงาน |
| 7) นายบัณฑิตศักดิ์ ศึกษา | ทผ.ปช. กบข.(ฉ.2) | เป็น คณะทำงาน |
| 8) นายสมควร สุจิตต่อมพันธ์ | ทผ.ปช. กบข.(ก.1) | เป็น คณะทำงาน |

9) นายณรงค์ศักดิ์...

-5-

 
- 9) นายณรงค์ศักดิ์ จุลจรรูญ หน.ปอ. กบข.(ต.2) เป็น คณะทำงาน
 10) นายฉานเมธ กลาสี พชง.4 ผดภ.กปภ. เป็น คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) สำรวจ รวบรวมงานในกลุ่มงานงานหอโหล่น เพื่อจัดทำบัญชีงานเกี่ยวกับงานหอโหล่น
- 2) พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง ขั้นตอนหรือกระบวนการเกี่ยวกับงานหอโหล่นเพื่อจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ตามรูปแบบวิธีการจัดทำ WI ของ กพภ. โดยพิจารณาตามงานในบัญชีงานที่สำรวจในข้อที่ 1
- 3) นำเสนอวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) กลุ่มงานหอโหล่นให้ คณะกรรมการจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) พิจารณาเพื่อเผยแพร่ใช้งานต่อไป
- 4) ดำเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖/ กุมภาพันธ์ 2561



(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สำนักการผู้ว่าการ
ประจำสำนักผู้ว่าการ
เลขที่รับ 552
วันที่ 19 ก.พ. 2561

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
เลขที่รับ 494
วันที่ 12 ก.พ. 2561

ผู้ว่าการ
วันที่ 11.35
เลขที่รับ 1082

สำนักผู้ว่าการ
เลขที่รับ 742 วันที่ 14/2/18

จาก กปภ.

ถึง ผบส.

เลขที่ กปภ.(ตภ.) 142 /2561

วันที่ - 9 ก.พ. 2561

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)

เรียน อ.บส. ผ่าน ร.บส. (คุณชลันตรา) 12 ก.พ. 2561

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ รพภ.(อ) รักษาการแทน ผวก. ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่องขออนุมัติระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA Safety Management System : PEA-SMS) (เอกสารแนบ 1) กำหนดให้ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ กฟภ. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยลดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานให้น้อยลงหรือหมดไป รวมทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศด้านความปลอดภัยในการทำงานของ กฟภ. เพื่อยกระดับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกลยุทธ์บริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Safety Excellence มุ่งสู่ Safety Performance ที่เป็นเลิศ

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มกราคม 2554 หมวด 2 การบริหาร การจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มาตรา 14 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน (เอกสารแนบ 2)

2.2 ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 3 ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบกิจการ และตามข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อควบคุมมิให้มีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน (เอกสารแนบ 3)

2.3 ตามข้อกำหนดของระบบ PEA-SMS มาตรฐานที่ 3 การพัฒนางานด้านความปลอดภัย และการนำระบบการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยมาใช้งาน ส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำและควบคุมเอกสารด้านความปลอดภัย ข้อที่ 3.5 มีการจัดทำ/ทบทวน หรือนำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ที่หน่วยงานรับผิดชอบครบทุกงาน และข้อที่ 3.6 มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) ที่ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อแจกให้กับพนักงาน ลูกจ้าง และคนงานที่จะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน (เอกสารแนบ 4)

2.4 จากการประชุม...

- 2 -

2.4 จากการประชุมสรุปค่าดัชนีการประสพอุบัติเหตุ (vDI) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 โดยมีผู้แทนจาก ผปอ.กาว. ทั้ง 12 เขต และส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง กปภ. ได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS) ที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มงานที่ต้องดำเนินการจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ออกเป็น 16 กลุ่มงาน ดังนี้

1. งานก่อสร้าง
2. งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
3. งานซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
4. งานฮอทไลน์
5. งานหม้อแปลง
6. งานพัสดุ
7. งานตัดต้นไม้
8. งานสายสื่อสาร
9. งานมิเตอร์
10. งานเคเบิลใต้ดิน
11. งานสถานี
12. งานโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต
13. งานทดสอบอุปกรณ์
14. งานโรงซ่อมบำรุง
15. การใช้อยานพาหนะ
16. งานอื่นๆ

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นได้พิจารณาดำเนินการจัดทำ WI กลุ่มงานลำดับที่ 1 – 4 ก่อน เนื่องจากกลุ่มงานดังกล่าวมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยแต่งตั้งคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ

2.5 ตามหนังสือ กปภ. เลขที่ กปภ.(ตภ) 99/2561 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรื่องขอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) โดยกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ แจ้งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดตั้งเป็นคณะทำงานฯ โดยทุกหน่วยงานได้แจ้งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญให้ กปภ. ครบถ้วนแล้ว (เอกสารแนบ 5)

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว กปภ. พิจารณาแล้วเพื่อให้ระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยที่สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้าง และคนงานมีวิธีการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยสำหรับศึกษาและใช้ประกอบการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) ดังต่อไปนี้

1) อส.วค...

- 3 -

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1) อส.วก. | เป็น ประธานกรรมการ |
| 2) อฝ.บส. | เป็น รองประธานกรรมการ |
| 3) อก.ปภ. | เป็น กรรมการ |
| 4) ทผ.ปอ.กาว.(น.1) | เป็น กรรมการ |
| 5) ทผ.ปอ.กาว.(น.2) | เป็น กรรมการ |
| 6) ทผ.ปอ.กาว.(น.3) | เป็น กรรมการ |
| 7) ทผ.ปอ.กาว.(ฉ.1) | เป็น กรรมการ |
| 8) ทผ.ปอ.กาว.(ฉ.2) | เป็น กรรมการ |
| 9) ทผ.ปอ.กาว.(ฉ.3) | เป็น กรรมการ |
| 10) ทผ.ปอ.กาว.(ก.1) | เป็น กรรมการ |
| 11) ทผ.ปอ.กาว.(ก.2) | เป็น กรรมการ |
| 12) ทผ.ปอ.กาว.(ก.3) | เป็น กรรมการ |
| 13) ทผ.ปอ.กาว.(ต.1) | เป็น กรรมการ |
| 14) ทผ.ปอ.กาว.(ต.2) | เป็น กรรมการ |
| 15) ทผ.ปอ.กาว.(ต.3) | เป็น กรรมการ |
| 16) ทผ.ต.ก.ปภ. | เป็น กรรมการและเลขานุการ |
- 17) วศ.ก.6 ผต.ก.ปภ. (นายอรรถเดช ถิ่นวิมล) เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
- 1) วางระบบ พิจารณากำหนดรูปแบบวิธีการจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)
 - 2) กำหนดกลุ่มงานที่จะนำมาจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP)
 - 3) พิจารณากลับการตรวจการกระทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) ในกลุ่มงานต่างๆ
 - 4) ประสานงานและติดตามการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) ของ กฟผ. สัมฤทธิ์ผล
 - 5) สามารถเชิญบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมพิจารณาหารือให้ข้อมูลหรือชี้แจงได้ตามความเหมาะสม
- 3.2 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) กลุ่มงาน

ก่อสร้าง

- | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1) นายภาคย์ เทพวัลย์ | อก.ปภ. ฝบส. | เป็น ประธานคณะทำงาน |
| 2) นายนาวิ ธิมากรณ์ | รท.กฟ.1 ฝกร. | เป็น คณะทำงาน |
| 3) นายศิริ เครือวงศ์ | ชม.กร. กกค.ฝวบ.(น.1) | เป็น คณะทำงาน |
| 4) นายประจวบ ทิพย์อนันต์สกุล | ชม.กส. กฟจ.มส. | เป็น คณะทำงาน |
- 5) นาย...

- 4 -

- 5) นายยุทธศักดิ์ โลมาอินทร์ พชง.7 ผปอ.กวว.(ฉ.1) เป็น คณะทำงาน
- 6) นายศราวุธ พาอ่อน วศก.7 ผกส.กฟจ.อด2(นิตโย) เป็น คณะทำงาน
- 7) นายมนตรี มุ่งดี ชผ.กร. กกค.(ก.1) เป็น คณะทำงาน
- 8) นายสุทัศน์ เจริญก่อบุญมา พชง.6 ผกป.กฟส.อนล. เป็น คณะทำงาน
- 9) นายอนุสรณ์ สกุลอินทร์ วศก.5 ผกร.กกค.(ต.1) เป็น คณะทำงาน
- 10) นายพัชรชัย พัทธวีระรัชต์ ชผ.กส. กฟจ.ทบ. เป็น คณะทำงาน
- 11) นายอิทธิ เกื้อนเจริญ นทน.4 ผตภ.กปภ. เป็น คณะทำงานและเลขานุการ

โดยคณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- 1) สำรวจ รวบรวมงานในกลุ่มงานก่อสร้าง เพื่อจัดทำบัญชีงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
- 2) พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง ขั้นตอนหรือกระบวนการงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง เพื่อจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ตามรูปแบบวิธีการจัดทำ WI ของ กฟภ. โดยพิจารณาตามงานในบัญชีงานที่สำรวจในข้อที่ 1
- 3) นำเสนอวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) กลุ่มงานก่อสร้างให้ คณะกรรมการจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และมาตรฐาน การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) พิจารณาเพื่อเผยแพร่ใช้งานต่อไป
- 4) ดำเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

3.3 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) กลุ่มงาน

แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

- 1) นายสมถวิล แสนชมภู รก.ปภ. กปภ. เป็น ประธานคณะทำงาน
- 2) นายวัฒนฐ อ่อนหยับ วศก.9 ศสพ. เป็น คณะทำงาน
- 3) นายเชิดศักดิ์ เนียบอยู่ วศก.5 ผคฟ.กปบ.ฝปบ.(น.2) เป็น คณะทำงาน
- 4) นายไพศาล เสนะจำนงค์ พชง.7 ฝปบ.กฟจ.พจ. เป็น คณะทำงาน
- 5) นายทรงพล ยอดสุบัน หผ.ตบ. กบข.ฝปบ.(ฉ.2) เป็น คณะทำงาน
- 6) นายเวชยันต์ ลินแสง ชผ.ปบ. กฟจ.มค. เป็น คณะทำงาน
- 7) นายสัมพันธ์ เมฆทัต ผจก. กฟย.อนญ. เป็น คณะทำงาน
- 8) นายสุกิจ ทองใบ วศก.6 ผคฟ.กปบ.(ก.2) เป็น คณะทำงาน
- 9) น.ส.ปรายปวิญ จันทรวาสน์ วศก.6 ผตบ.กบข.ฝปบ.(ต.2) เป็น คณะทำงาน
- 10) นายสิทธิโชค ระรวยทรง ชผ.ปบ. กฟจ.กบ เป็น คณะทำงาน
- 11) นายอรรคเดช ถิ่นวิมล วศก.6 ผตภ.กปภ. เป็น คณะทำงานและเลขานุการ

โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- 1) สำรวจ รวบรวมงานในกลุ่มงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อจัดทำบัญชีงาน เกี่ยวกับงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- 2) พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการงานเกี่ยวกับงานแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ตาม รูปแบบวิธีการจัดทำ WI ของ กฟภ. โดยพิจารณาตามงานในบัญชีงานที่สำรวจ ในข้อที่ 1

3) นำเสนอ...

- 5 -

- 3) นำเสนอวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) กลุ่มงานแก้ไขกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องให้คณะกรรมการจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation
Procedure : SSOP) พิจารณาเพื่อเผยแพร่ใช้งานต่อไป
- 4) ดำเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) กลุ่มงาน
ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1) นายอาทิตย์ เสรีกุล | รท.ปภ. กปภ. | เป็น ประธานคณะกรรมการ |
| 2) นายอานนท์ รอดรักษา | ชก.บร. กบร | เป็น คณะทำงาน |
| 3) นายอัมพร ตระกูลใจดี | ผชน.9 กบข.ฟปป.(น.3) | เป็น คณะทำงาน |
| 4) ว่าที่ร้อยตรีอุดมพร ทวีการโก | ชผ.ปป กฟจ.อน. | เป็น คณะทำงาน |
| 5) นายประกิจ สุขดี | ทผ.ตบ กบข.ฟปป.(ฉ.3) | เป็น คณะทำงาน |
| 6) นายชัยชัย นุ้ใจกอง | ทผ.กป. กฟส.จร.(ฉ.3) | เป็น คณะทำงาน |
| 7) นายณัฏฐ์ เขาวรักษ์ | ทผ.ตบ. กบข.(ก.3) | เป็น คณะทำงาน |
| 8) นายณัฐมัยชัย เกษมณี | ทผ.กป. กฟส.อ.สพน. | เป็น คณะทำงาน |
| 9) นายอมร จำรัส | นทน.8 กปภ. | เป็น คณะทำงาน |
| 10) นายประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์ | ชผ.ปป. กฟอ.หญ. | เป็น คณะทำงาน |
| 11) นายเชมชาติ อรุณกิจจานง | วศก.5 ผตบ.กบข.ฟปป.(ต.3) | เป็น คณะทำงาน |
| 12) นายศุภวัฒน์ ศรีผางค์ | วศก.4 ผวก.กปภ. | เป็น คณะทำงานและเลขานุการ |

โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- 1) สำรวจ รวบรวมงานในกลุ่มงานซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
เพื่อจัดทำบัญชีงานเกี่ยวกับงานซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
 - 2) พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการเกี่ยวกับงานซ่อมแซม
ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction
: WI) ตามรูปแบบวิธีการจัดทำ WI ของ กฟภ. โดยพิจารณาตามงานในบัญชีงาน
ที่สำรวจในข้อที่ 1
 - 3) นำเสนอวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) กลุ่มงาน
ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้คณะกรรมการจัดทำวิธีการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความ
ปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) พิจารณาเพื่อ
เผยแพร่ใช้งานต่อไป
 - 4) ดำเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
- 3.5 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) กลุ่มงานฮอตไลน์

- | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------|
| 1) นายไพโรจน์ ศรีสุภาพ | นบท.9 กปภ. | เป็น ประธานคณะกรรมการ |
| 2) นายธกรฤกษ์ ภู่อ้นชัย | นบท.9 กฝช. | เป็น คณะทำงาน |
| 3) นายกรวิชัย เส้นแก้วใส | ทผ.วก กปภ. | เป็น คณะทำงาน |
| 4) นายทองสุข ตั้งจิตรตรง | ทผ.อช. กฝช. | เป็น คณะทำงาน |
| 5) นายเศกสรร ทัดมี | ชผ.อช. กฝช. | เป็น คณะทำงาน |

6) นาย...

- 6 -

- 6) นายปิยชาติ จันแดง หน.ปอ. กบข.(น.3) เป็น คณะทำงาน
- 7) นายบัณฑิตศักดิ์ ศึกษา หน.ปอ. กบข.(ฉ.2) เป็น คณะทำงาน
- 8) นายสมควร สุจิตต์อมรพันธุ์ หน.ปอ. กบข.(ก.1) เป็น คณะทำงาน
- 9) นายณรงค์ศักดิ์ จุลจรรุญ หน.ปอ. กบข.(ต.2) เป็น คณะทำงาน
- 10) นายณานเมธ กลาสี พชง.4 ผตภ.กปภ. เป็น คณะทำงานและเลขานุการ

โดยคณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- 1) สำรวจ รวบรวมงานในกลุ่มงานหอโถง เพื่อจัดทำบัญชีงานเกี่ยวกับงานหอโถง
- 2) พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการงานเกี่ยวกับงานหอโถงเพื่อจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ตามรูปแบบวิธีการจัดทำ WI ของ กฟภ. โดยพิจารณาตามงานในบัญชีงานที่สำรวจในข้อที่ 1
- 3) นำเสนอวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) กลุ่มงานหอโถงให้ คณะกรรมการจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และมาตรฐาน การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) พิจารณาเพื่อเผยแพร่ใช้งานต่อไป
- 4) ดำเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

3.6 ให้ ผมก.(วก) ที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย สามารถแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลโดยมีต้องขออนุมัติ ผวก. อีกครั้ง

3.7 ให้ คณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ ตามข้อ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 และ เจ้าหน้าที่ กปภ. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และที่พักในการร่วมประชุม และหาข้อมูล เพิ่มเติมได้ตามสิทธิจากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเรียน อส.วก. เพื่อเรียน ผวก. อนุมัติ และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ (ตามเอกสารแนบ) ต่อไป พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายภาคย์ เทพวัลย์)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

เรียน อส.วก.

เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผวก. อนุมัติ และลงนาม ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ ตามที่ กปภ. เสนอต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ณ.พ.

ผวก.

22 ก.พ. 2561

ผตภ. กปภ.

โทร. 5566

(นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ) (นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว) ผวก.

อ.ป.ส.

14 ก.พ. 2561

(พช.ว.)

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑

(17/๖)

23 ก.พ. ๖๕๖

เมื่อ ๑๔ ก. ๑๕ น.ร.๑๓ (ท.)

เพื่อโปรดพิจารณาและลงนาม ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ คณะทำงานฯ ตามเสนอต่อไปนี้ด้วย

ผวก. (นางบุษกร ตรีศักดิ์ชาติ) อส.วก.

(นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ) 9 ก.พ. 2561

อ.ป.ส.

22 ก.พ. 2561